

Návod k používání

- Původní návod k používání -

Pneumatická bruska

GDS070-153WXI	6060581A
GDS070-153W1XI	6060582A
GDS070-153W2XI	6060583A
GDS070-153W3XI	6060584A
GDS070-153W4XI	6060585A
GDS070-120WXI	6061358A
GDS070-153W0XI	6061134A
GDS070-230W0XI	6061483A



DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!

Před začátkem práce si pečlivě přečtěte **tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy** (č. 016000, růžová brožura) a během provozu se těmito pokyny řídte.

Předejte tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy uživateli.

Obsah

1 VYSVĚTLENÍ VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ	3
2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.....	4
3 ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU	6
4 ROZSAH DODÁVKY.....	6
5 INSTALACE	7
6 UVEDENÍ VÝROBKU DO PROVOZU	8
6.1 Příslušenství na zvláštní objednávku.....	8
6.2 Upnutí nástroje (výměna kleštiny).....	9
6.3 Připojení/Spuštění brusky	10
7 MANIPULACE S VÝROBKEM.....	10
8 ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ	10
8.1 Mazací prostředky	10
8.2 Díly podléhající opotřebení	11
8.3 Plán údržby	11
9 DEMONTÁŽ – MONTÁŽ	12
9.1 Výkresy náhradních dílů	13
9.2 Rozměrové listy	29
10 POMOC PŘI PORUCHÁCH	31
11 ODSTAVENÍ Z PROVOZU A SKLADOVÁNÍ.....	31
12 TECHNICKÁ DATA.....	32
13 ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	34
14 SERVISNÍ MÍSTA A AUTORIZOVANÍ PRODEJCI.....	35
Seznam obrázků	
Obrázek 1- Upínací délka	6

1 Vysvětlení výstražných symbolů

V technické dokumentaci (bezpečnostní předpisy, návod k použití atd.) použité výstražné symboly mají následující význam:



NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na **bezprostřední nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



VAROVÁNÍ

Upozorňuje na **hrozící nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na **nebezpečí nebo na nebezpečný pracovní postup**, který může vést k poranění osob nebo k poškození majetku, pokud mu nebude zabráněno.



RIZIKO

Upozorňuje na **možné nebezpečí**, které může vést k poškození výrobku nebo jeho okolí, pokud mu nebude zabráněno.



DŮLEŽITÉ

Označuje pokyny k použití a jiné obzvláště užitečné informace.

Použité symboly nemohou nahradit text bezpečnostního pokynu. Proto je nutné si text vždy důkladně přečíst. V některých případech se k signálním slovům používají jiné symboly.

2 Bezpečnostní předpisy

Viz rovněž brožura bezpečnostní předpisy č. 016000 (růžová).

VAROVÁNÍ



Vážné poranění způsobené zlomením nástroje.

Zkontrolujte, zda jsou dovolené otáčky nástroje (brousící tělíska, fréza, tvrdokovová fréza) stejné nebo vyšší než otáčky uváděné na štítku výrobku. Nesmí být překročeny dovolené otáčky.

VAROVÁNÍ



Vážná poranění, která mohou způsobit až smrt!

V případě výměny, resp. montáže nástroje nebo jiného příslušenství odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.

UPOZORNĚNÍ



Poranění prstů a rukou způsobené vtažením.

Při nošení rukavic (např. pogumovaných nebo zesílených) dávejte pozor na to, aby se nezachytily.

Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od otácejícího se vřetena a upnutého nástroje.



Používejte výhradně nárazu odolné ochranné brýle (podle ČSN EN 166 stupeň B) a ochranu sluchu (podle ČSN EN 458).



Doporučujeme používat těsně přiléhavé, vhodné ochranné rukavice (podle ČSN EN 388) a ochranné oblečení.



Vdechování brusného prachu vzniklého z obrobku a/nebo nástroje může vést k poškození plic a/nebo jinému poškození.

Používejte ochranu dýchacích cest odpovídající znečištění pracovního prostředí.

EN 149+A1
EN 405+A1
EN 1827+A1


EN 140

EN 136

- Používejte pouze dovolené nástroje s vhodným průměrem stopky. Nevhodné nástroje by mohly způsobit vznik nadměrného množství brusných částic, prachu, vibrací a hluku.
- Před použitím brusky zkонтrolujte brusné tělíska, zda není poškozené. Nepoužívejte nějakým způsobem poškozená brusná tělíska.
- Brusná tělíska musí být pečlivě uskladněna a používána podle pokynů výrobce.
- Používejte pouze brusné nástroje, které odpovídají nejvyšším bezpečnostním normám. Tyto výrobky jsou většinou označeny číslem EN-normy a/nebo značkou  S^A.
- Nikdy nepoužívejte brusné nástroje s prošlým datem spotřeby.
- Mezi průměrem stopky nástroje a kleštinou nesmí být chybné slícování.
- Při upínání nástrojů nikdy nepoužívejte násilí.
- Nikdy neodstraňujte z brusky namontované ochranné kryty a zabezpečte jejich řádný stav a umístění, předtím než brusku spustíte. Ochranné kryty by měly být nastaveny tak, aby jiskry či brusný prach odletovaly směrem od těla.
- Brusné nástroje by měly být skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich mechanickému poškození působením vlhka, mrazu a vysokými teplotními výkyvy.
- Opotřebované brusné nástroje by měly být zlikvidovány, aby se zabránilo jejich opětovnému použití.
- Zajistěte, aby se používaly pouze vhodné upínací přírubky a byly v dobrém mechanickém stavu a bez cizích těles, jako např. oděrky z broušení apod.
- Tam kde je předem stanovenno, používejte proložky mezi brusným těliskem a upínací přírubou.
- Upínací přírubky příliš neutahujte.
- Udržujte upevňovací přírubky a brusné talíře v dobrém mechanickém stavu a v případě opotřebování nebo deformace je vyměňte.
- Pro broušení používejte výhradně k tomu určené brousící nástroje. Vyhnete se broušení okrajem brusného pásku, využívejte co nejvíce prostředek pásku.
- Brusné pásy, které se nepoužívají, by měly být napnuty.
- K tomu aby bylo dosaženo efektivního výkonu brousícího nástroje, zamezte jeho zablokování a nerovnoměrnému opotřebení. V případě potřeby pravidelně orovnejte.
- Brusku spouštějte pouze tehdy, pokud se obráběná součást nedotýká brusného nástroje.
- Před spuštěním brusky zkонтrolujte správné upnutí brousícího nástroje. Nechte brusku na zkoušku běžet v zajištěné poloze po dobu 30 s bez zatížení. Přitom držte brusku tak, aby Vás v případě zlomení nástroje nezasáhly úlomky. Pokud pocítíte výrazné vibrace nebo zjistíte jiná poškození ihned brusku vypněte a poté zjistěte příčinu.
- Při obrábění nedržte obrobek nebo brusku příliš pevně a příliš netlačte na brousící nástroj.
- Nezapomínejte na to, že brousící nástroje se mohou broušením stát kontaminovanými.
- Po vypnutí může ještě dobíhat nástroj. Brusku odložte do zajištěné polohy a vyčkejte, dokud se nezastaví.
- Upozorňujeme provozovatele strojního zařízení na vystavení obsluhy vibracím a hluku.

- Je nutné vzít na vědomí, že nejvyšší přípustná pracovní rychlosť malých brusných tělisek při větší upínací délce mezi kleštinou a nástrojem musí být snížena (vyložení nástroje L_0). Musí být dodrženy údaje dané výrobcem brusných tělisek nebo tvrdokovových fréz, i norma ČSN EN 12413. Musí být zajištěno dodržení minimální upínací délky $L_3 \geq 15$ mm (viz obrázek „Upínací délka“).

D = vnější průměr nástroje
 L_0 = vyložení nástroje
 S_d = průměr stopky
 L_2 = délka stopky
 L_3 = upínací délka
 T = délka brusného tělska

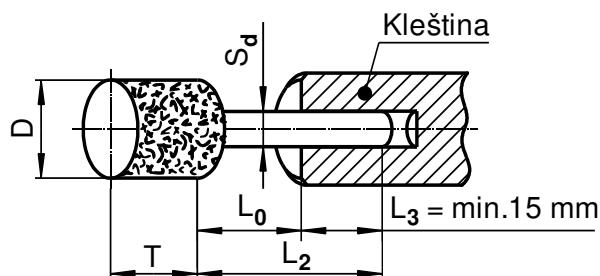

Maximální vyložení nástroje L_0 – 10mm

Obrázek 1- Upínací délka

3 Účel použití výrobku

Kleštinové brusky s prodlouženým nástavcem se používají pro čištění trubek a broušení v obtížně dostupných otvorech.

Do trubky lze upínat pouze lamelové nebo drátěné kotouče do maximálního průměru 50 mm!

Technická data, jakož i údaje k dovoleným podmínkám naleznete v tomto návodu k používání. **Veškeré uváděné údaje musí být bezpodmínečně dodržovány.**



VAROVÁNÍ

Výrobek nemůže být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu a není izolován proti kontaktu s elektrickým vedením.

4 Rozsah dodávky

Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a nepoškozená.

Množství	Označení	Obj. č.
1	Návod k používání	015021
1	Bezpečnostní předpisy - brožura	016000
1	Pneumatická bruska	6060581A, 6060582A 6060583A, 6060584A 6060585A, 6061358A 6061134A, 6061483A
1	Maticový klíč 15	800409
1	Maticový klíč 22	800416
1	Kleština ø 6 mm	315018

5 Instalace

- Před připojením výrobku profoukněte přívod vzduchu a hadici malým tlakem, aby byly odstraněny nečistoty. Použijte ochranné brýle!
- Dbejte na to, aby v celém přívodu vzduchu byla zachována minimální světllost (→ kapitola *Technická data*) a aby v přívodu vzduchu nebyla zúžená nebo zalomená místa.
- Je-li délka hadice větší než 2 m, měla by být použita hadice s nejbližší větší velikostí světlosti, aby bylo zabráněno snížení výkonu.
- Tento pneumatický výrobek lze provozovat pouze s přimazáváním vzduchu. Optimálního výkonu dosáhnete při dávkování oleje 1 – 2 kapky na 1 m³ spotřeby vzduchu.
- Přívod vzduchu musí být filtrovaný.
- Jednotku údržby, ventily, tlumiče hluku volte dle spotřeby vzduchu výrobku (→ kapitola *Technická data*). Průřezy přívodního vedení stanovte tak, aby pokles tlaku z jednotky údržby až po výrobek byl pod 0,5 baru.
- Používejte pouze výrobcem schválené mazací prostředky (→ Kapitola "Mazací prostředky").
- Zkontrolujte provozní tlak na místě odběru. S pomocí regulačního ventilu musí být provozní tlak nastaven na max. 6,3 baru. Vyšší provozní tlak než 6,3 baru vede ke zvýšenému opotřebení. Příliš nízký tlak vede ke snížení výkonu.
- Výrobek připojte následovně:

pro normální provoz s přimazáváním na jednotku údržby, která se skládá z filtru s odlučovačem vody, regulačního ventilu tlaku vzduchu a olejovače.

Spotřeba vzduchu	Připojovací závit	Obj. č. Regulátor s filtrací a olejovačem
0,35 m ³ /min	G 1/4"	6060870A
0,7 m ³ /min	G 3/8"	6060871A
1,5 m ³ /min	G 1/2"	6060872A
13 m ³ /min	G 1"	6074529

Hodnoty průtoku vzduchu jsou uvedeny při maximální tlakové ztrátě 0,5 baru.

- Standardní filtrační schopnost jednotek pro úpravu vzduchu je 25µm, pokud je požadována vyšší kvalita vzduchu, použijte vložku filtru s vyšší filtrační schopností.

Se zřetelem na kvalitu tlaku vzduchu podle ISO 8573-1:2010 doporučujeme:

	Třída	Zbytky prachu	Zbytky vody	Zbytkový obsah oleje
		velikost částic µm	max. koncentrace mg/m ³	max. koncentrace g/m ³ rosný bod °C
S přimazáváním	-/4/4	25	10	6 +3 5

6 Uvedení výrobku do provozu



VAROVÁNÍ

Nevhodný, resp. povolující se nástroj může způsobit vážná poranění odletujícími úlomky.

Používejte pouze dovolené nástroje.

Před spuštěním zkontrolujte správné a bezpečné upevnění nástroje.

Uvedení do provozu provádějte podle následujících kroků:

1. Zastrčte nástroj téměř na doraz do kleštiny a upevněte (→ *Upnutí nástroje / výměna kleštiny*).



DŮLEŽITÉ

Při výběru tvaru a průměru frézky dávejte pozor na to, aby byl rádius obrobku v otvorech a rozích vždy větší než rádius frézky, neboť se jinak může frézka zadřít a vylomit.

2. Připojte brusku k přívodu stlačeného vzduchu (→ *Připojení*).
3. Výrobek spusťte (→ *Spuštění*).

6.1 Příslušenství na zvláštní objednávku

Označení	Obj. č.
Kleština ø 1/4"	315074
Kleština ø 3/16"	315088
Kleština ø 5/16"	315090
Kleština ø 8 mm	315073
Kleština ø 9 mm	315089

Další průměry kleštin Vám rádi nabídнемe na poptávku.

6.2 Upnutí nástroje (výměna kleštiny)


UPOZORNĚNÍ

V případě chybné montáže se může kleština vzpríčit ve vřetenu (nebezpečí poranění).

Při montáži postupujte přesně podle pokynů.

1. Odšroubujte ze vřetena převlečnou matici 315017 včetně kleštiny .
2. Vytlačte kleštinu 315018 z matice 315017.
3. Vezměte novou kleštinu a vtlačte ji do matice 315017 dokud neuslyšíte zaklapnutí.
4. Našroubujte matici 315017 včetně kleštiny 315018 na vřeteno.

Matice včetně kleštiny

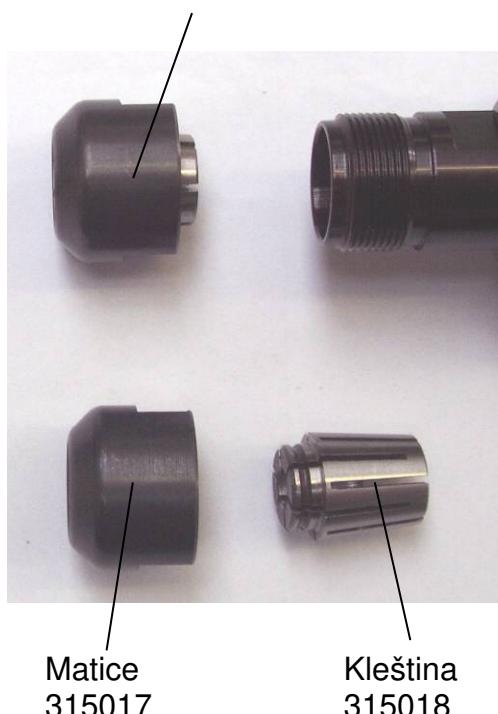

Kleština s převlečnou maticí	Průměr „X“ (mm)	Doporučený utahovací moment (Nm)
	ØX = 9,6mm	ca 8
	ØX = 16,1mm	ca 35

Tabulka 1 – Utahovací momenty

6.3 Připojení/Spuštění brusky

- Výrobek připojte pomocí rychlospojkové vsuvky na příslušnou rychlospojku.
- Otevřete uzavírací ventil přívodu vzduchu (provozní tlak 6,3 bar).
- Výrobek má páčkové spouštění. Uvedení do chodu provedete stiskem páčky.

7 Manipulace s výrobkem

Výrobek používejte pouze v souladu s bezpečnostními pokyny a předpisy o údržbě.

Při práci výrobek nepřetěžujte. Vysoké otáčky s malým přítlakem jsou lepší než nízké otáčky s vysokou přítlačnou silou.

Výrobek držte tak, aby se kleština ani vřeteno nedotýkaly obrobku. Tímto způsobem zabráníte zbytečnému opotřebení výše uvedených součástí a kuličkových ložisek.

Při frézování (broušení) v dutinách a drážkách nepatrně pohybujte nástrojem tam a zpět.

8 Údržba a ošetřování

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy a k poškození výrobku. Demontáž a montáž výrobku může provádět pouze firma DEPRAG nebo vyškolení odborníci.



Přečtěte si návod k používání/bezpečnostní předpisy!
Pročtěte si a dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v brožuře 016000.
(viz kapitola „Údržba a ošetřování“).

8.1 Mazací prostředky

Používejte pouze výrobcem povolené mazací prostředky.

Doporučené mazací prostředky pro...	Označení	Obj. č.
Přimazávání vzduchu	Speciální olej „DEPRAGOL INDUSTRIAL“ 1 litr 5 litrů	6074291 6074880

8.2 Díly podléhající opotřebení

Množství	Označení	Obj. č.
4	Lamela	6018443

Obecně doporučujeme výměnu O-kroužků a pružin.

8.3 Plán údržby

První údržba by měla být provedena po 500 provozních hodinách. Ve většině případů může být interval údržby prodloužen. Za nepříznivých podmínek použití se interval může zkrátit.



DŮLEŽITÉ

Přizpůsobte interval údržby individuálně podle vzhledu a opotřebení výrobku na daný případ použití.

Č.	Prováděné práce	Cykly	Poznámka
1.	Kontrola výrobku na vnější poškození	před začátkem práce	
2.	Kontrola stavu oleje v olejovači a popř. doplnění, event. oprava nastavení olejovače	denně	Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i>
3.	Vyčistit filtr, jednotku údržby, vypustit kondenzát a popř. obnovit	pravidelně	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
4.	Kontrola hlučnosti a/nebo zvětšení vůle ložiska	pravidelně	
5.	Kontrola, čištění a mazání	po 500 provozních / nejpozději po 6 měsících	Kontrola, popř. výměna dílů podléhajících opotřebení Vyčistit části motoru
6.	Vyčistit části motoru	před montáží	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
7.	Výměna tlumiče hluku	nejpozději po 1000 provozních hodinách	Dle kvality vzduchu a případu použití se interval příslušně zkracuje
8.	Kontrola hodnoty otáček a vibrací	po montáži	Důležité: Před zkušebním chodem odmastěte kleštinu (je-li použita)

Při poruchách Vám doporučujeme, zaslat výrobek do opravy.

9 Demontáž – Montáž

(→ Seznam/y náhradních dílů)



VAROVÁNÍ

Výrobek se může spustit. Možnost vážného poranění.

Odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.



UPOZORNĚNÍ

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy nebo k poškození výrobku.

Demontáž a montáž může provádět pouze firma DEPRAG nebo proškolení zaměstnanci.



RIZIKO


Při demontáži se mohou díly ztratit nebo může dojít k jejich poškození.

Provádějte demontáž výrobku pouze na pracovním stole.


Zašlete výrobek k demontáži a montáži do firmy DEPRAG.

9.1 Výkresy náhradních dílů


6060581A BRUSKA

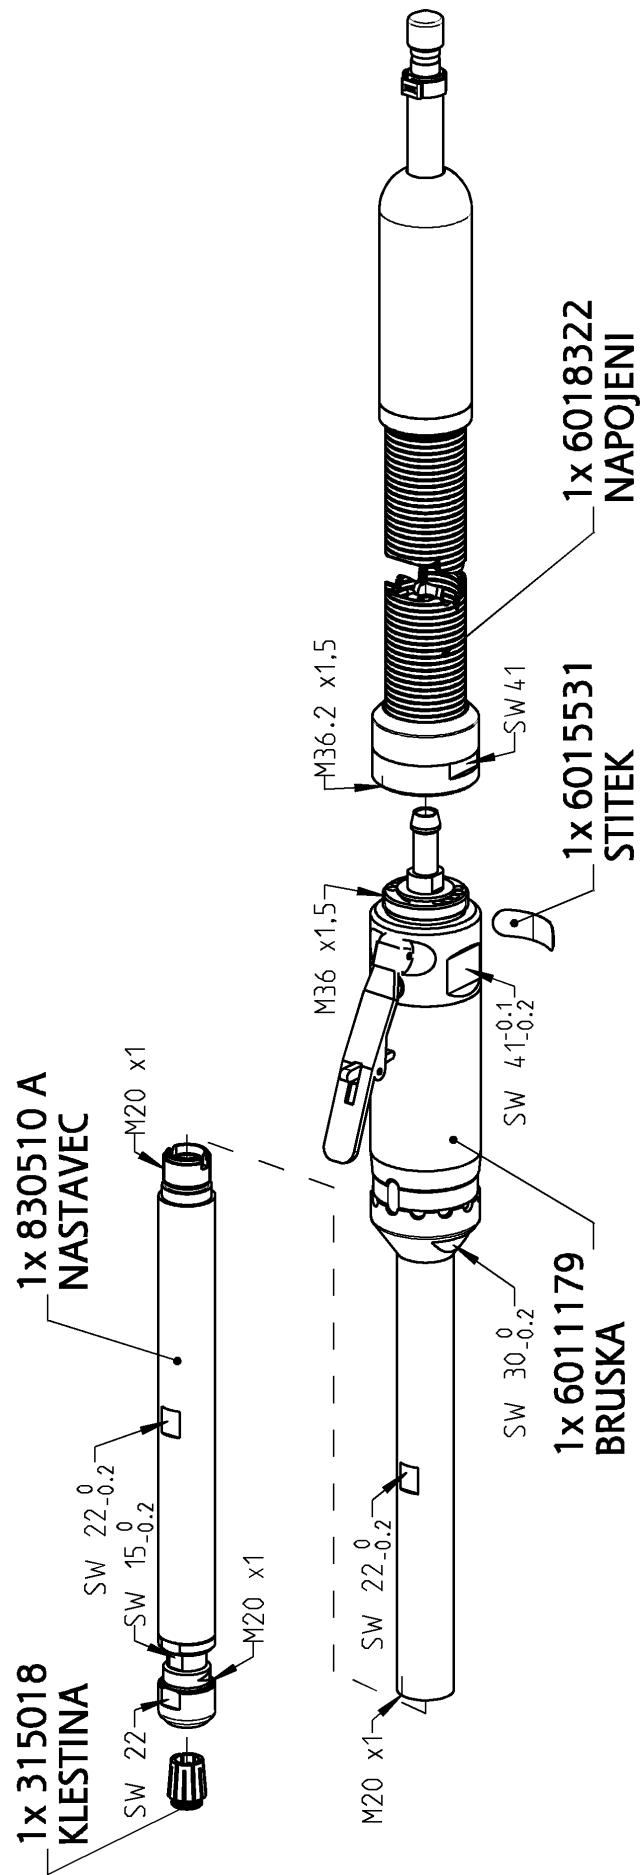


6060582A BRUSKA

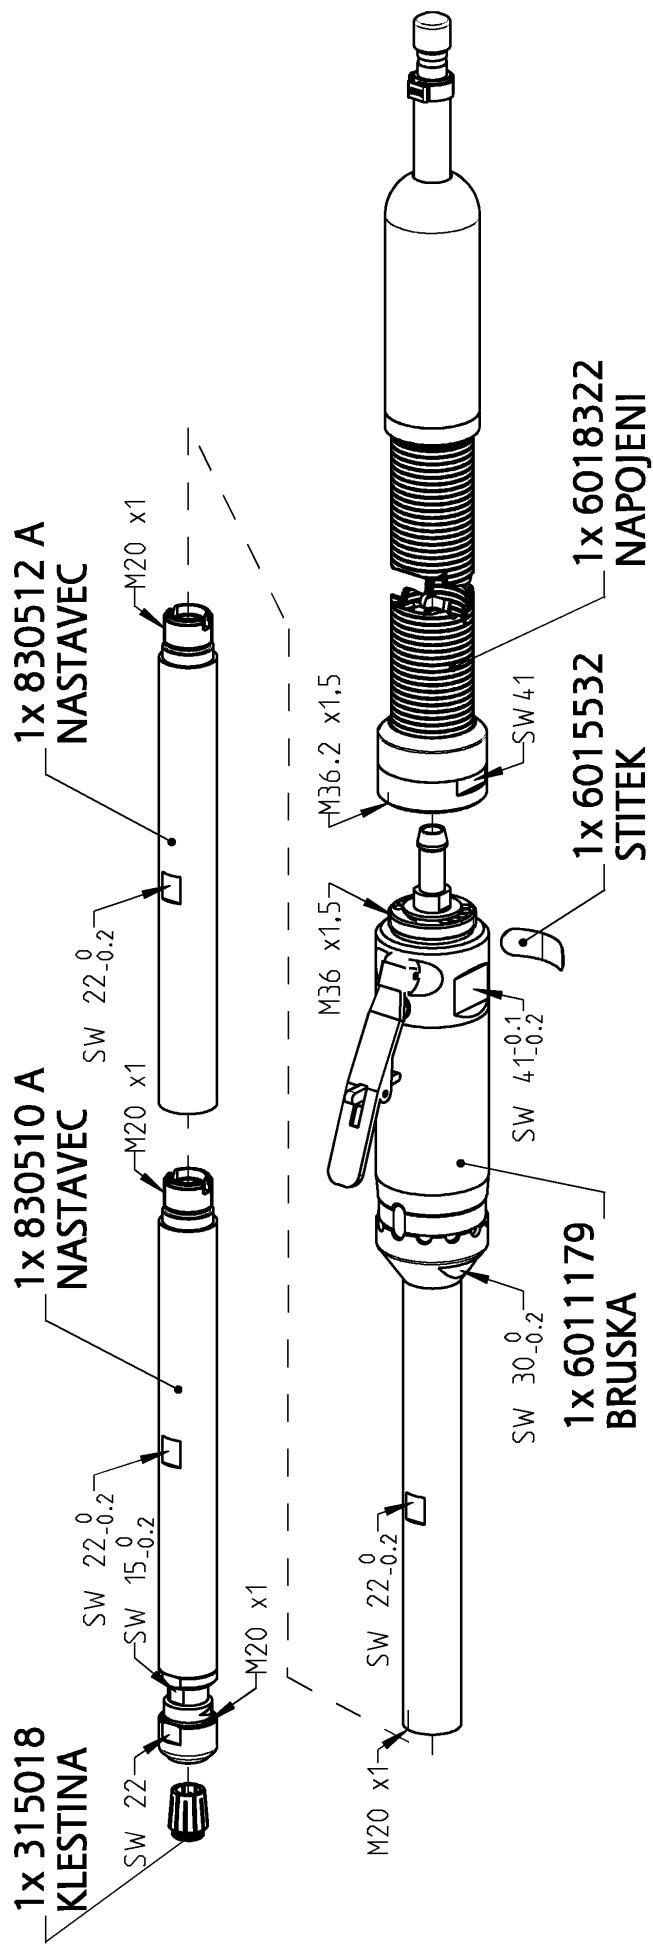


6060583A BRUSKA

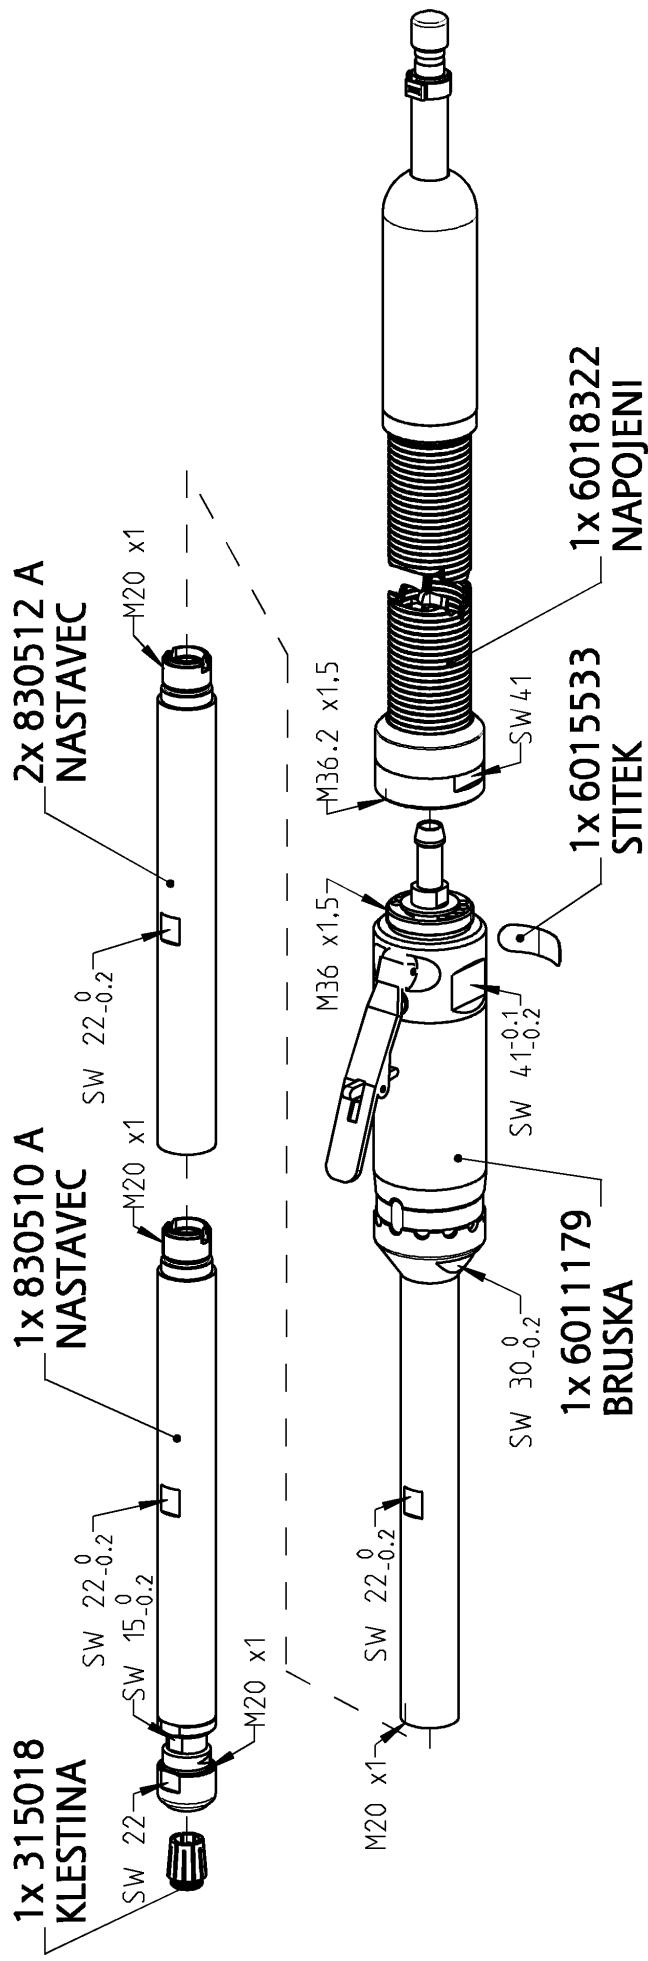


6060584A BRUSKA

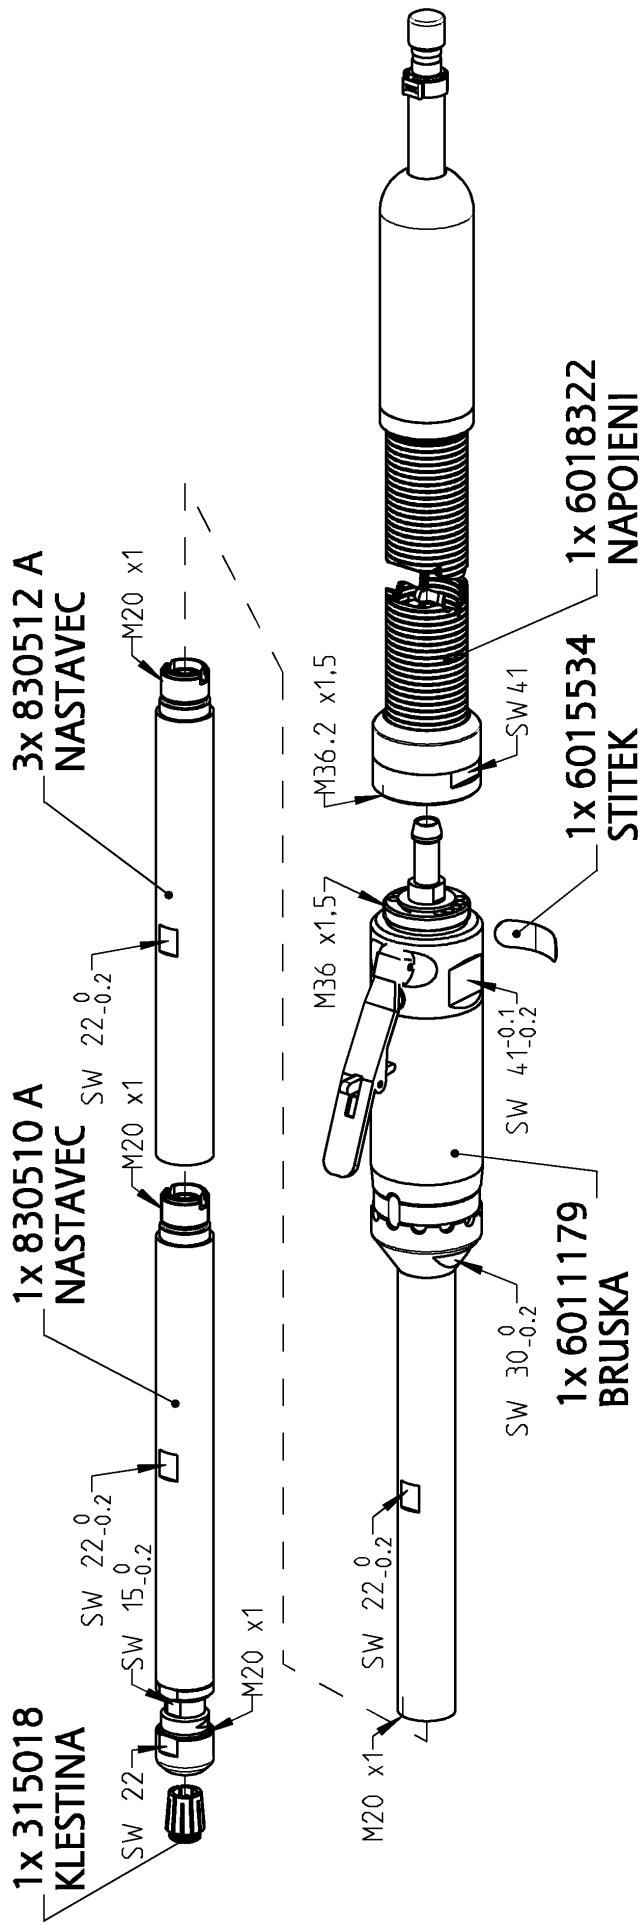


6060585A BRUSKA

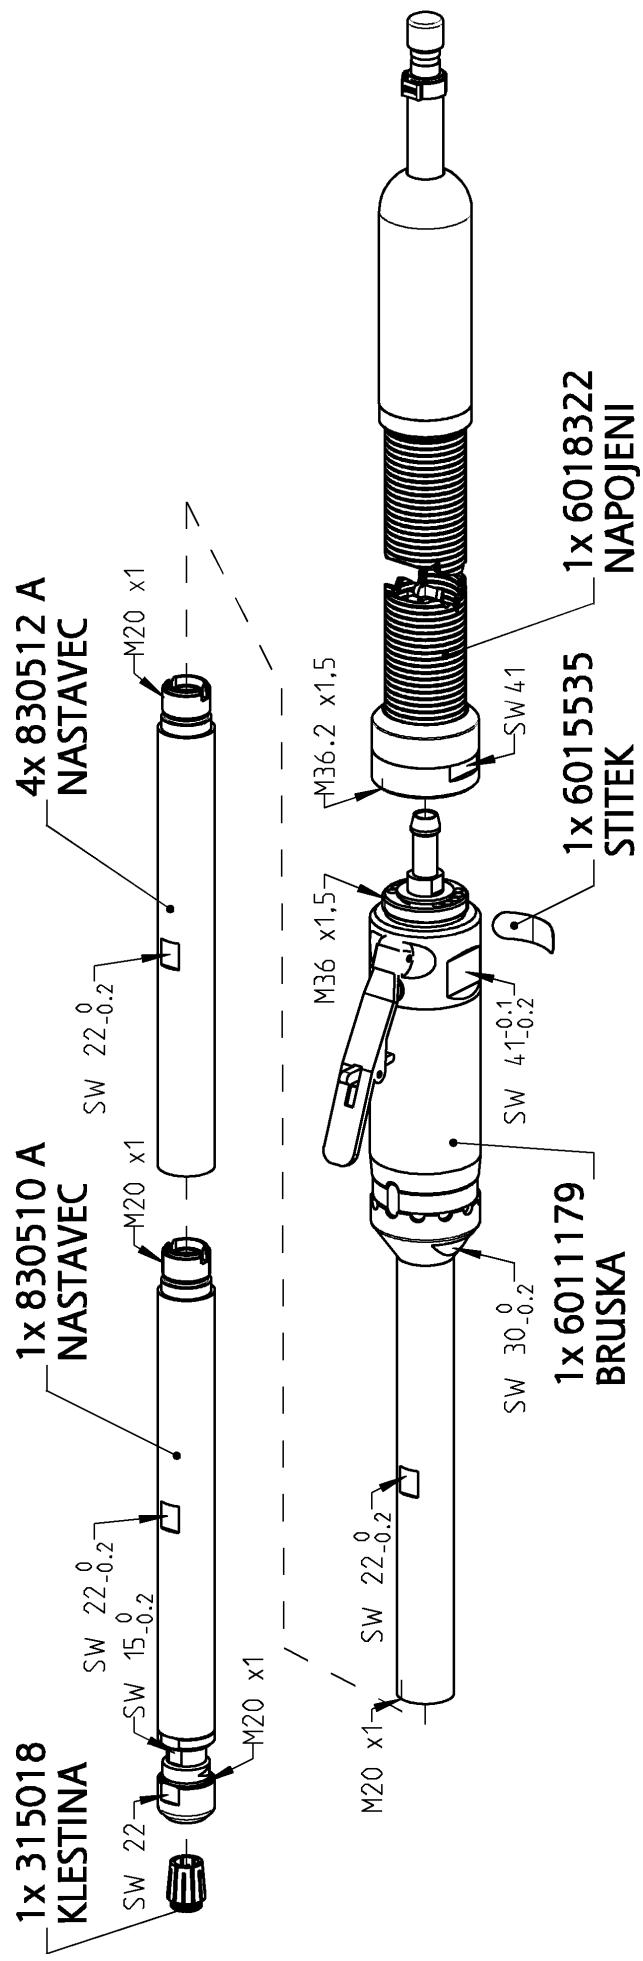


GDS 070-120W/XI
6061358A BRUSKA

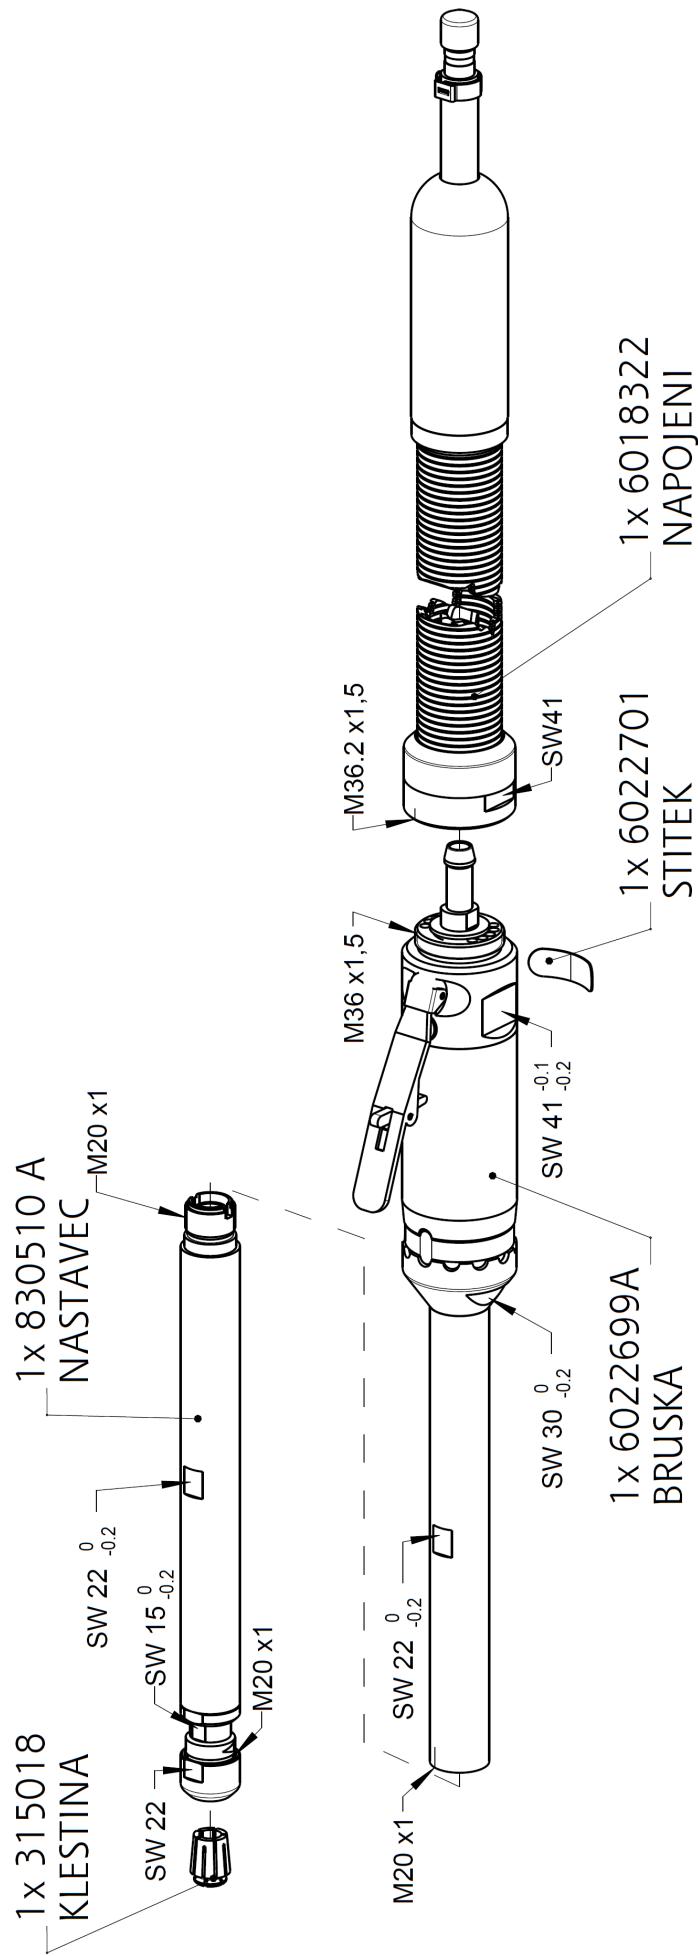


GDS 070-153W0X1
6061134A BRUSKA

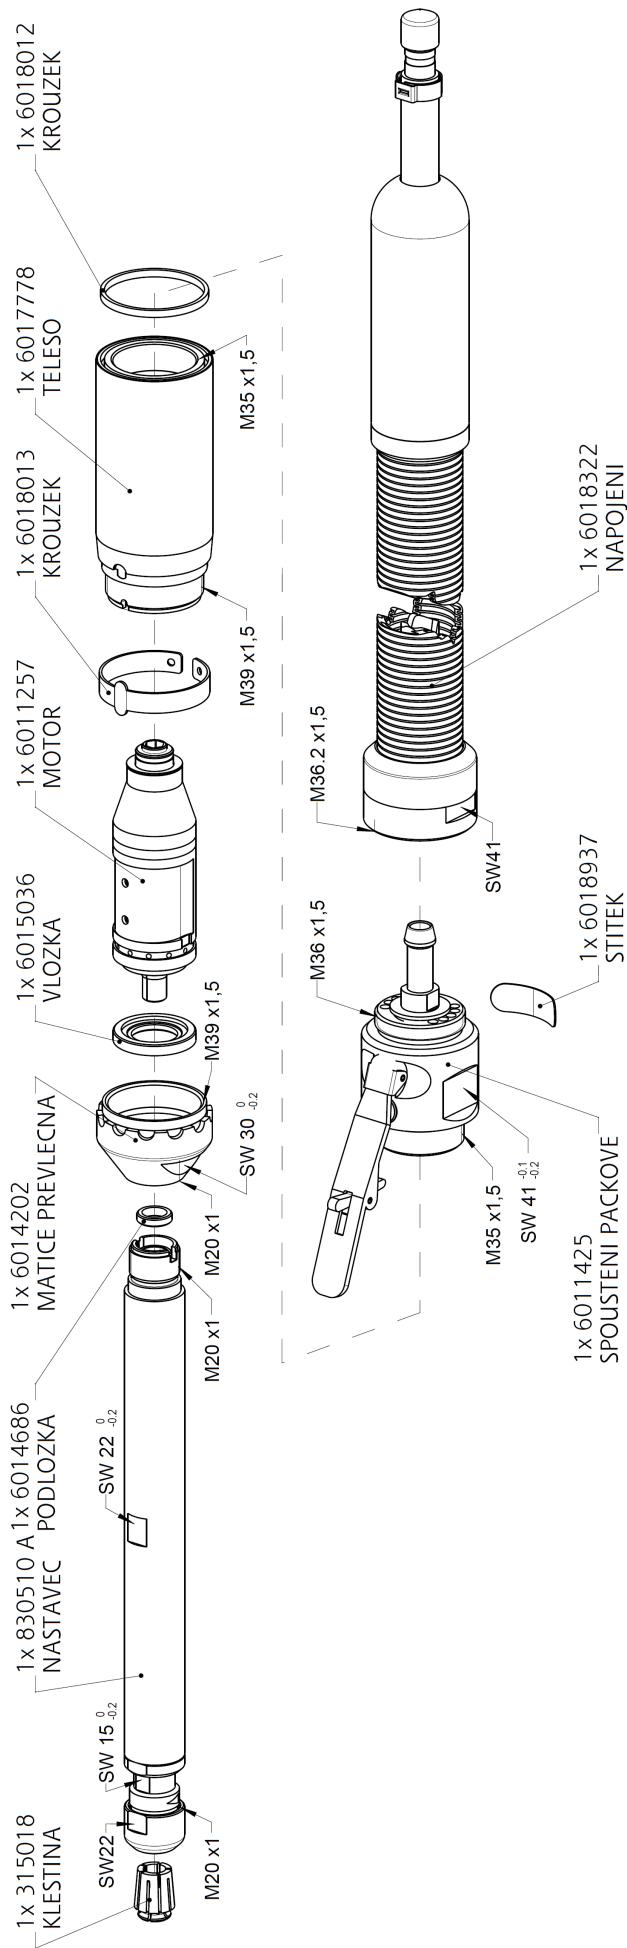


GDS070-230W/0X1
6061483A BRUSKA

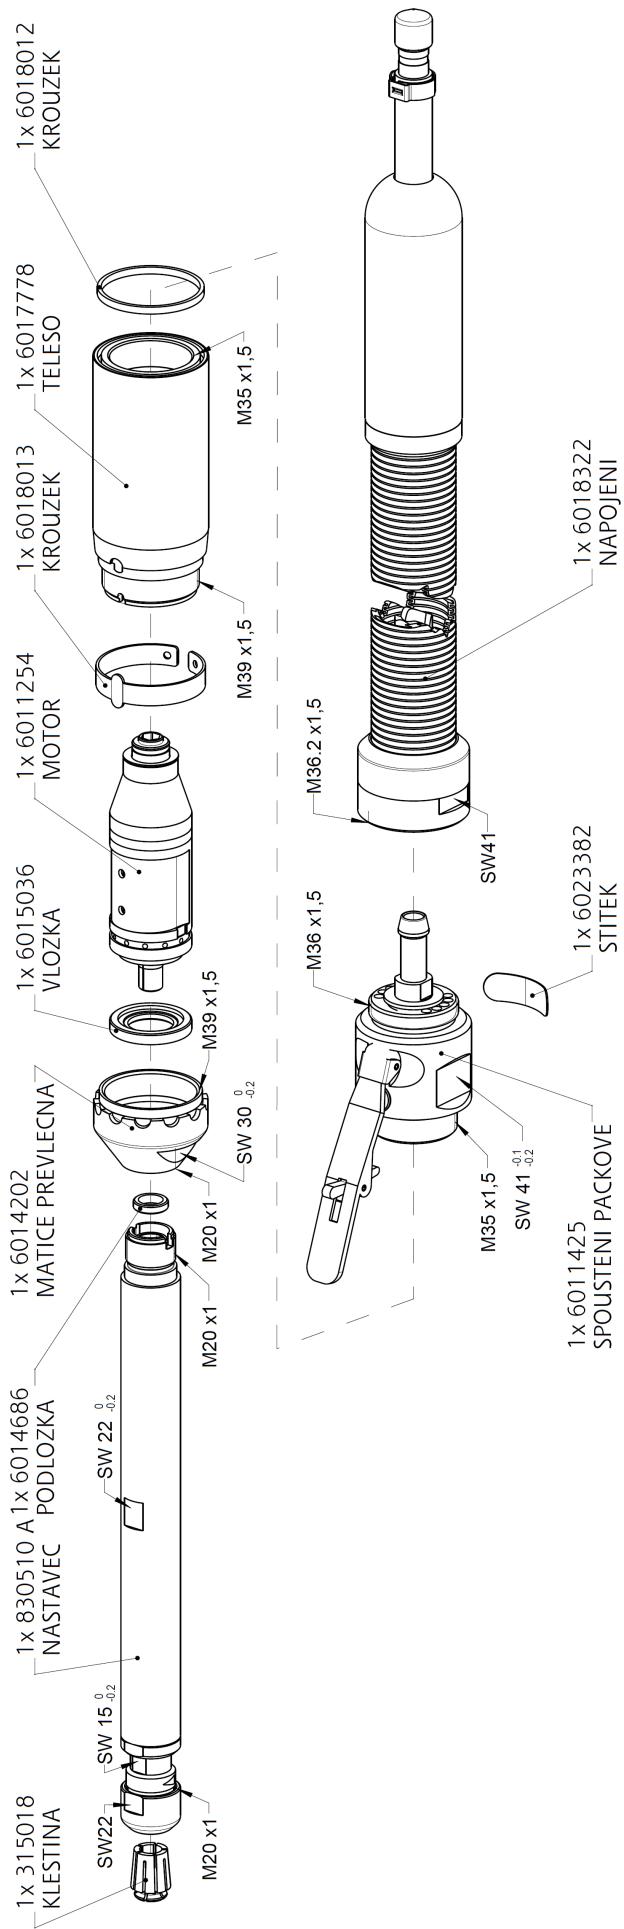


6011179 BRUSKA

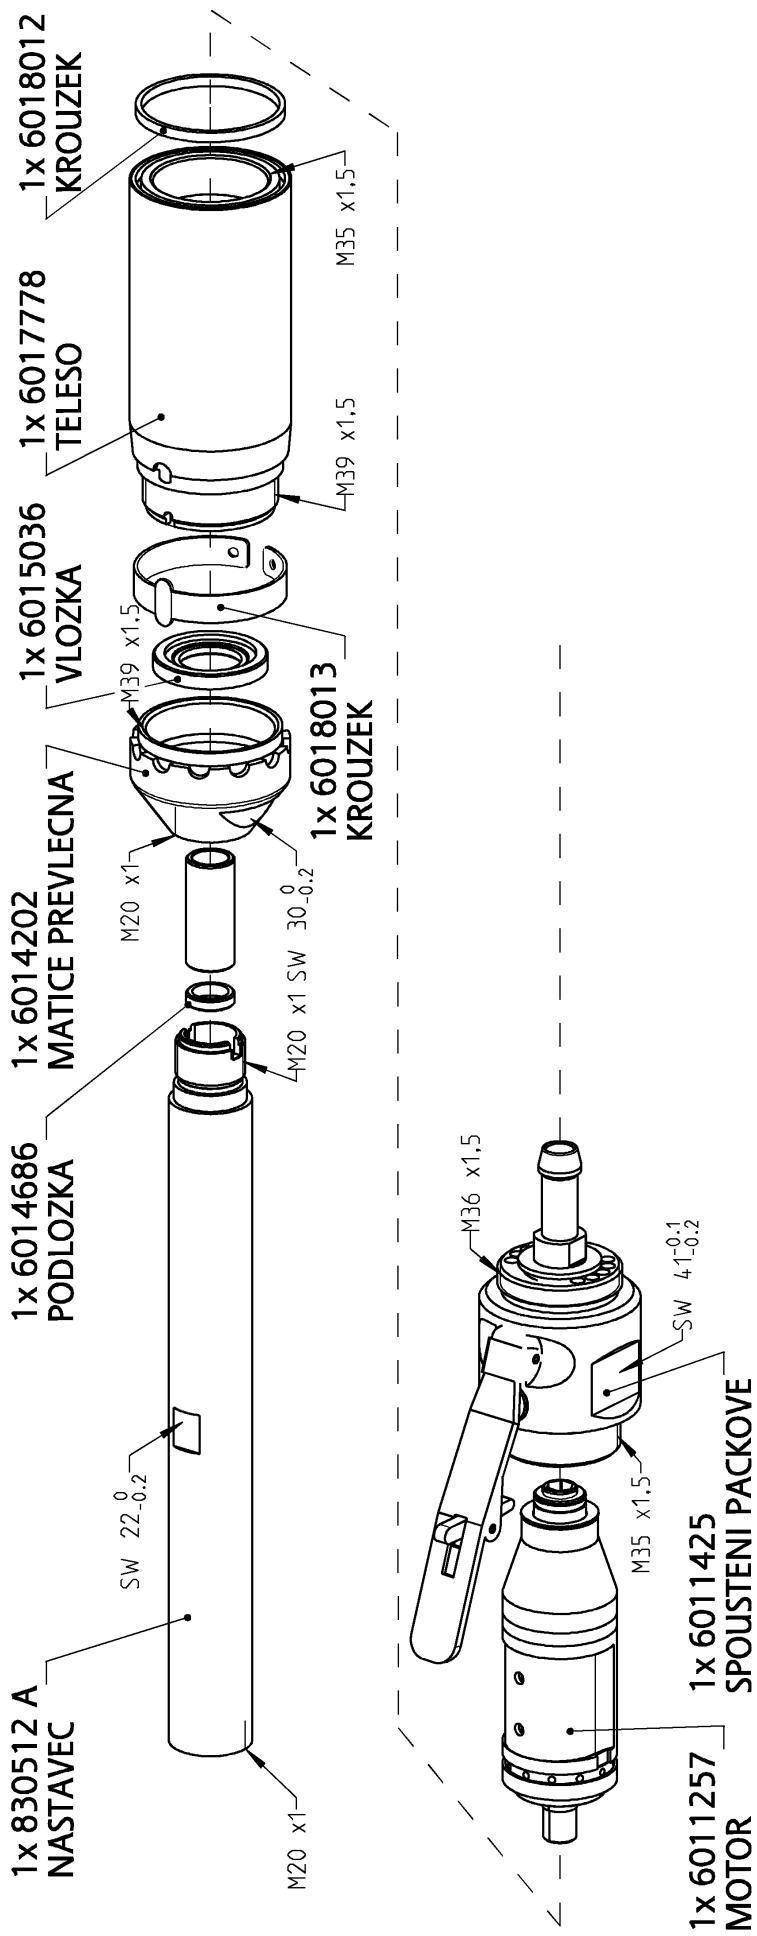


6022699A BRUSKA


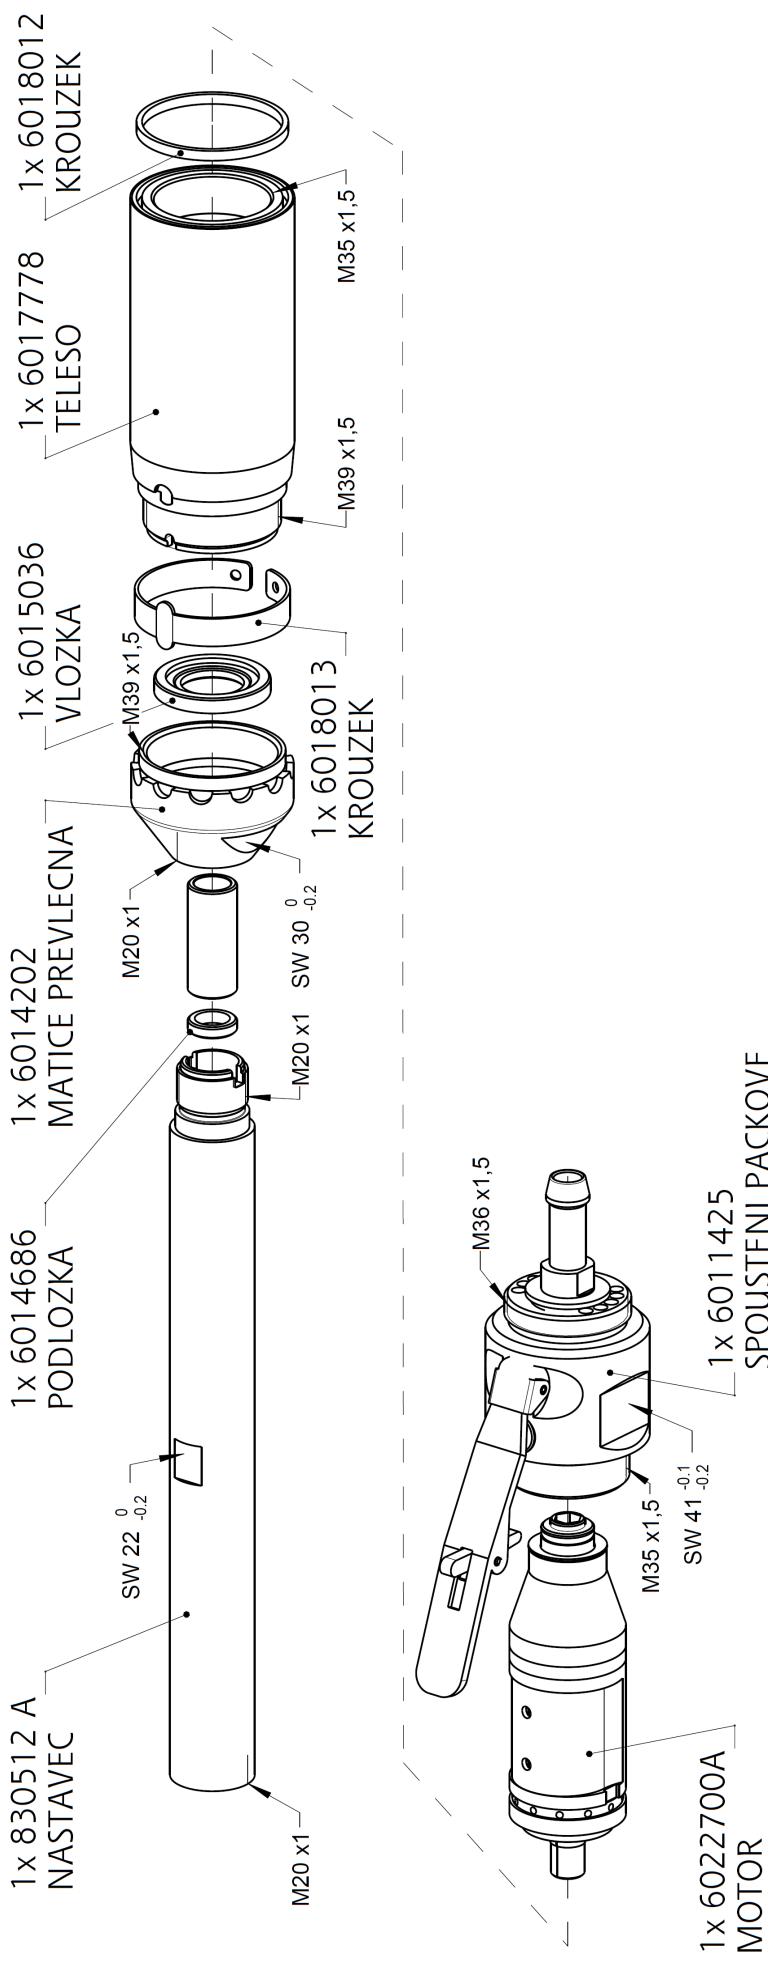



6011257 MOTOR

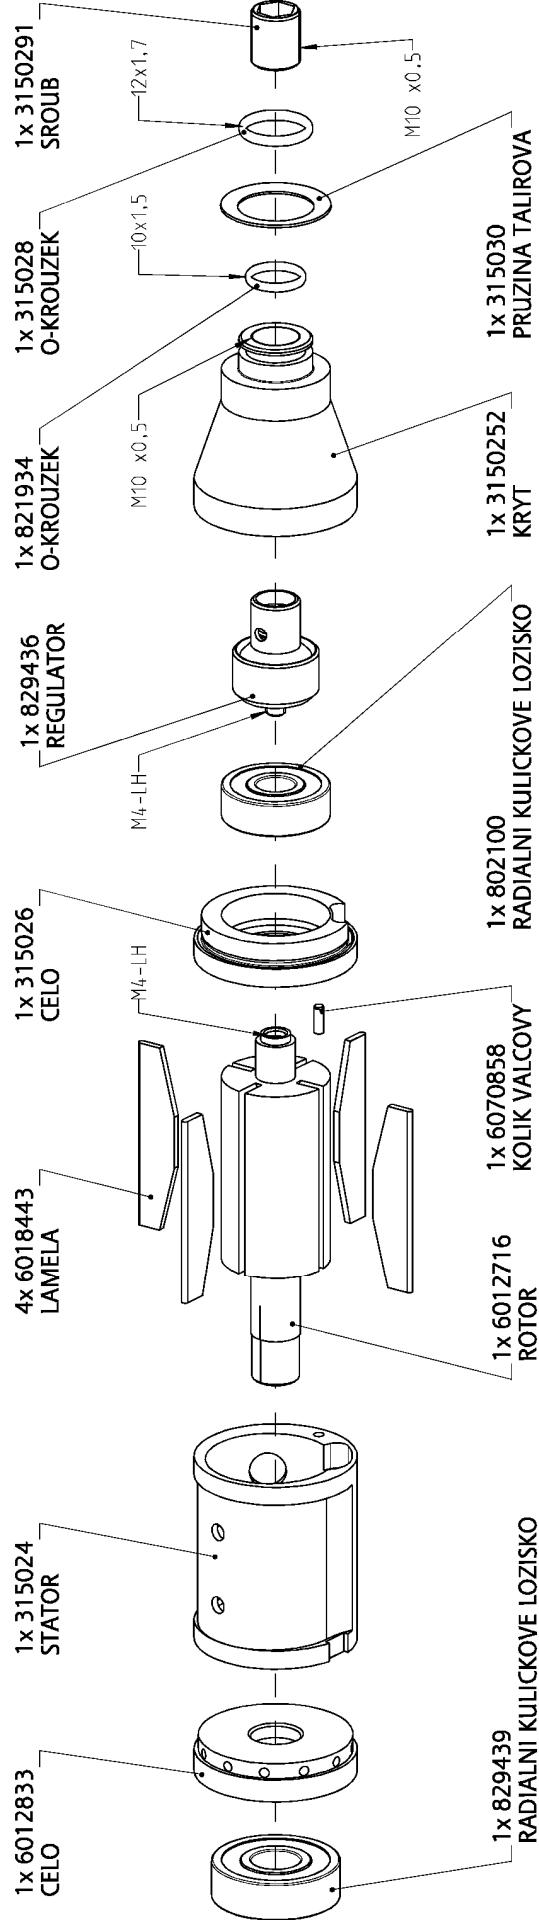


6022700A MOTOR / AIR MOTOR

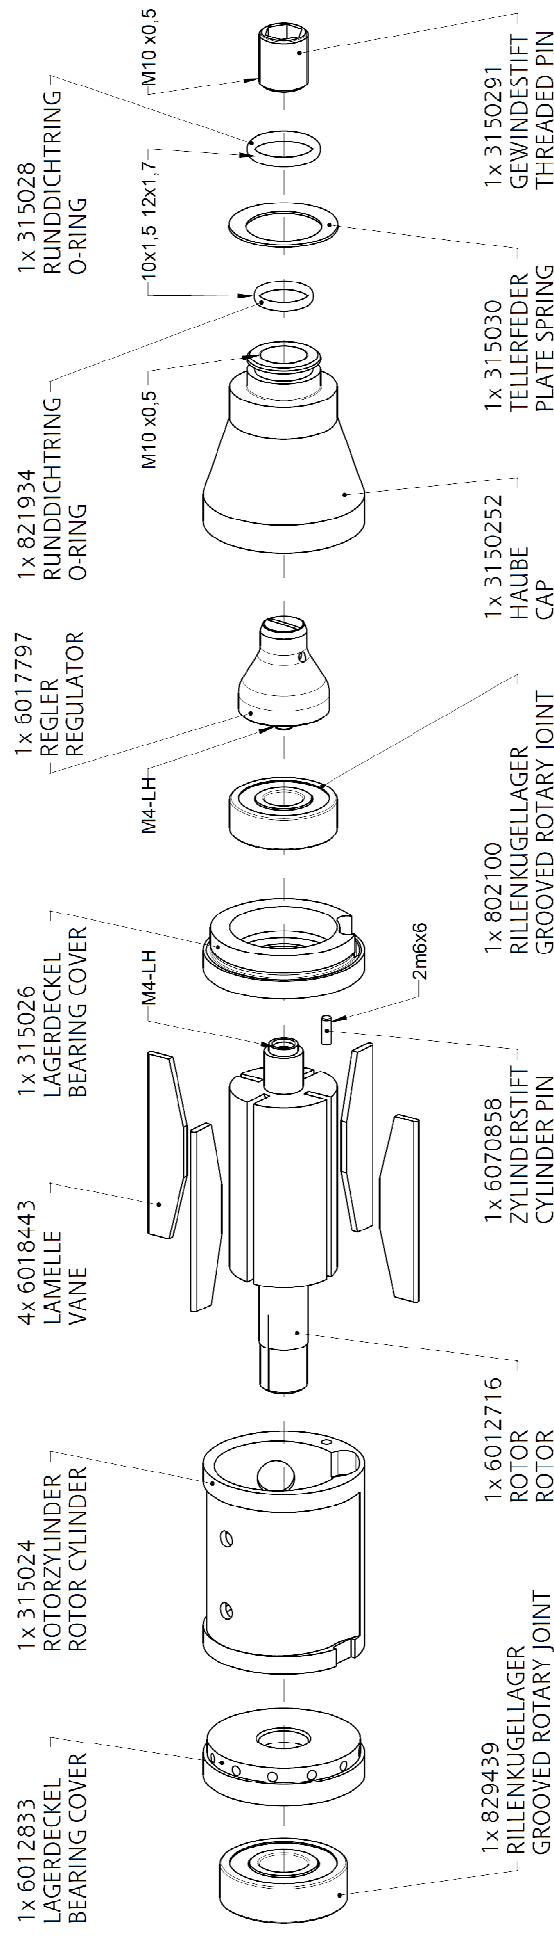


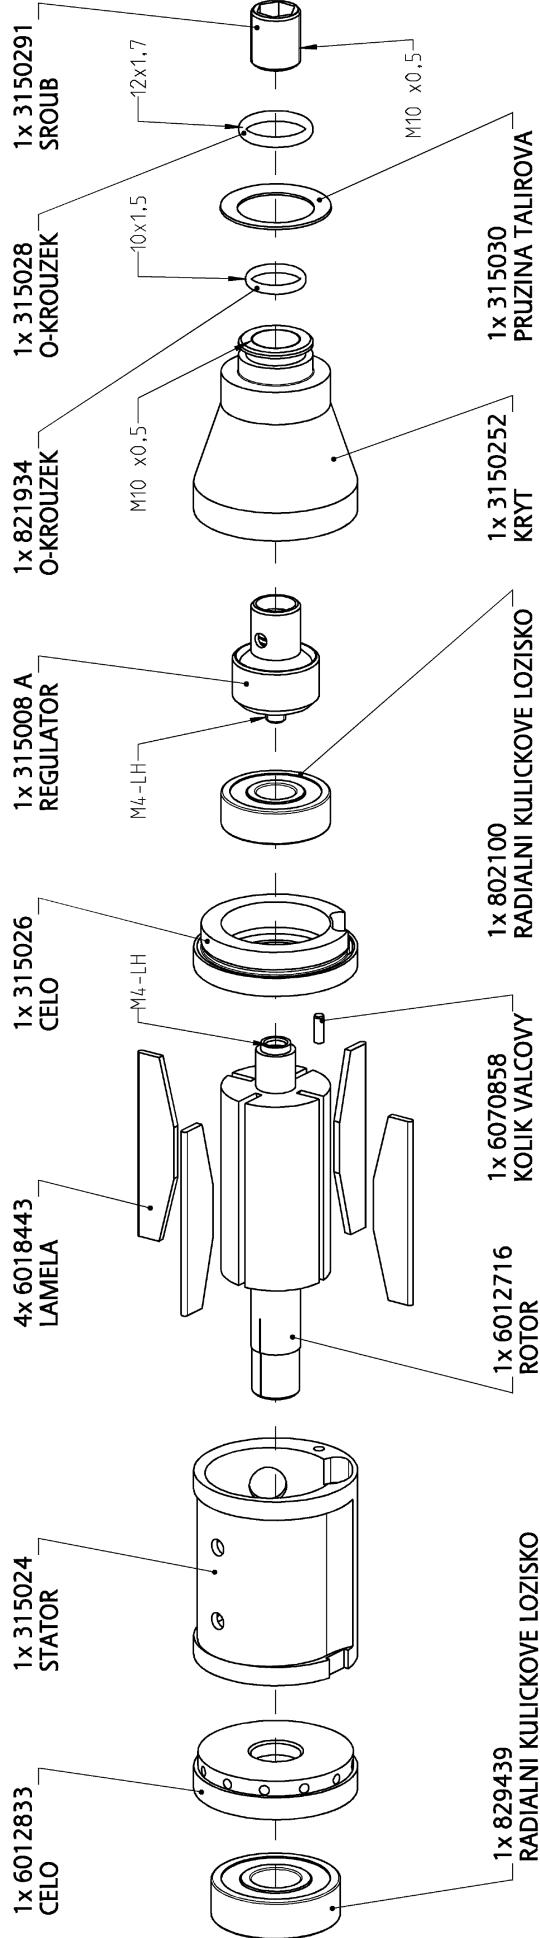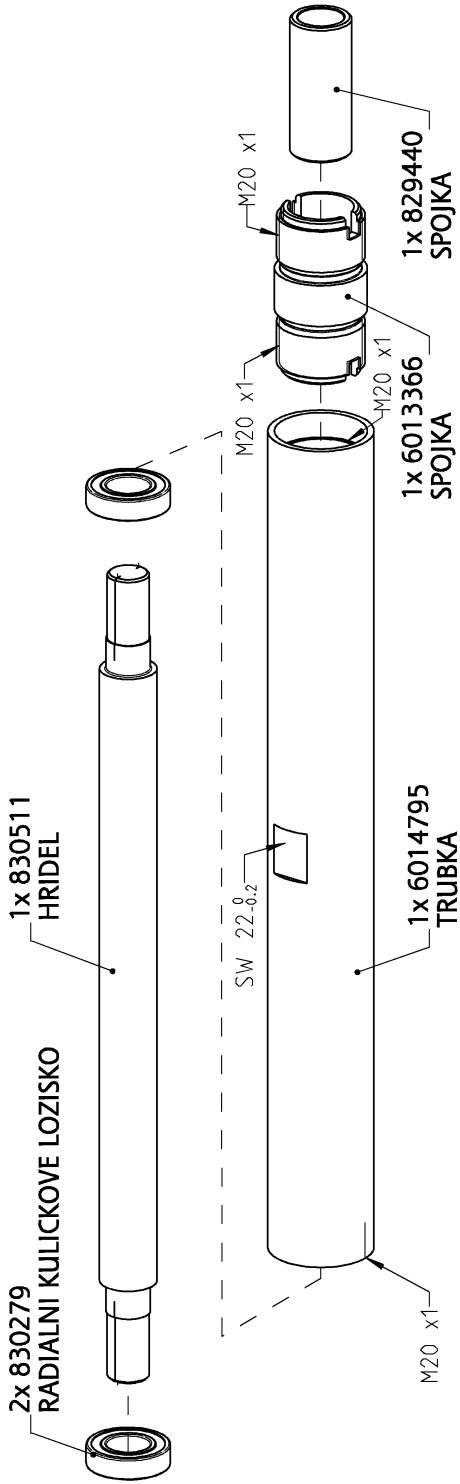6011254 MOTOR**830512 A NASTAVEC**

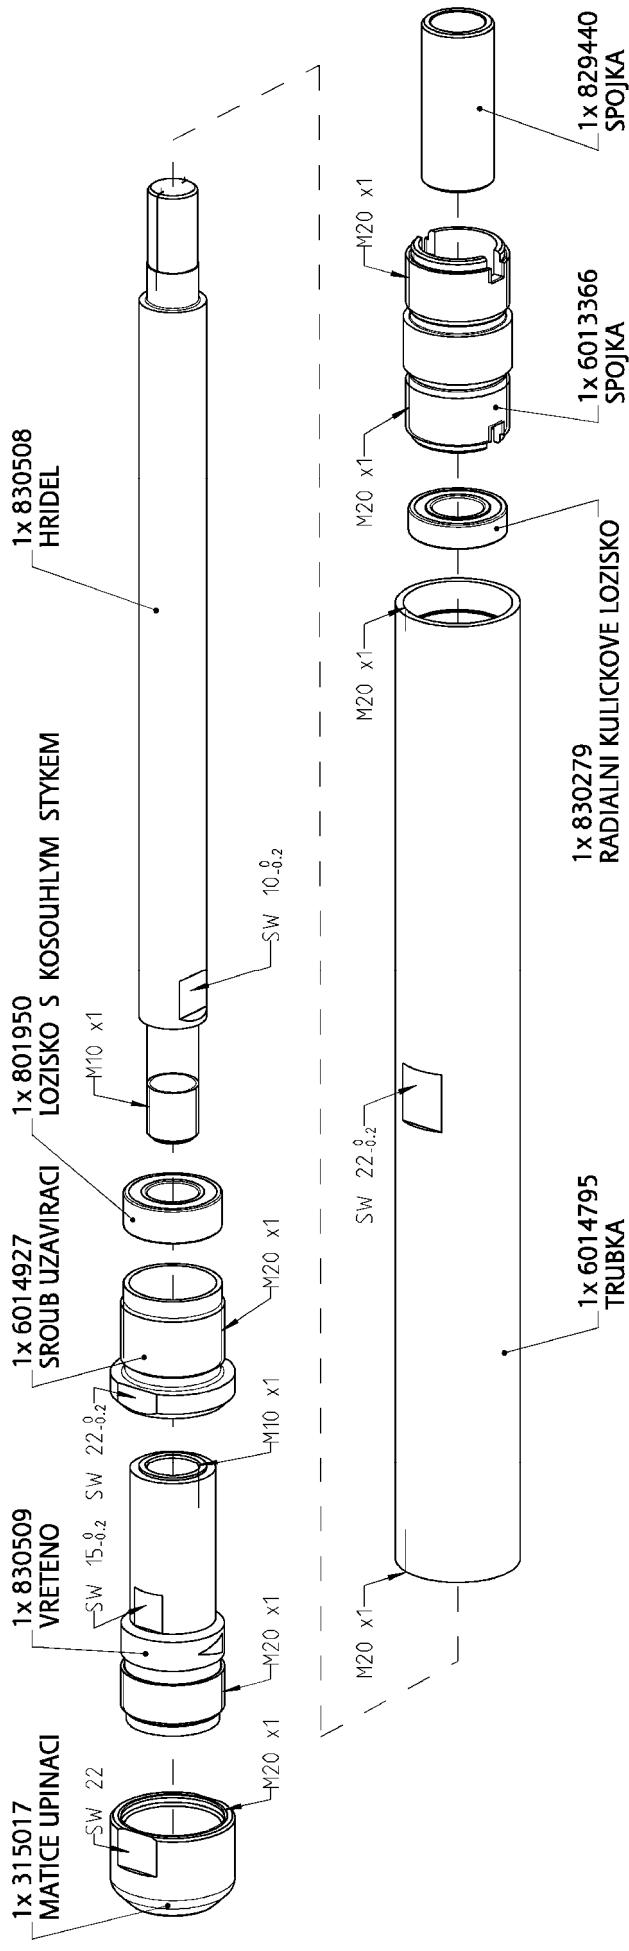
830510 A NASTAVEC

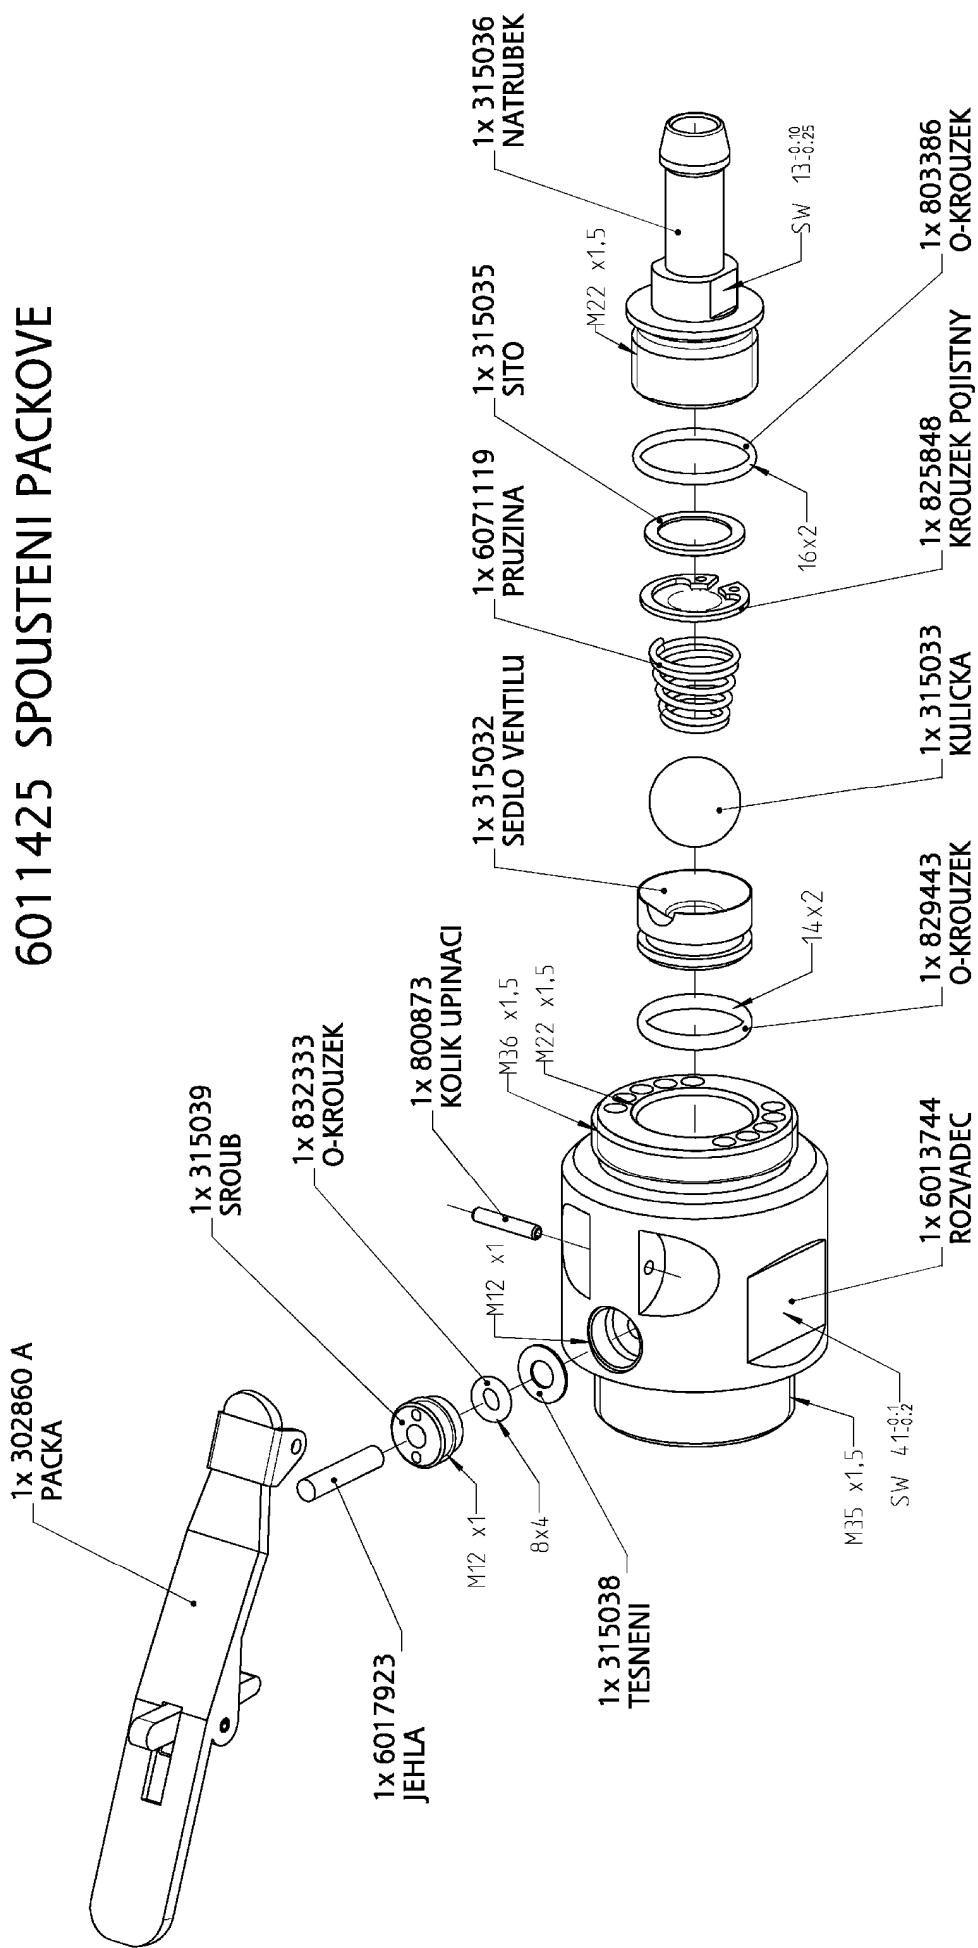6011425 SPOUSTENI PACKOVE


6018322 NAPOJENI

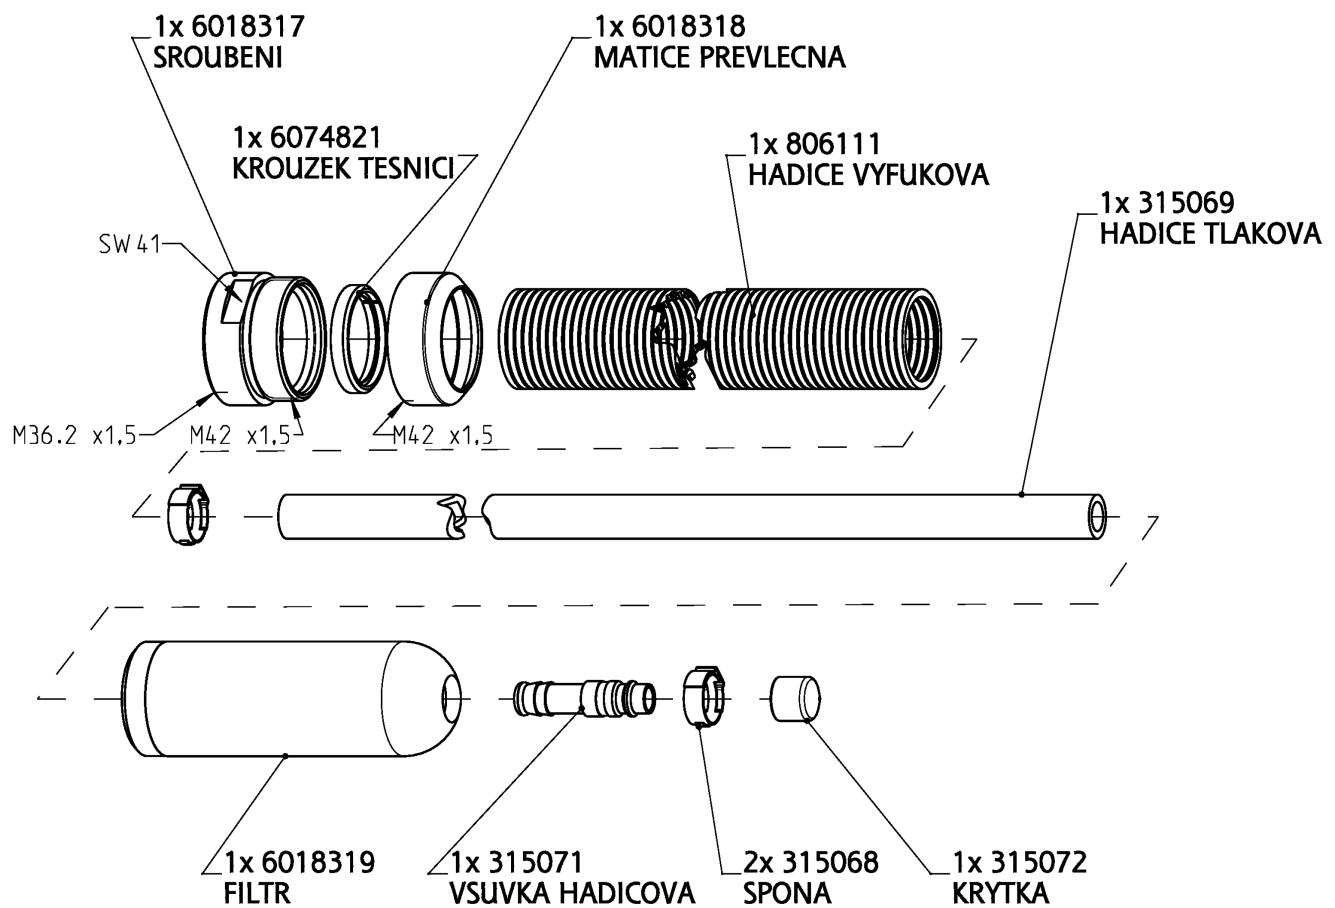


6017778 TELESO

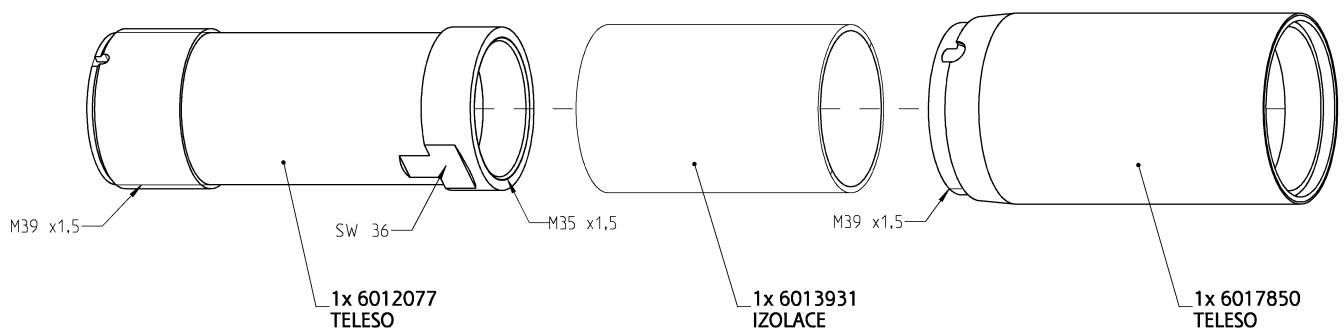


829436 REGULATOR

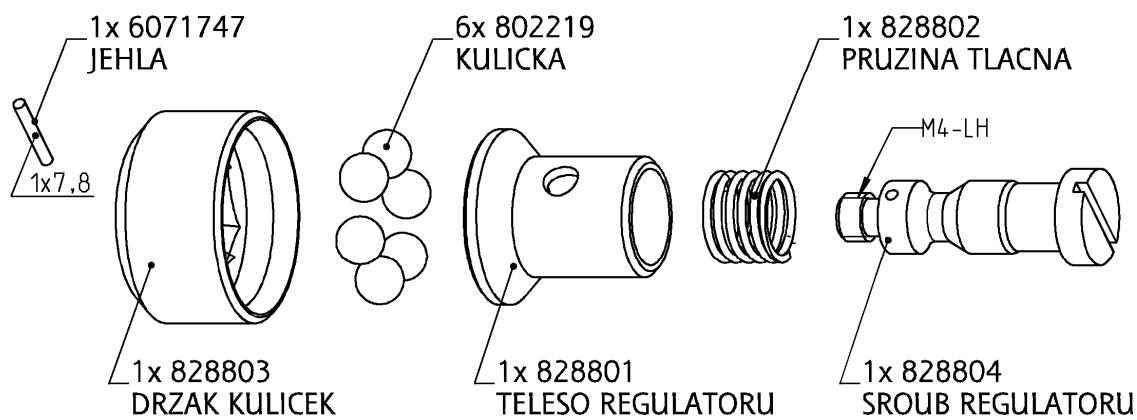


6017797 REGULATOR

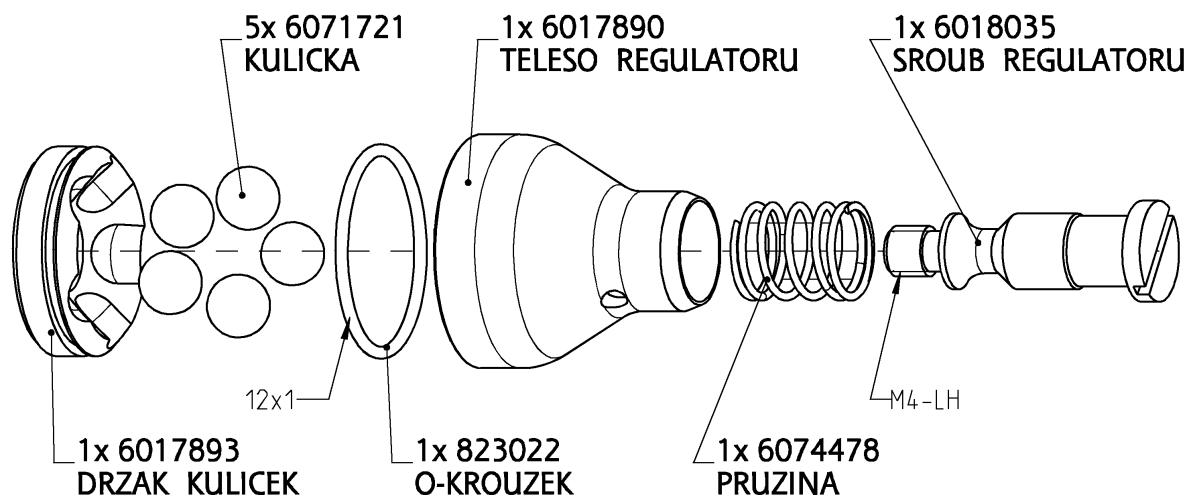


315008 A REGULATOR

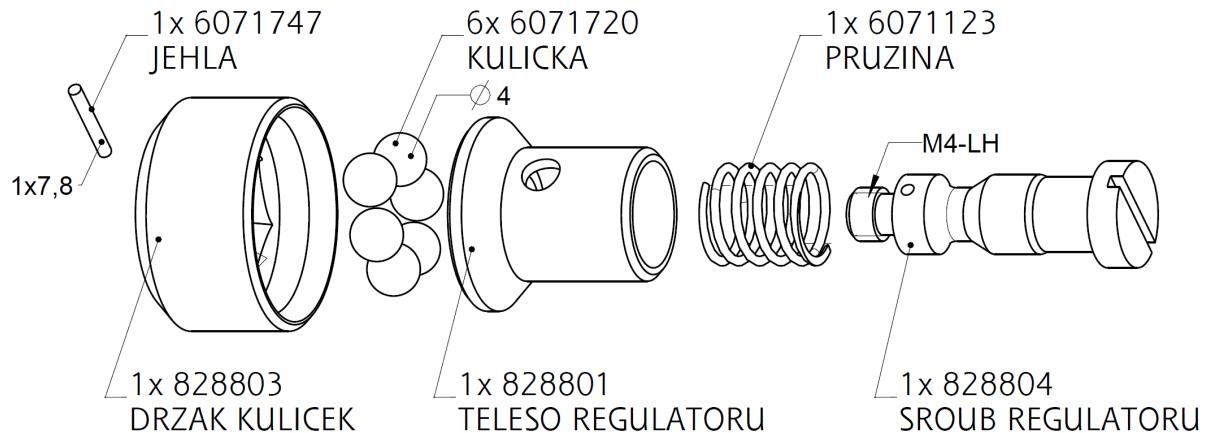

9.2 Rozměrové listy

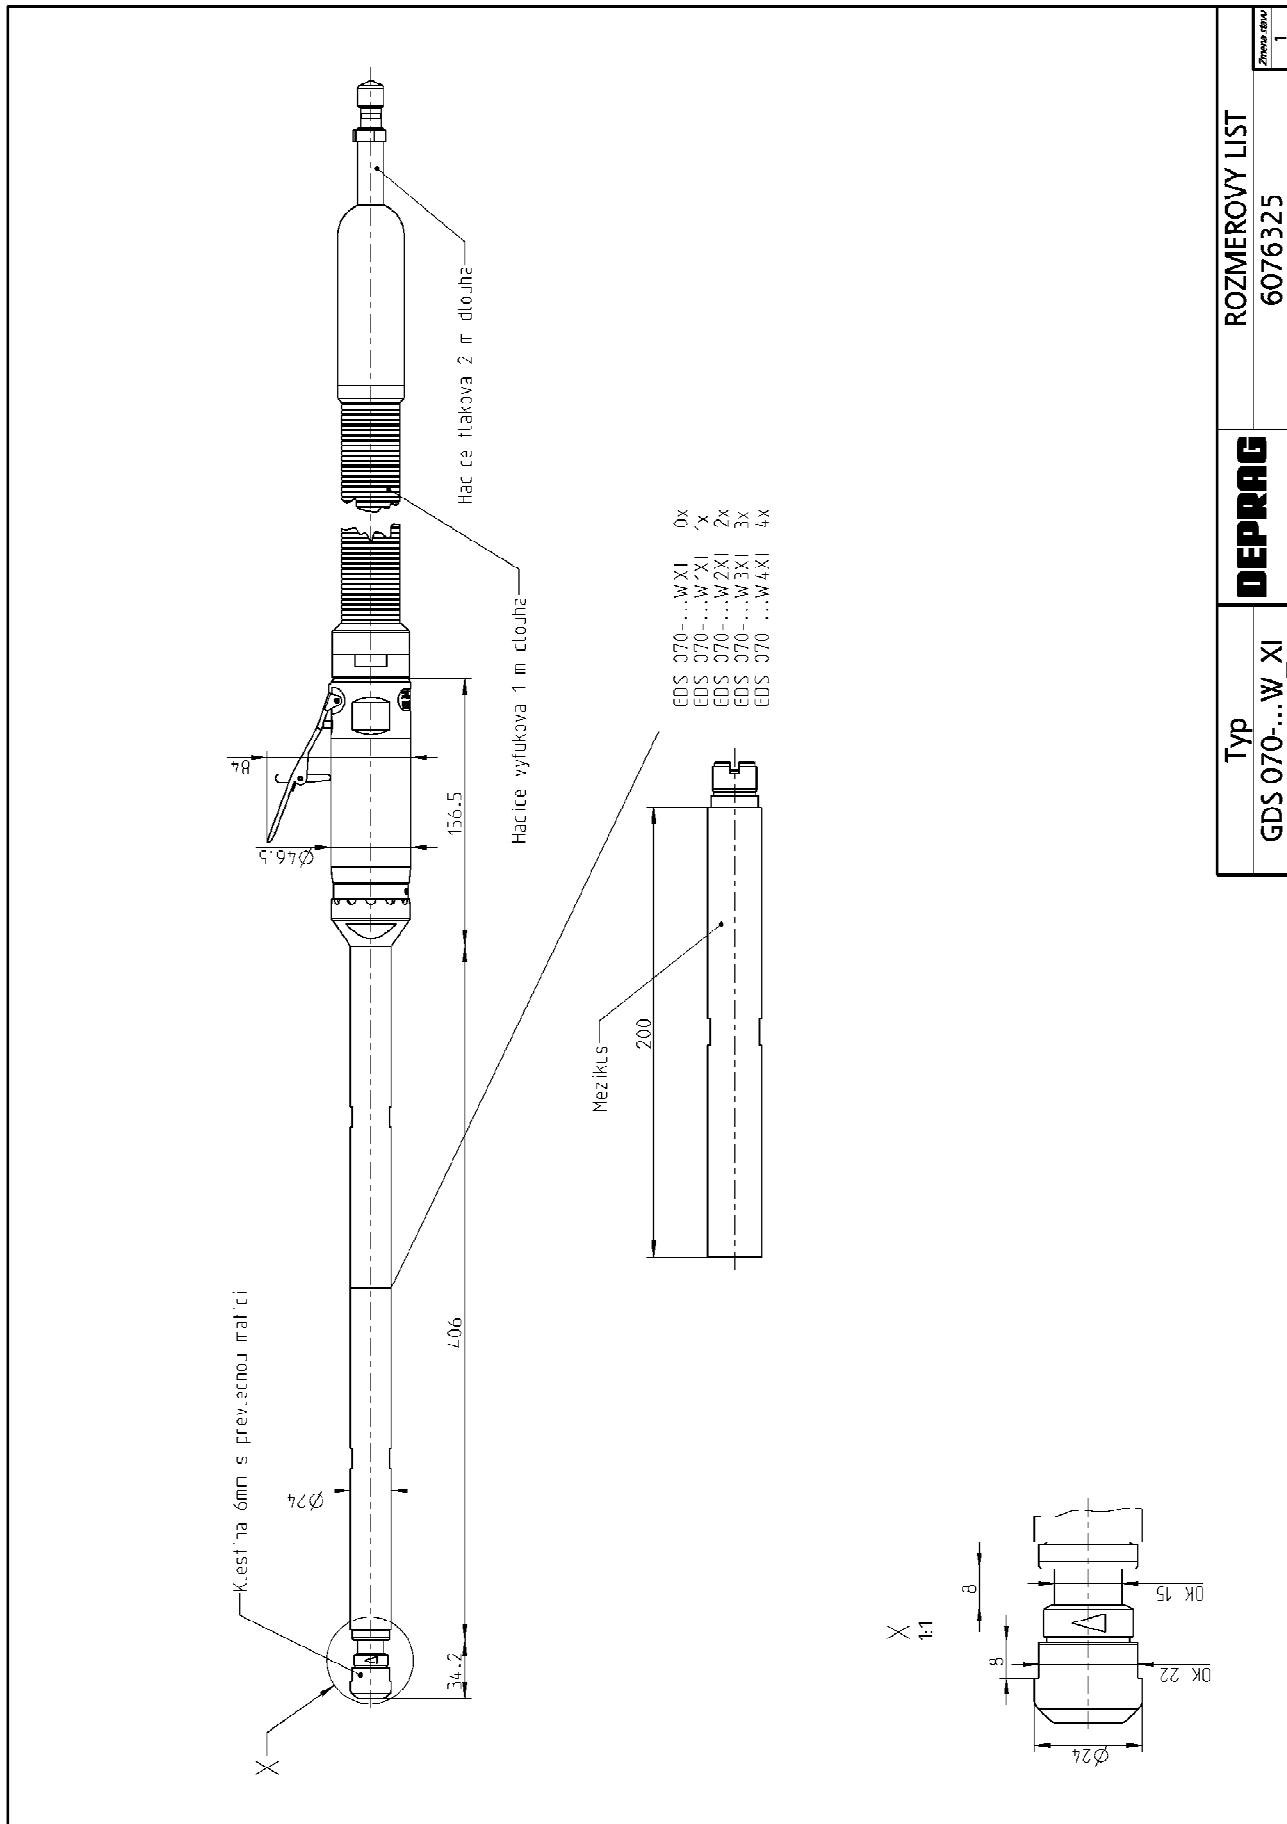

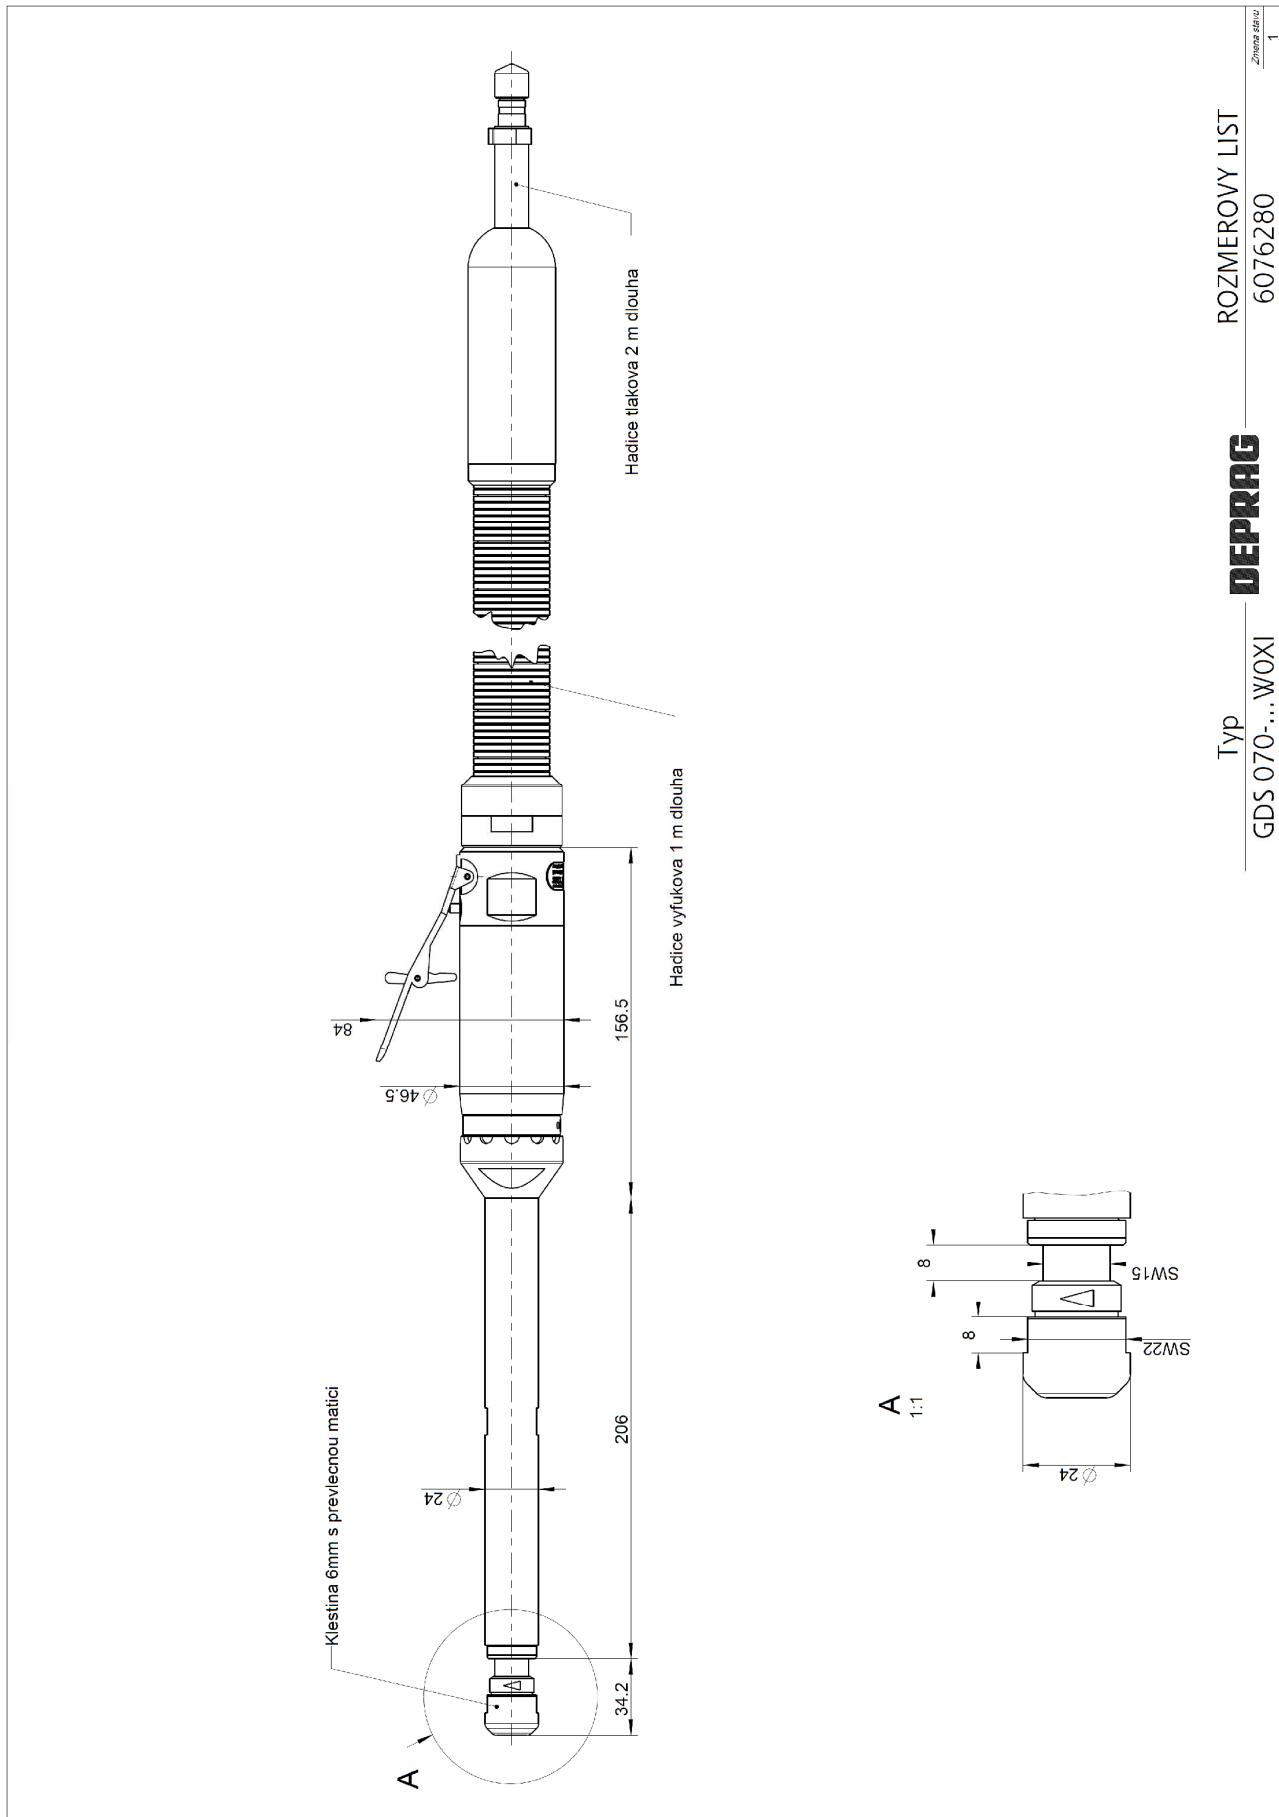

10 Pomoc při poruchách

V následující tabulce jsou uvedeny možné poruchy a jejich příčiny:

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Výrobek nelze spustit	Není tlak vzduchu, uzavřený uzavírací ventil	Otevřít uzavírací ventil
Nedostatečný výkon	Příliš malý provozní tlak	Dodržujte provozní tlak (podle kapitoly - <i>Technická data</i>) pro max. výkon
	Zúžené místo v přívodu vzduchu	Odstranit zúžení
	Příliš malá světlost hadice	Použít předepsanou světlost hadice
	Znečistěný tlumič hluku nebo sítko	Vyčistit nebo vyměnit tlumič hluku nebo sítko
	Nesprávné mazání	Nastavit předepsanou kvalitu stlačeného vzduchu
Motor běží, ale vřeteno stojí	Opotřebená spojka (je-li použita)	Vyměnit spojku
Výrobek nelze zastavit	Opotřebovaný O-kroužek ve ventilu (je-li použit)	Vyměnit O-kroužek

V případě potřeby Vás prosíme o zaslání brusky do opravy.

11 Odstavení z provozu a skladování

Odstavení z provozu provádějte dle následujících kroků:

Činnosti
1. Vypněte přívod vzduchu.
2. Výrobek odpojte od přívodu tlakového vzduchu.
3. Vstupní kanály výrobku profoukněte čistým, suchým vzduchem pod malým tlakem.
4. Nakapejte několik kapek oleje do vstupního kanálu, výrobek opět připojte na přívod tlakového vzduchu a pod malým tlakem nechte krátce běžet.
5. Výrobek opět odpojte od přívodu tlakového vzduchu.
6. Uzavřete napojení.

Výrobek je nyní možné uskladnit do příštího upotřebení.

Pro skladování nástrojů doporučujeme následující:

- Brusiva na podkladech by měla být skladována při 18-22°C a 45-65% relativní vlhkosti vzduchu.
- Brusné pásy by měly být skladovány na tyči nebo háku o průměru min. 50 mm.



PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Pročtěte si a dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v přiložené brožuře 016000 (viz kapitola „skladování“).

12 Technická data

Typ	GDS070-153WXI	GDS070-153W1XI
Obj. č.	6060581A	6060582A
Směr otáčení	pravotočivý	
Provedení	prodloužené	
Spouštění	páčkové spouštění	
Otáčky (chod naprázdno) (min ⁻¹)	15 300	
Maximální průměr lamelového kotouče (mm)	50	
Maximální průměr drátěného kotouče (mm)	50	
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m ³ /min)	0,50	
Výkon (kW)	0,70	
Hmotnost (kg)	2,1	2,6
Světlost hadice (mm)	Js 10	
Napojení vzduchu	vsuvka	
Provozní tlak (bar)	6,3	
Hladina akustického tlaku L _{pA} , (dB) stanovenou dle ČSN EN ISO 15744)*	
Hladina akustického výkonu, L _{WA} , (dB) stanovenou dle ČSN EN ISO 15744)*	
Deklarovaná emisní hodnota vibrací (m/s ²) měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12)**	

)* měření dle platné normy ČSN EN ISO 15744 nebylo možné zajistit

)** měření dle platné normy ČSN EN ISO 28927-12 nebylo možné zajistit

Typ	GDS070-153W2XI	GDS070-153W3XI
Obj. č.	6060583A	6060584A
Směr otáčení	pravotočivý	
Provedení	prodloužené	
Spouštění	páčkové spouštění	
Otáčky (chod naprázdno) (min ⁻¹)	15 300	
Maximální průměr lamelového kotouče (mm)	50	
Maximální průměr drátěného kotouče (mm)	50	
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m ³ /min)	0,50	
Výkon (kW)	0,70	
Hmotnost (kg)	3,1	3,6
Světlost hadice (mm)	Js 10	
Napojení vzduchu	vsuvka	
Provozní tlak (bar)	6,3	
Hladina akustického tlaku L _{pA} , (dB) stanovenou dle ČSN EN ISO 15744)*	
Hladina akustického výkonu, L _{WA} , (dB) stanovenou dle ČSN EN ISO 15744)*	
Deklarovaná emisní hodnota vibrací (m/s ²) měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12)**	

)* měření dle platné normy ČSN EN ISO 15744 nebylo možné zajistit

)** měření dle platné normy ČSN EN ISO 28927-12 nebylo možné zajistit

Typ	GDS070-153W4XI	GDS070-120WXI
Obj. č.	6060585A	6061358A
Směr otáčení		pravotočivý
Provedení		prodloužené
Spouštění		páčkové spouštění
Otáčky (chod naprázdno) (min⁻¹)	15 300	12 000
Maximální průměr lamelového kotouče (mm)		50
Maximální průměr drátěného kotouče (mm)		50
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m³/min)	0,50	0,40
Výkon (kW)		0,70
Hmotnost (kg)	4,1	2,1
Světllost hadice (mm)		Js 10
Napojení vzduchu		vsuvka
Provozní tlak (bar)		6,3
Hladina akustického tlaku L_{pA}, (dB) stanovenou dle ČSN EN ISO 15744)*
Hladina akustického výkonu, L_{WA}, (dB) stanovenou dle ČSN EN ISO 15744)*
Deklarovaná emisní hodnota vibrací (m/s²) měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12)**

)* měření dle platné normy ČSN EN ISO 15744 nebylo možné zajistit

)** měření dle platné normy ČSN EN ISO 28927-12 nebylo možné zajistit

Typ	GDS070-153W0XI	GDS070-230W0XI
Obj. č.	6061134A	6061483A
Směr otáčení		pravotočivý
Provedení		prodloužené
Spouštění		páčkové spouštění
Otáčky (chod naprázdno) (min⁻¹)	15 300	23 000
Maximální průměr lamelového kotouče (mm)		50
Maximální průměr drátěného kotouče (mm)		50
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m³/min)		0,50
Výkon (kW)		0,70
Hmotnost (kg)	4,1	1,7
Světllost hadice (mm)		Js 10
Napojení vzduchu		vsuvka
Provozní tlak (bar)		6,3
Hladina akustického tlaku L_{pA}, (dB) stanovenou dle ČSN EN ISO 15744)*
Hladina akustického výkonu, L_{WA}, (dB) stanovenou dle ČSN EN ISO 15744)*
Deklarovaná emisní hodnota vibrací (m/s²) měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12)**

)* měření dle platné normy ČSN EN ISO 15744 nebylo možné zajistit

)** měření dle platné normy ČSN EN ISO 28927-12 nebylo možné zajistit

13 ES-Prohlášení o shodě

ES- Prohlášení o shodě podle směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES

Prohlašujeme, že uvedený výrobek odpovídá níže uvedeným směrnicím a normám.

Výrobce a osoba pověřená sestavením technické dokumentace:

DEPRAG CZ a.s.

T.G. Masaryka 113

CZ-50781 Lázně Bělohrad

Označení

PNEUMATICKÁ BRUSKA

Typ výrobku

viz etiketa

Sériové číslo

na

Rok výroby

zadní straně

Směrnice

Datum

2006/42/ES

2006-06

Nařízení vlády

Datum

č. 176/2008

2009-12

Normy

Datum

ČSN EN ISO 12100

2011-06

ČSN EN ISO 11148-9

2015-10

Lázně Bělohrad, 09.05.2022

Ing. Petr Kulhavý, Ph.D.
Technický manažer

14 Servisní místa a autorizovaní prodejci



Kontaktní osoby v České republice / Německu,
jakož i kontaktní osoby po celém světě,
naleznete na naší internetové stránce

<https://www.deprag.cz>

DEPRAG

machines unlimited

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.

Postfach 1352, D-92203 Amberg
Carl-Schulz-Platz 1, D-92224 Amberg

Service-Hotline : +49 (0) 0700 00 371-371
Telefon: +49 (0) 9621 371-0
Internet: <https://www.deprag.com>
E-Mail: info@deprag.de

DEPRAG

machines unlimited

DEPRAG CZ a.s.

T.G. Masaryka 113
CZ-50781 Lázně Bělohrad

Telefon: +420 493 / 771 511
Internet: <https://www.deprag.cz>
E-Mail: info@deprag.cz