

Návod k používání

- Původní návod k používání -

Pneumatická bruska úhlová

GDA070-153BX	830497A
GDB070-153BX	830497B
GDA070-190BX	830497C
GDB070-190BX	830497D
GDA070-230BX	830497E
GDB070-230BX	830497F
GDB070-190BX-6I	6053687



DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!

Před začátkem práce si pečlivě přečtete **tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy** (č. 016000, růžová brožura) a během provozu se těmito pokyny řiďte.

Předejte tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy uživateli.

Obsah

1	VYSVĚTLENÍ VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ	3
2	BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	4
3	ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU	6
4	ROZSAH DODÁVKY	7
4.1	Instalace	8
5	UVEDENÍ VÝROBKU DO PROVOZU	9
5.1	Příslušenství na zvláštní objednávku.....	9
5.2	Upnutí nástroje / výměna kleštiny.....	10
5.2.1	GDA070-xxxBX, GDB070-xxxBX	10
5.2.2	GDB070-190BX-6I.....	11
5.3	Připojení	11
5.4	Spuštění	11
6	MANIPULACE S VÝROBKEM	12
7	ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ	12
7.1	Mazací prostředky	12
7.2	Díly podléhající opotřebení.....	12
7.3	Plán údržby.....	13
8	DEMONTÁŽ – MONTÁŽ	14
8.1	Výkresy náhradních dílů	15
8.2	Rozměrové listy	27
9	POMOC PŘI PORUCHÁCH	30
10	ODSTAVENÍ Z PROVOZU A SKLADOVÁNÍ	30
11	TECHNICKÁ DATA	31
12	ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	33
13	SERVISNÍ MÍSTA A AUTORIZOVANÍ PRODEJCI	34

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Upínací délka	6
---------------------------------	---

1 Vysvětlení výstražných symbolů

V technické dokumentaci (bezpečnostní předpisy, návod k použití atd.) použité výstražné symboly mají následující význam:



NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na **bezprostřední nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



VAROVÁNÍ

Upozorňuje na **hrozící nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na **nebezpečí nebo na nebezpečný pracovní postup**, který může vést k poranění osob nebo k poškození majetku, pokud mu nebude zabráněno.



RIZIKO

Upozorňuje na **možné nebezpečí**, které může vést k poškození výrobku nebo jeho okolí, pokud mu nebude zabráněno.



DŮLEŽITÉ

Označuje pokyny k použití a jiné obzvláště užitečné informace.

Použité symboly nemohou nahradit text bezpečnostního pokynu. Proto je nutné si text vždy důkladně přečíst. V některých případech se k signálním slovům používají jiné symboly.

2 Bezpečnostní předpisy

Viz rovněž brožura bezpečnostní předpisy č. 016000 (růžová).



VAROVÁNÍ

Vážné poranění způsobené zlomením nástroje.

Zkontrolujte, zda jsou dovolené otáčky nástroje (brousící tělísko, fréza, tvrdokovová fréza) stejné nebo vyšší než otáčky uváděné na štítku výrobku. Nesmí být překročeny dovolené otáčky.



VAROVÁNÍ

Vážná poranění, která mohou způsobit až smrt!

Před výměnou nebo montáží nástroje i jiného příslušenství odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.



UPOZORNĚNÍ

Poranění prstů a rukou způsobené vtažením.

Při nošení rukavic (např. pogumovaných nebo zesílených) dbejte na to, aby se nezachytily.

Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od otáčejícího se vřetena a upnutého nástroje.



Používejte výhradně nárazu odolné ochranné brýle (podle ČSN EN 166 stupeň B) a ochranu sluchu (podle ČSN EN 458).



Doporučujeme používat těsně přiléhavé, vhodné ochranné rukavice (podle ČSN EN 388) a ochranné oblečení.



EN 149+A1
EN 405+A1
EN 1827+A1



EN 140



EN 136


Vdechování brusného prachu vzniklého z obrobku a/nebo nástroje může vést k poškození plic a/nebo jinému poškození.

Používejte ochranu dýchacích cest odpovídající znečištění pracovního prostředí.

- Používejte pouze dovolené nástroje s vhodným průměrem stopky. Nevhodné nástroje by mohly způsobit vznik nadměrného množství brusných částic, prachu, vibrací a hluku.
- Před použitím brusky zkontrolujte brusné tělísko, zda není poškozené. Nepoužívejte nějakým způsobem poškozená brusná tělíška.
- Brusná tělíška musí být pečlivě uskladněna a používána podle pokynů výrobce.
- Používejte pouze brusné nástroje, které odpovídají nejvyšším bezpečnostním normám. Tyto výrobky jsou většinou označeny číslem EN-normy a/nebo značkou $\circ\overline{S}^A$.
- Nikdy nepoužívejte brusné nástroje s prošlým datem spotřeby.
- Mezi průměrem stopky nástroje a kleštinou nesmí být chybné slícování.
- Při upínání nástrojů nikdy nepoužívejte násilí.
- Nikdy neodstraňujte z brusky namontované ochranné kryty a zabezpečte jejich řádný stav a umístění, předtím, než brusku spustíte. Ochranné kryty by měly být nastaveny tak, aby jiskry či brusný prach odletovaly směrem od těla.
- Brusné nástroje by měly být skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich mechanickému poškození působením vlhka, mrazu a vysokými teplotními výkyvy.
- Opotřebované brusné nástroje by měly být zlikvidovány, aby se zabránilo jejich opětovnému použití.
- Zajistěte, aby se používaly pouze vhodné upínací příruby a byly v dobrém mechanickém stavu a bez cizích těles, jako např. oděrky z broušení apod.
- Tam kde je předem stanoveno, používejte proložky mezi brusným tělískem a upínací přírubou.
- Upínací příruby neutahujte násilím.
- Udržujte upevňovací příruby a brusné talíře v dobrém mechanickém stavu a v případě opotřebování nebo deformace je vyměňte.
- Pro broušení používejte výhradně určenou plochu broušícího nástroje. Pro broušení nepoužívejte kraj brusného pásu, pokud je to možné, používejte střed pásu.
- Brusné pásy, které se nepoužívají, by měly být napnuty.
- K tomu, aby bylo dosaženo efektivního výkonu broušícího nástroje, zamezte jeho zablokování a nerovnoměrnému opotřebování. Pokud je nezbytné, provádějte pravidelně orovnávací.
- Brusku spouštějte pouze tehdy, pokud se obráběná součást nedotýká brusného nástroje.
- Před spuštěním brusky zkontrolujte správné upnutí broušícího nástroje. Nechte brusku na zkoušku běžet v zajištěné poloze po dobu 30 s bez zatížení. Přitom držte brusku tak, aby Vás v případě zlomení nástroje nezasáhly úlomky. Pokud pocítíte výrazné vibrace nebo zjistíte jiná poškození ihned brusku vypněte a poté zjistěte příčinu.
- Při obrábění nadržte obrobek nebo brusku příliš pevně a příliš netlačte na broušící nástroj.
- Nezapomínejte na to, že broušící nástroje mohou být během broušení kontaminovány.
- Po vypnutí může ještě dobíhat nástroj. Brusku odložte do zajištěné polohy a vyčkejte, dokud se nezastaví.
- Upozorňujeme provozovatele strojního zařízení na vystavení obsluhy vibracím a hluku.

- Je nutné vzít na vědomí, že nejvyšší přípustná pracovní rychlost malých brusných tělísek při větší upínací délce mezi kleštinou a nástrojem musí být snížena (vyložení nástroje L_0). Musí být dodrženy údaje dané výrobcem brusných tělísek nebo tvrdokovových fréz, i norma ČSN EN 12413. Musí být zajištěno dodržení minimální upínací délky $L_3 \geq 15$ mm (viz obrázek „Upínací délka“).

D	=	vnější průměr nástroje
L_0	=	vyložení nástroje
S_d	=	průměr stopky
L_2	=	délka stopky
L_3	=	upínací délka
T	=	délka brusného tělíska

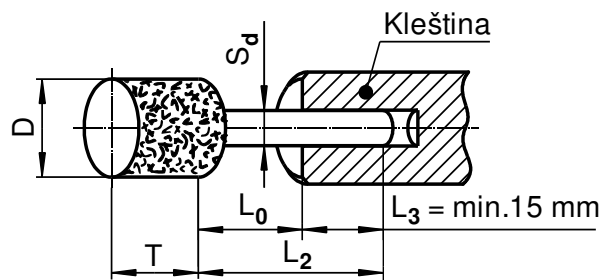

Maximální vyložení nástroje L_0 – 10mm

Obrázek 1 – Upínací délka

3 Účel použití výrobku

Brusky s kleštinou se používají ve spojení s brusnými tělísky a frézami k obrábění plastů a kovů např. ve slévárnách, nástrojárnách nebo v oblasti jemné mechaniky k odjehlování, zalešťování svarových spojů nebo k obrábění odlitků.

Nesmí být používány rozbrušovací kotouče a rotační nožové nástroje.

Technická data, jakož i údaje k dovozeným podmínkám naleznete v tomto návodu k používání. **Veškeré uváděné údaje musí být bezpodmínečně dodržovány.**



VAROVÁNÍ

Výrobek nemůže být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu a není izolován proti kontaktu s elektrickým vedením.

4 Rozsah dodávky

Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a nepoškozená.

Množství	Označení	Obj. č.
1	Návod k používání	015023
1	Bezpečnostní předpisy - brožura	016000
1	Pneumatická bruska	8304947 A/B/C/D/E/F 6053687
1	Otevřený maticový klíč 17	800405
1	Otevřený maticový klíč 22 (pouze provedení BX)	800416
1	Otevřený maticový klíč 12 (pouze provedení BX-6l)	800403
1	Kleština ø 6 mm (pouze provedení BX)	315018
1	Kleština ø 6 mm (pouze provedení BX-6l)	827910

4.1 Instalace

- Před připojením výrobku profoukněte přívod vzduchu a hadici malým tlakem, aby byly odstraněny nečistoty. Použijte ochranné brýle!
- Dbejte na to, aby v celém přívodu vzduchu byla zachována minimální světlost (→ kapitola *Technická data*) a aby v přívodu vzduchu nebyla zúžená nebo zalomená místa.
- Je-li délka hadice větší než 2 m, měla by být použita hadice s nejbližší větší velikostí světlosti, aby bylo zabráněno snížení výkonu.
- Tento pneumatický výrobek lze provozovat pouze s přimazáváním vzduchu. Optimálního výkonu dosáhnete při dávkování oleje 1 – 2 kapky na 1 m³ spotřeby vzduchu.
- Přívod vzduchu musí být filtrovaný.
- Jednotku údržby, ventily, tlumiče hluku volte dle spotřeby vzduchu výrobku (→ kapitola *Technická data*). Průřezy přívodního vedení stanovte tak, aby pokles tlaku z jednotky údržby až po výrobek byl pod 0,5 baru.
- Používejte pouze výrobcem schválené mazací prostředky (→ Kapitola "Mazací prostředky").
- Zkontrolujte provozní tlak na místě odběru. S pomocí regulačního ventilu musí být provozní tlak nastaven na max. 6,3 baru. Vyšší provozní tlak než 6,3 baru vede ke zvýšenému opotřebení. Příliš nízký tlak vede ke snížení výkonu.
- Výrobek připojte následovně:

pro normální provoz s přimazáváním na jednotku údržby, která se skládá z filtru s odlučovačem vody, regulačního ventilu tlaku vzduchu a olejovače.

Spotřeba vzduchu	Připojovací závit	Obj. č. Regulátor s filtrací a olejovačem
0,35 m ³ /min	G 1/4"	6060870A
0,7 m ³ /min	G 3/8"	6060871A
1,5 m ³ /min	G 1/2"	6060872A
13 m ³ /min	G 1"	6074529

Hodnoty průtoku vzduchu jsou uvedeny při maximální tlakové ztrátě 0,5 baru.

- Standardní filtrační schopnost jednotek pro úpravu vzduchu je 25μm, pokud je požadována vyšší kvalita vzduchu, použijte vložku filtru s vyšší filtrační schopností.

Se zřetelem na kvalitu tlaku vzduchu podle ISO 8573-1:2010 doporučujeme:

	Třída	Zbytky prachu		Zbytky vody		Zbytkový obsah oleje
		velikost částic μm	max. koncentrace mg/m ³	max. koncentrace g/m ³	rosný bod °C	mg/m ³
S přimazáváním	-/4/4	25	10	6	+3	5

5 Uvedení výrobku do provozu



VAROVÁNÍ

Nevhodný, resp. povolující se nástroj může způsobit vážná poranění odletujícími úlomky.

Používejte pouze dovolené nástroje.

Před spuštěním zkontrolujte správné a bezpečné upevnění nástroje.

Uvedení do provozu provádějte podle následujících kroků:

1. Zastrčte nástroj téměř na doraz do kleštiny a upevněte (→ *Upnutí nástroje / výměna kleštiny*).



DŮLEŽITÉ

Při výběru tvaru a průměru frézky dávejte pozor na to, aby byl rádius obrobku v otvorech a rozích vždy větší než rádius frézky, neboť se jinak může frézka zadřít a vylomit.

2. Připojte brusku k přívodu stlačeného vzduchu (→ *Připojení*).
3. Výrobek spusťte (→ *Spuštění*).

5.1 Příslušenství na zvláštní objednávku

GDA070-xxxBX, GDB070-xxxBX

Označení	Obj. č.
Kleština \varnothing 8 mm	315073
Kleština \varnothing 9 mm	315089
Kleština \varnothing 1/4"	315074
Kleština \varnothing 3/16"	315088
Kleština \varnothing 5/16"	315090

GDB070-190BX-6I

Označení	Obj. č.
Kleština \varnothing 8 mm	830704
Kleština \varnothing 9 mm	6014291
Kleština 1/4"	830705
Kleština 5/16"	830706
Kleština 3/16"	6014287

5.2 Upnutí nástroje / výměna kleštiny



UPOZORNĚNÍ

V případě chybné montáže se může kleština vzpříčit ve vřetenu (nebezpečí poranění).

Při montáži postupujte přesně podle pokynů.

Před upínáním nebo výměnou nástroje odpojte brusku od přívodu tlakového vzduchu.

5.2.1 GDA070-xxxBX, GDB070-xxxBX


Upnutí nástroje:

1. Vložte frézu popř. brousící tělísko se stopkou do kleštiny.
2. Dodržujte upínací délku min. 15 mm a vyložení nástroje max. 10 mm!
3. Jedním klíčem zajistěte vřeteno proti pootočení a druhým utáhněte převlečnou matici s kleštinou
4. Dbejte na doporučený utahovací moment pro převlečnou matici s kleštinou.

Výměna kleštiny:

1. Odšroubujte ze vřetena převlečnou matici (SW 22, pravý závit) včetně kleštiny.
2. Vytlačte kleštinu z matice.
3. Vezměte novou kleštinu a vtačte ji do matice, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
4. Našroubujte matici včetně kleštiny na vřeteno.

Převlečná matice včetně kleštiny

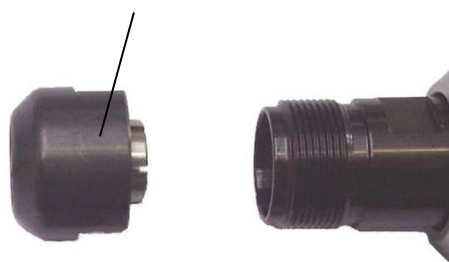

Utahovací momenty:

Kleština s převlečnou maticí	Průměr „X“ (mm)	Doporučený utahovací moment (Nm)
	ØX = 9,6mm	cca 8
	ØX = 16,1mm	cca 35

5.2.2 GDB070-190BX-6I


Upnutí nástroje:

1. Vložte frézu, popř. brousící tělísko se stopkou do kleštiny.
2. Dodržujte upínací délku min. 15 mm a vyložení nástroje 10 mm!
3. Jedním klíčem zajistěte vřeteno proti pootočení a druhým utáhněte kleštinu.
4. Dbejte na doporučený utahovací moment pro kleštinu.

Výměna kleštiny:

1. Odšroubujte ze vřetena kleštinu (SW 12, pravý závit).
2. Vezměte novou kleštinu a našroubujte ji do vřetena.

Utahovací momenty:

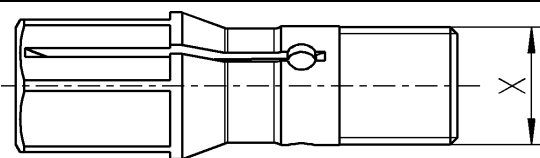Kleština se závitem	Závit „X“	Doporučený utahovací moment (Nm)
	X = M6 x 0,75 (LH)	cca 3,5
	X = M8 x 0,75 (LH)	cca 8
	X = M9 x 1 (LH)	cca 9
	X = M12 x 1 (LH)	cca 11

5.3 Připojení

- Výrobek připojte pomocí vsuvky na příslušnou rychlospojku.
- Otevřete uzavírací ventil přívodu tlakového vzduchu (max. provozní tlak 6,3 baru)
- Provozní tlak nesmí poklesnout pod 5 barů – snížení výkonu!

5.4 Spuštění

- Výrobek má páčkové spouštění. Uvedení do chodu provedete stiskem páčky.

6 Manipulace s výrobkem

Výrobek používejte pouze v souladu s bezpečnostními pokyny a předpisy o údržbě.

Při práci výrobek nepřetěžujte. Vysoké otáčky s malým přtlakem jsou lepší než nízké otáčky s vysokou přtlakovou silou.

Výrobek držte tak, aby se kleština ani vřeteno nedotýkaly obrobku. Tímto způsobem zabráníte zbytečnému opotřebení výše uvedených součástí a kuličkových ložisek.

Při frézování (broušení) v dutinách a drážkách nepatrně pohybujte nástrojem tam a zpět.

7 Údržba a ošetřování

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy a k poškození výrobku. Demontáž a montáž výrobku může provádět pouze firma DEPRAG nebo vyškolení odborníci.



ČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!

Přečtěte si brožuru Bezpečnostní předpisy 016000 a dodržujte nařízení, uvedená v kapitole „Údržba a ošetřování“.

7.1 Mazací prostředky

Používejte pouze výrobcem povolené mazací prostředky.

Doporučené mazací prostředky pro...	Označení	Obj. č.
Přimazávání vzduchu	Speciální olej „DEPRAGOL INDUSTRIAL“ 1 litr 5 litrů	6074291 6074880

7.2 Díly podléhající opotřebení

Množství	Označení	Obj. č.
4	Lamela	6018443

Obecně doporučujeme výměnu O-kroužků a těsnících kroužků.

7.3 Plán údržby

První údržba by měla být provedena po 500 provozních hodinách. Ve většině případů může být interval údržby prodloužen. Za nepříznivých podmínek použití se interval může zkrátit.



DŮLEŽITÉ

Přizpůsobte interval údržby individuálně podle vzhledu a opotřebení výrobku na daný případ použití.

Výrobek

	Prováděné práce	Cykly	Poznámka
1.	Kontrola výrobku na vnější poškození	Před začátkem práce	Poškozené hadice nebo součásti vyměňte
2.	Kontrola hlučnosti a/nebo zvětšení vůle ložiska	Pravidelně	
3.	Kontrola, čištění a mazání (jednosměnný provoz)	Po 500 provozních hodinách/ nejpozději po 6 měsících	Kontrola, popř. výměna dílů podléhajících opotřebení Vyčistit části motoru a převodovky
4.	Vyčistit části motoru	Před montáží	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
5.	Výměna tlumiče hluku	Nejpozději po 1000 provozních hodinách	Dle kvality vzduchu a případu použití se tento interval příslušně zkracuje
6.	Kontrola hodnoty otáček a vibrací	Po montáži	Důležité: Před zkušebním chodem odmastěte kleštinu (je-li použita)

Při poruchách doporučujeme zaslat výrobek do opravy.

Údržbová jednotka a napojení vzduchu

	Prováděné práce	Cykly	Poznámka
1.	Kontrola stavu oleje v olejovači a popř. doplnění, event. oprava nastavení olejovače	Denně	Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i>
2.	Vyčistit filtr, jednotku údržby, vypustit kondenzát a popř. obnovit	Pravidelně	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
3.	Kontrola stavu tlakové hadice a těsnosti spon na jejich koncích	Pravidelně	

8 Demontáž – Montáž

(→ Výkres/y náhradních dílů)



VAROVÁNÍ

Výrobek se může spustit. Možnost vážného poranění.

Odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.



UPOZORNĚNÍ

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy nebo k poškození výrobku.

Demontáž a montáž může provádět pouze firma DEPRAG nebo proškolení zaměstnanci.



RIZIKO


Při demontáži se mohou díly ztratit nebo může dojít k jejich poškození.

Provádějte demontáž výrobku pouze na pracovním stole.


Zašlete výrobek k opravám a údržbě do firmy DEPRAG.

8.1 Výkresy náhradních dílů


GDA 070-153BX 830497 A BRUSKA UHLOVA

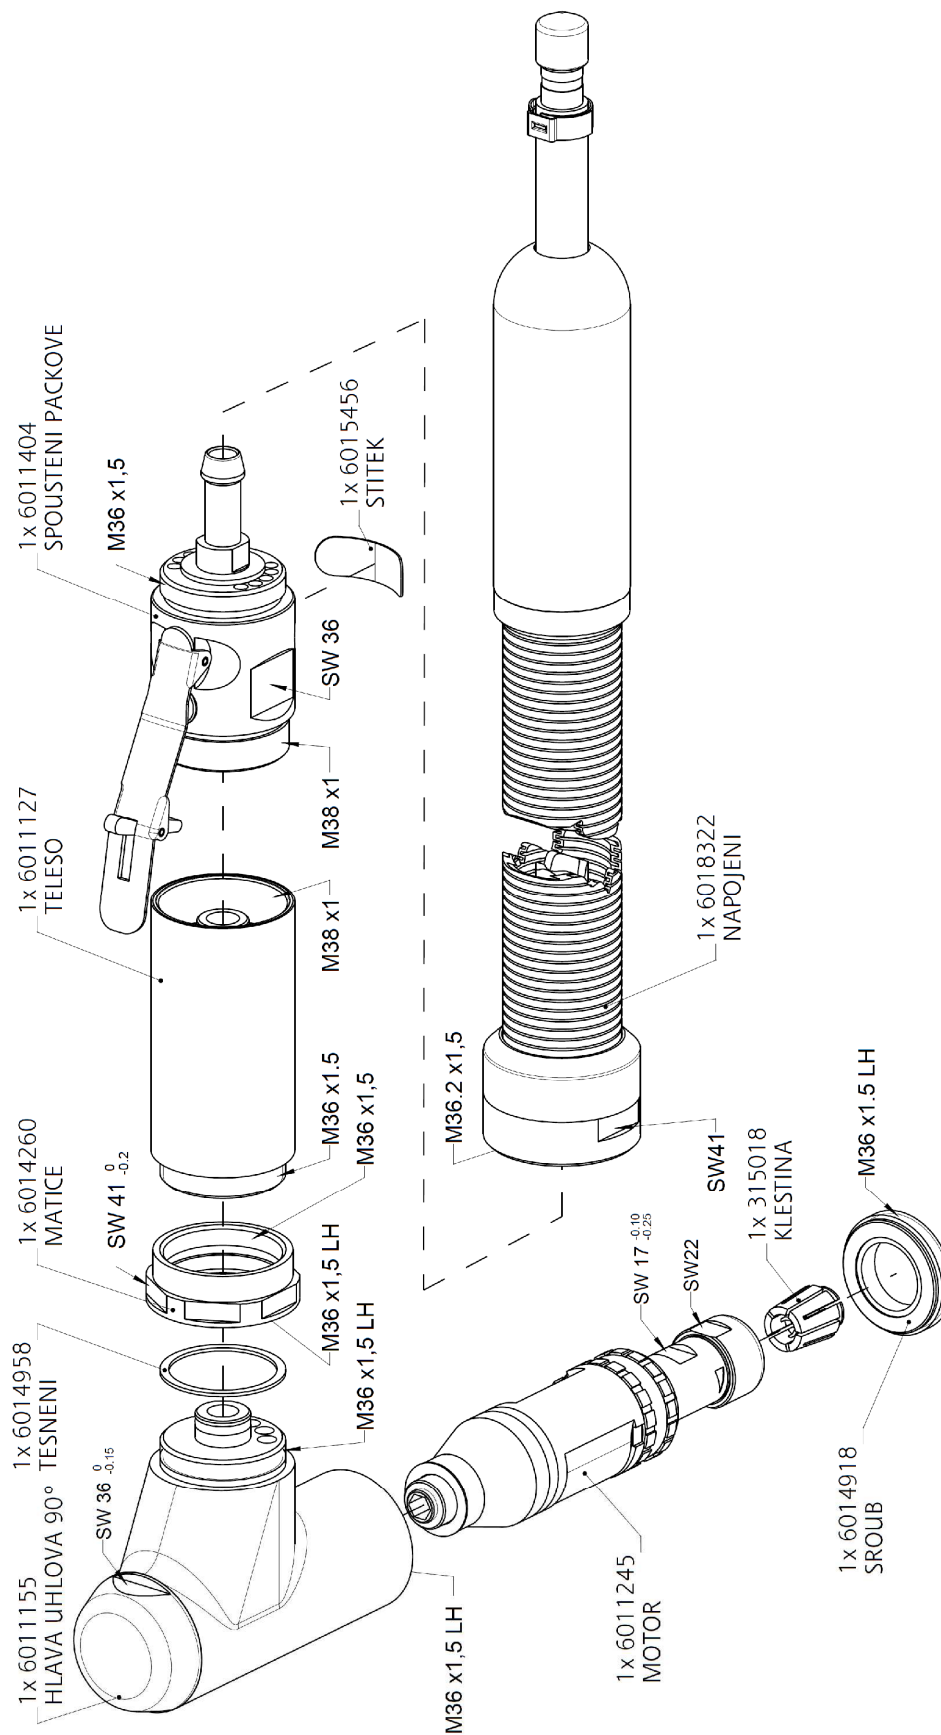


GDB 070-153BX
830497 B BRUSKA UHLOVA

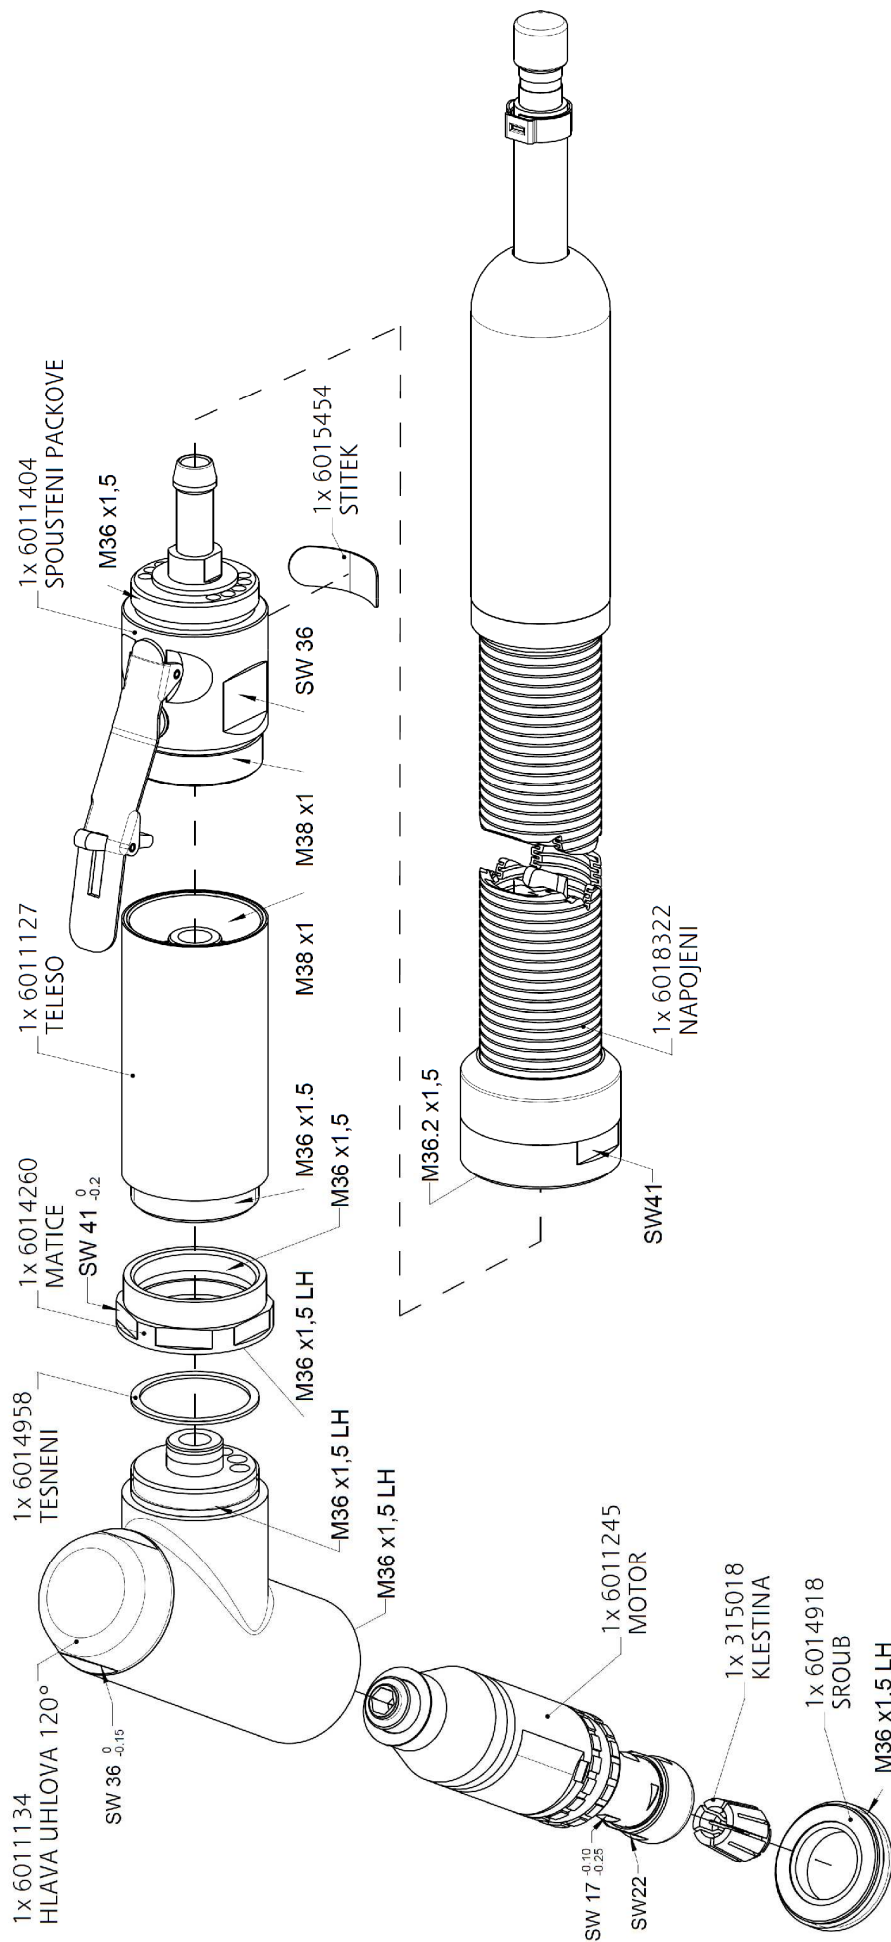


GDA 070-190BX
830497 C BRUSKA UHLOVA

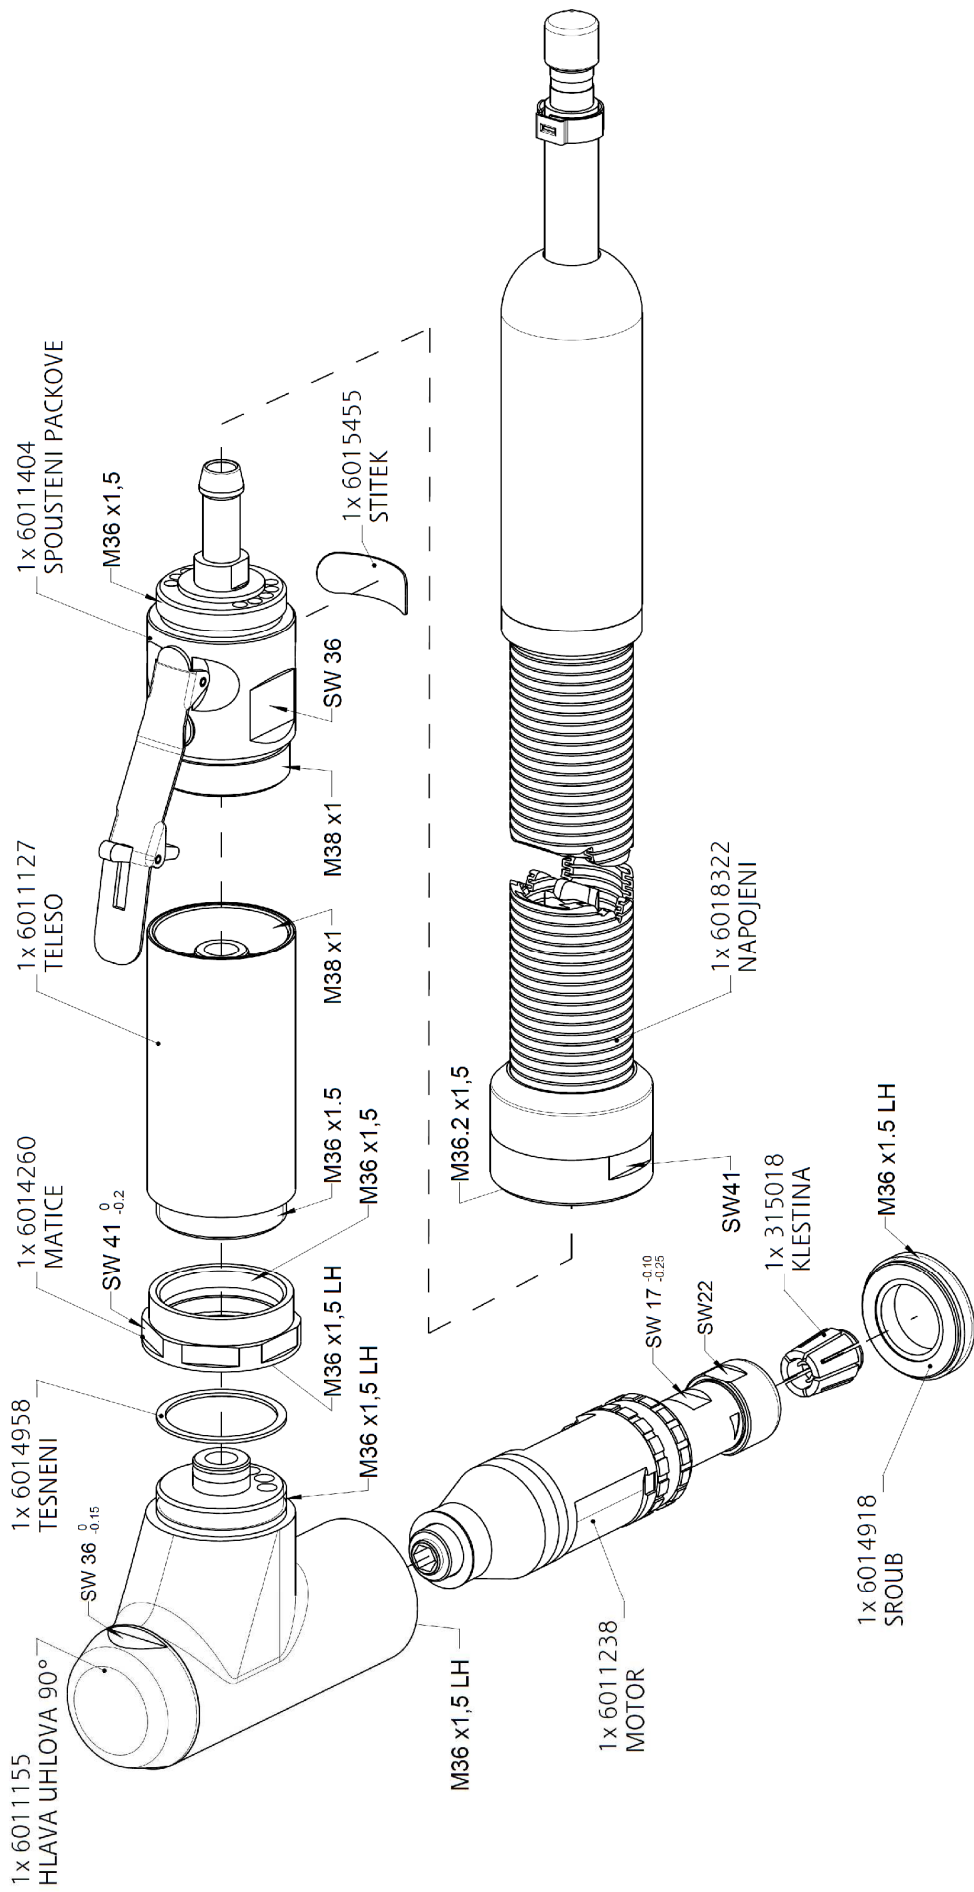


GDB 070-190BX
830497 D BRUSKA UHLOVA

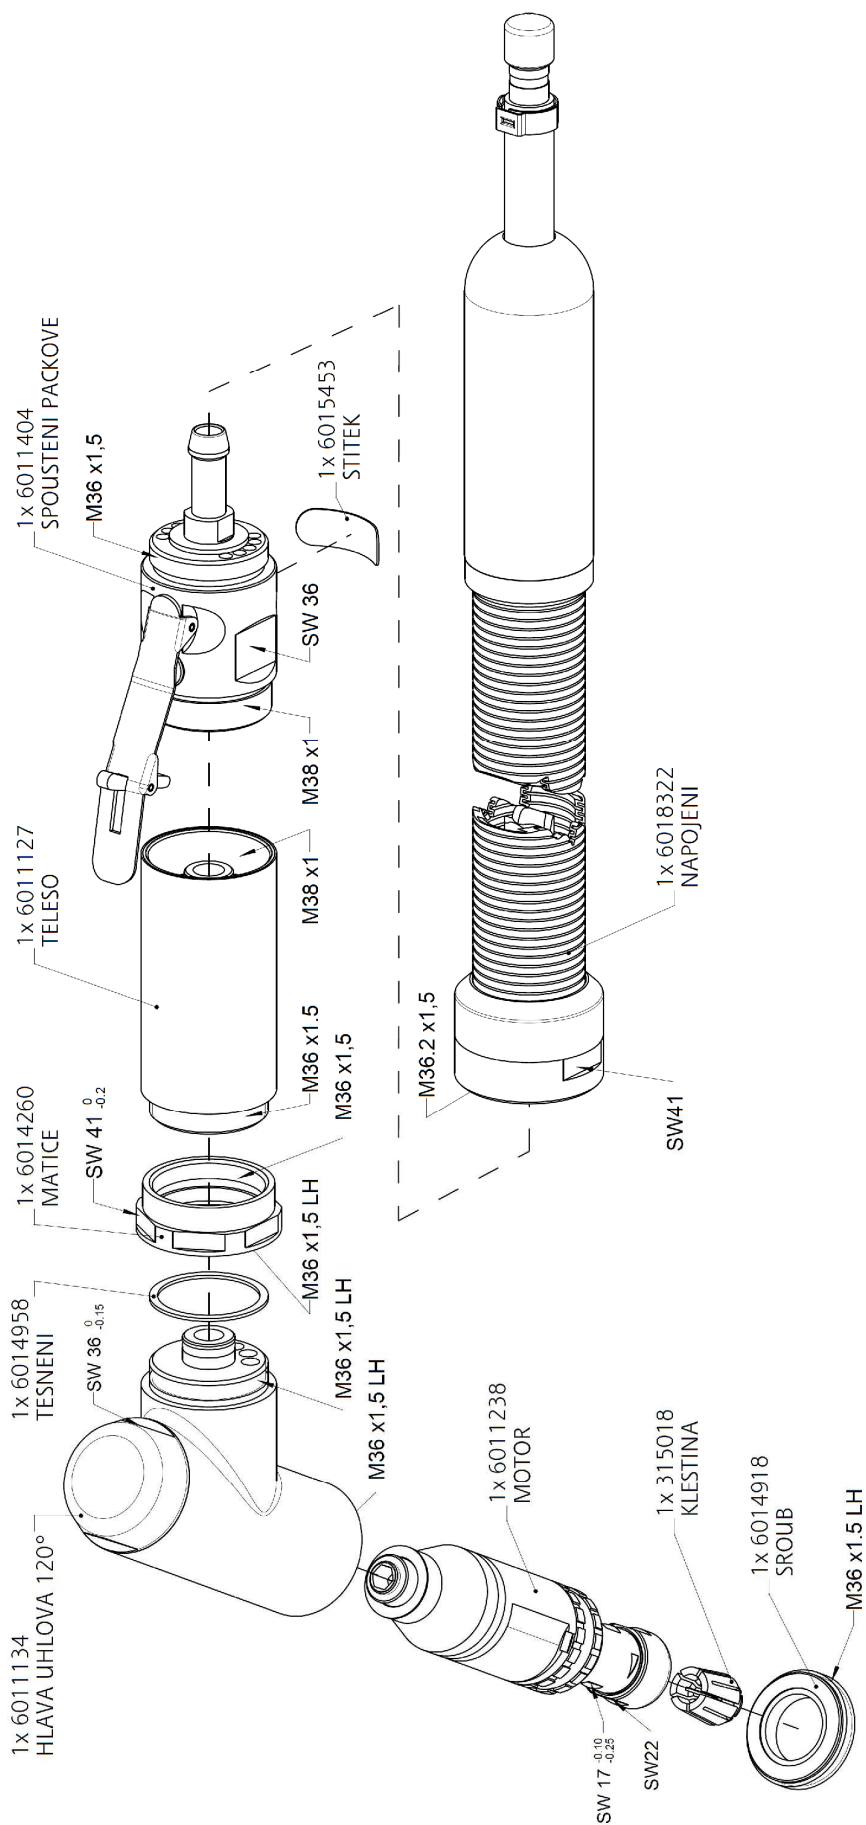


GDA 070-230BX
830497 E BRUSKA UHLOVA

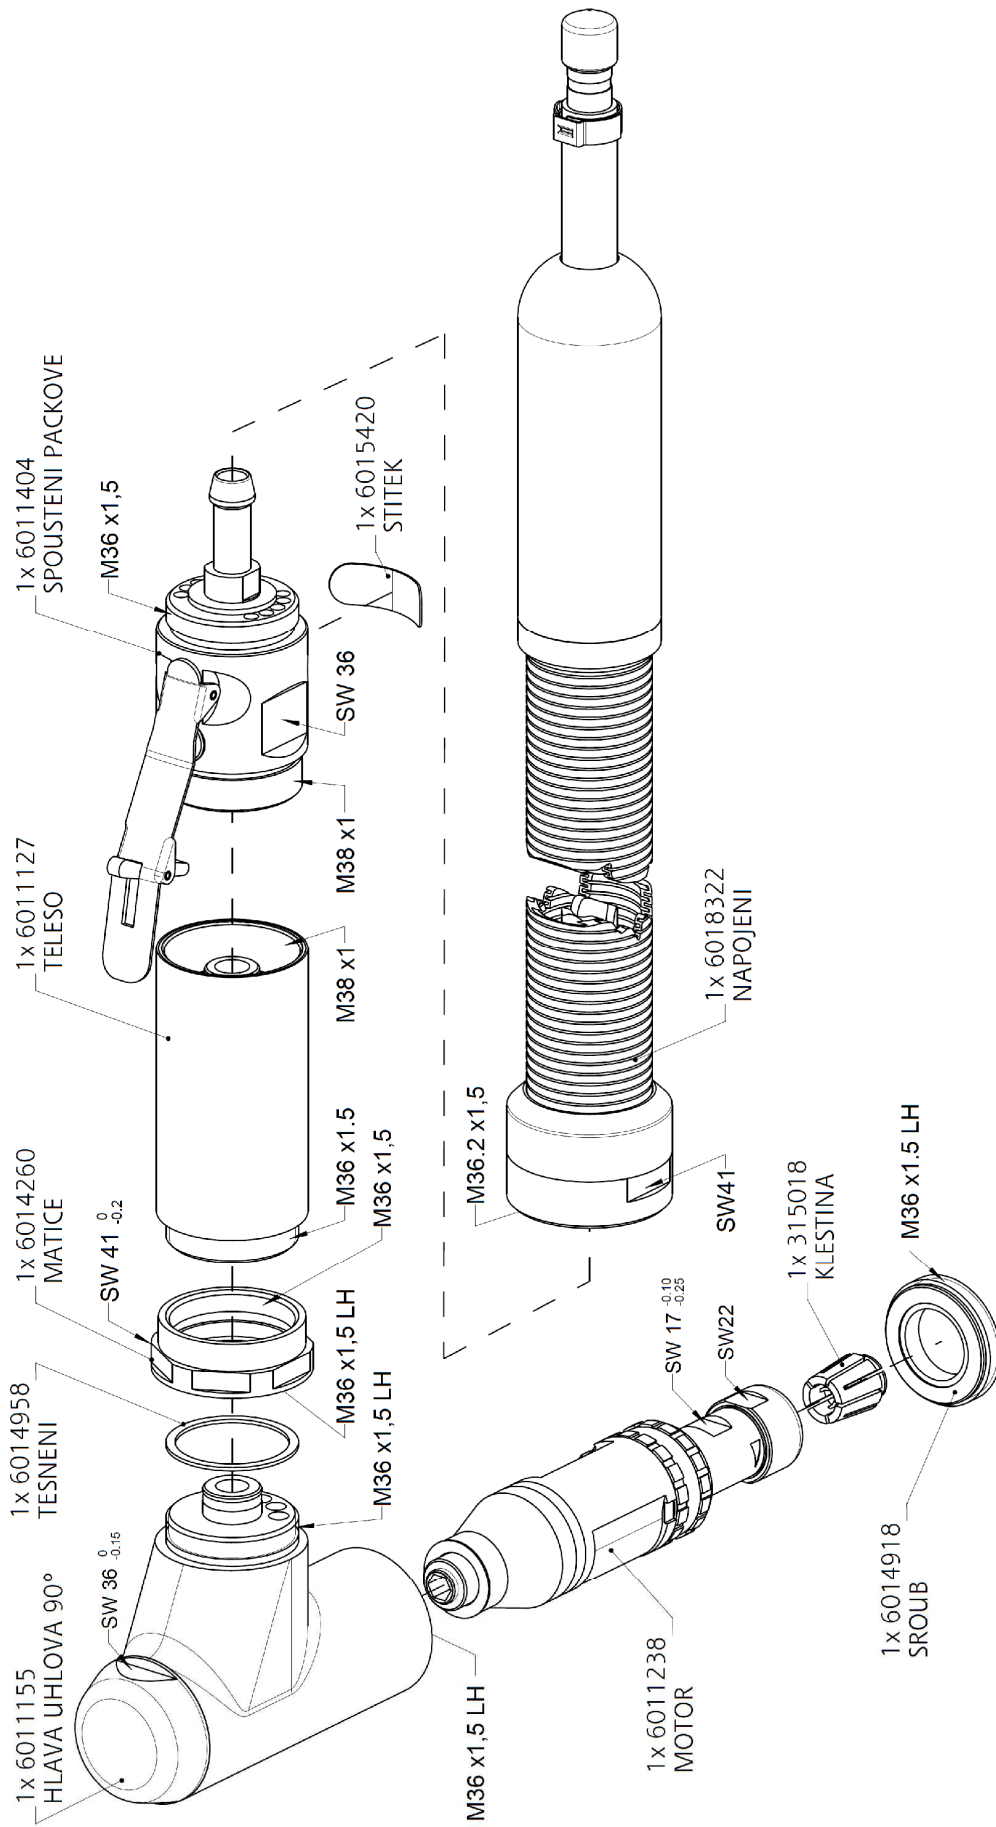


GDB 070-230BX
830497 F BRUSKA UHLOVA

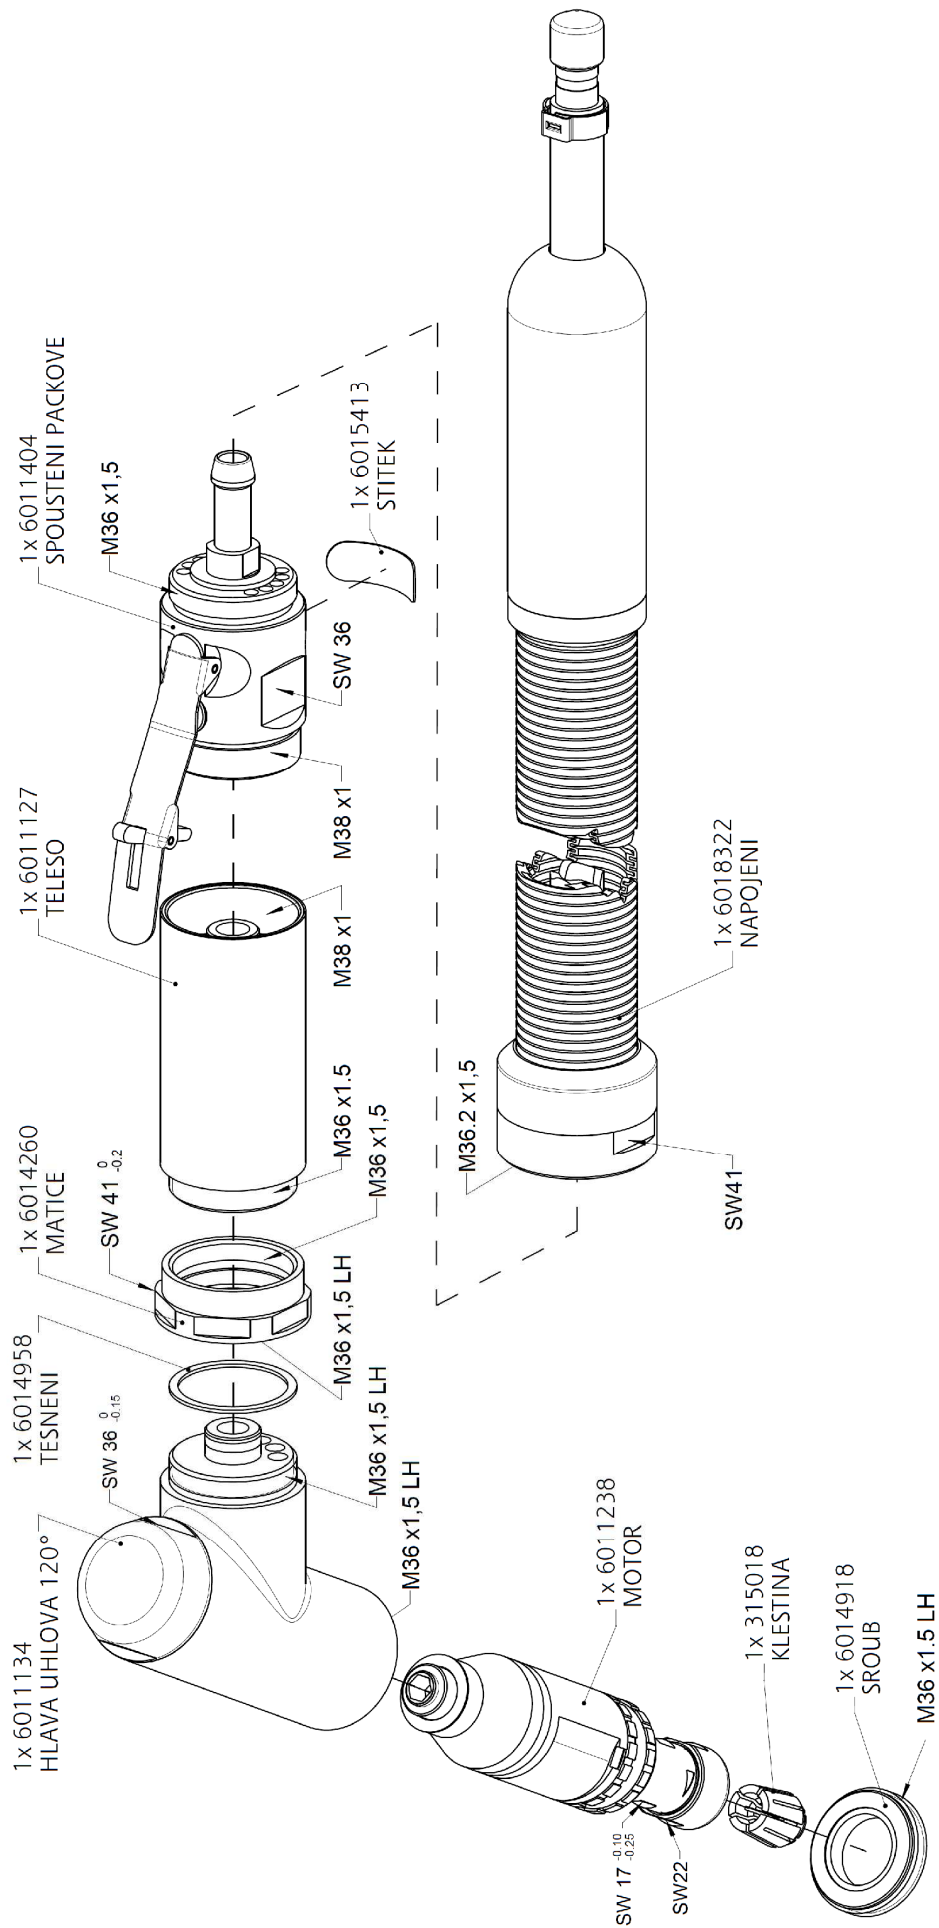


6053687 BRUSKA UHLOVA

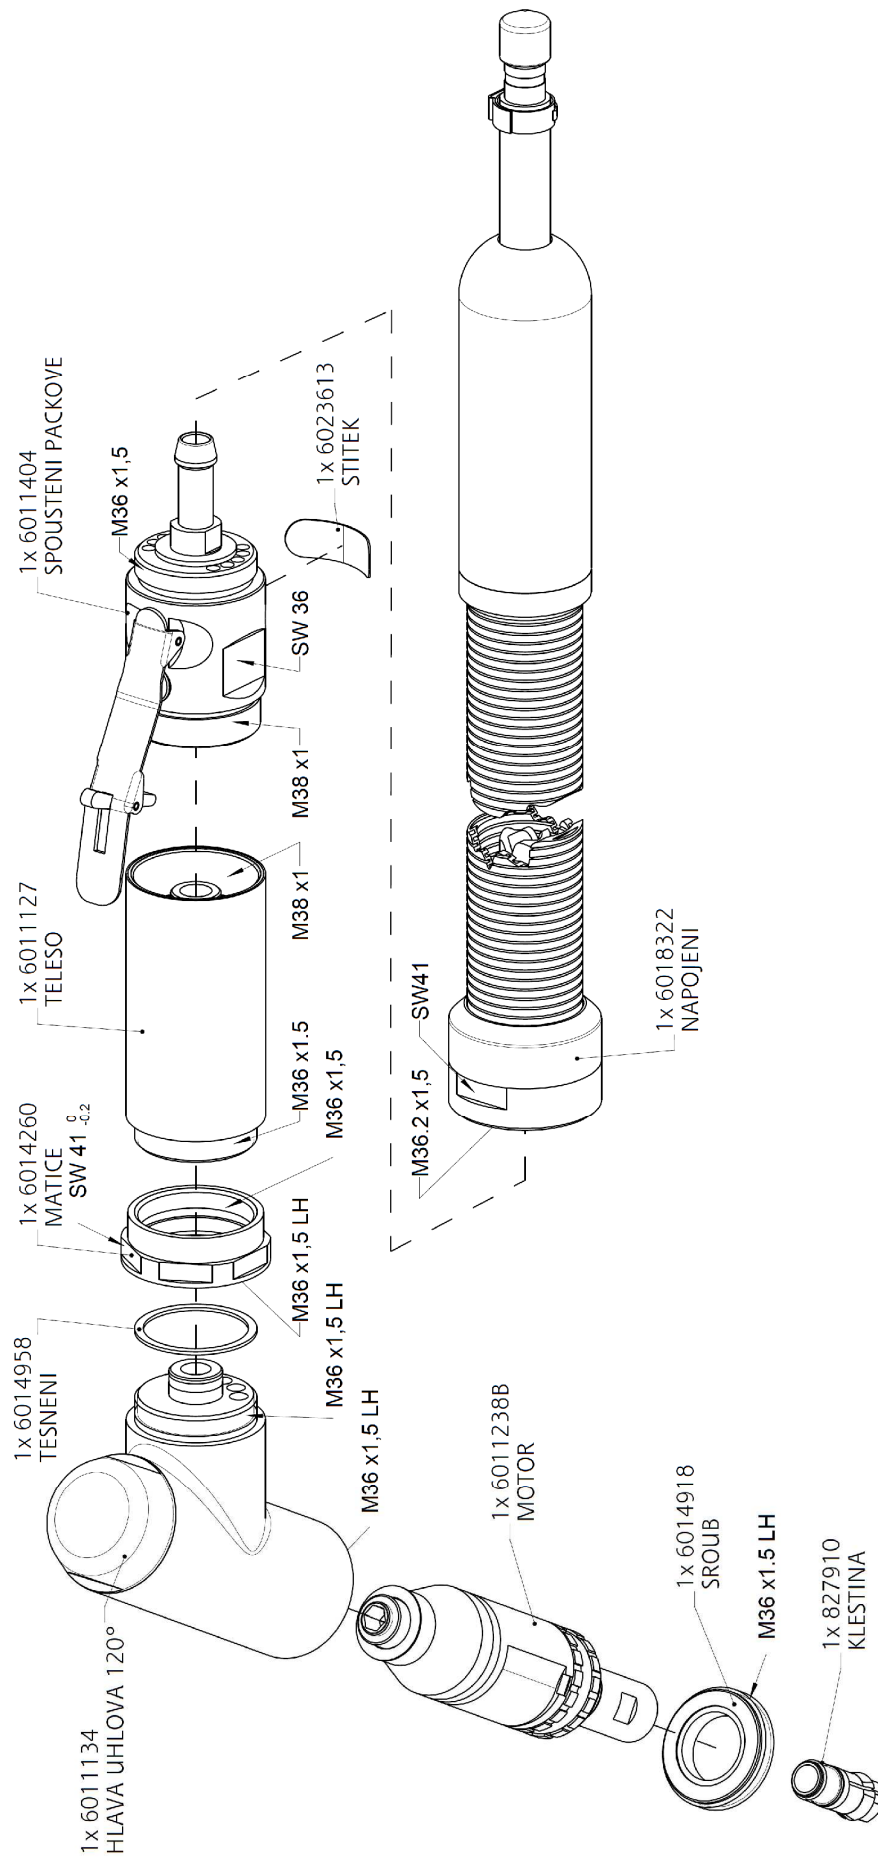


6011155 HLAVA UHLOVA 90°

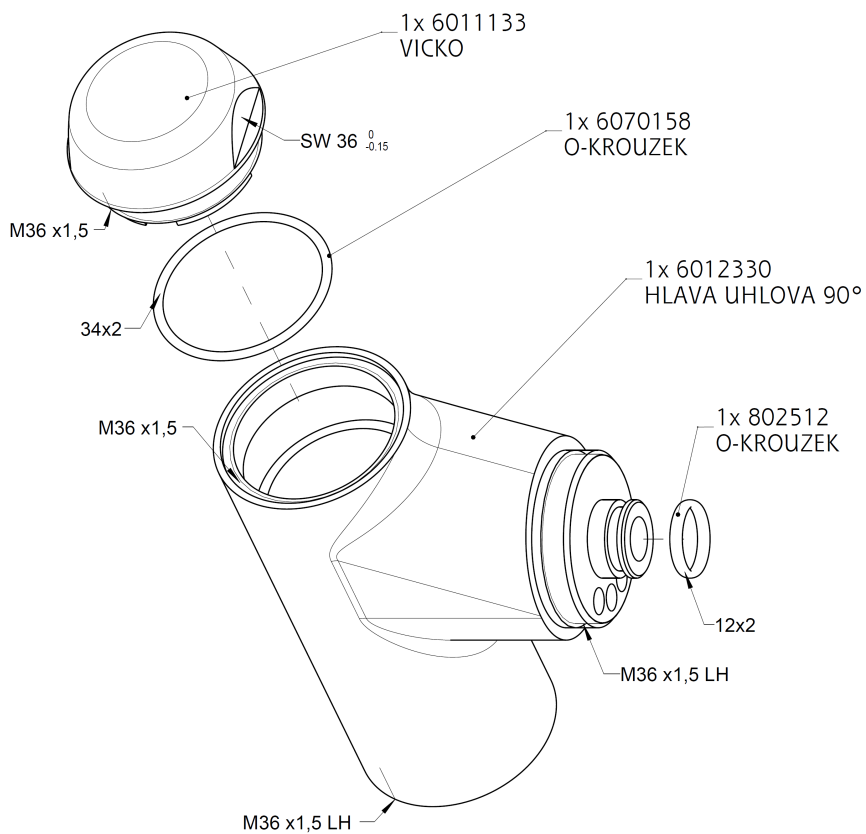


6011134 HLAVA UHLOVA 120°

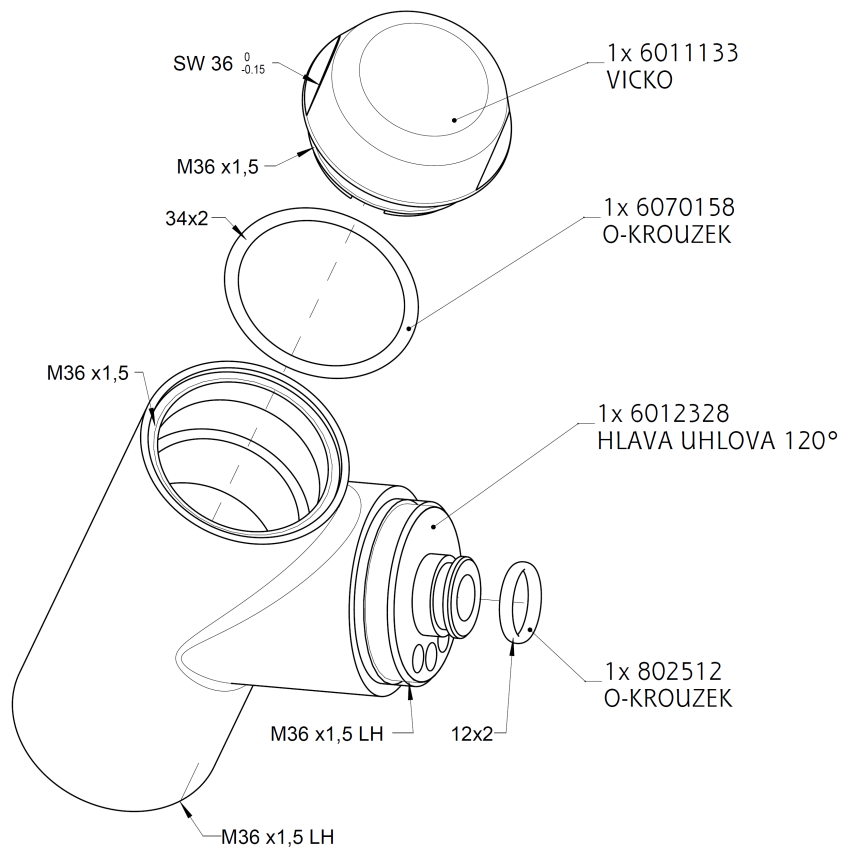


6011238 MOTOR

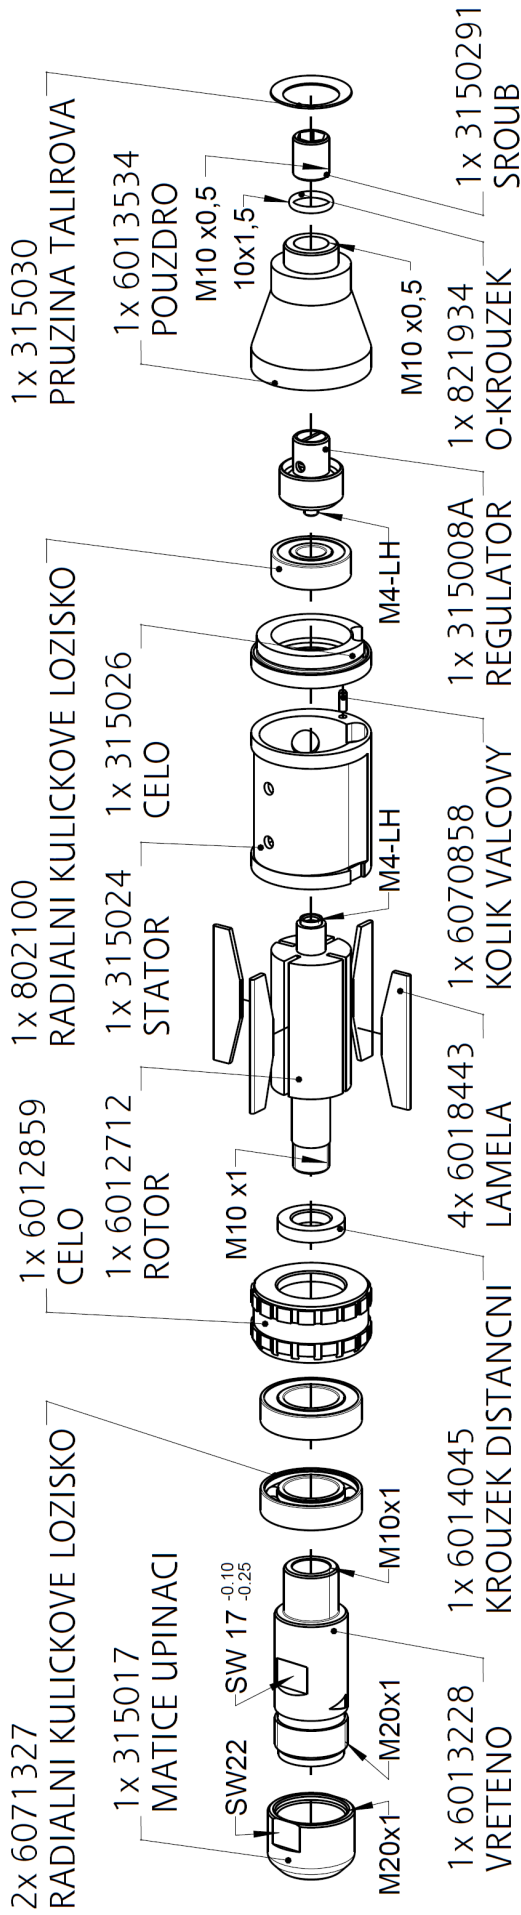


6011245 MOTOR

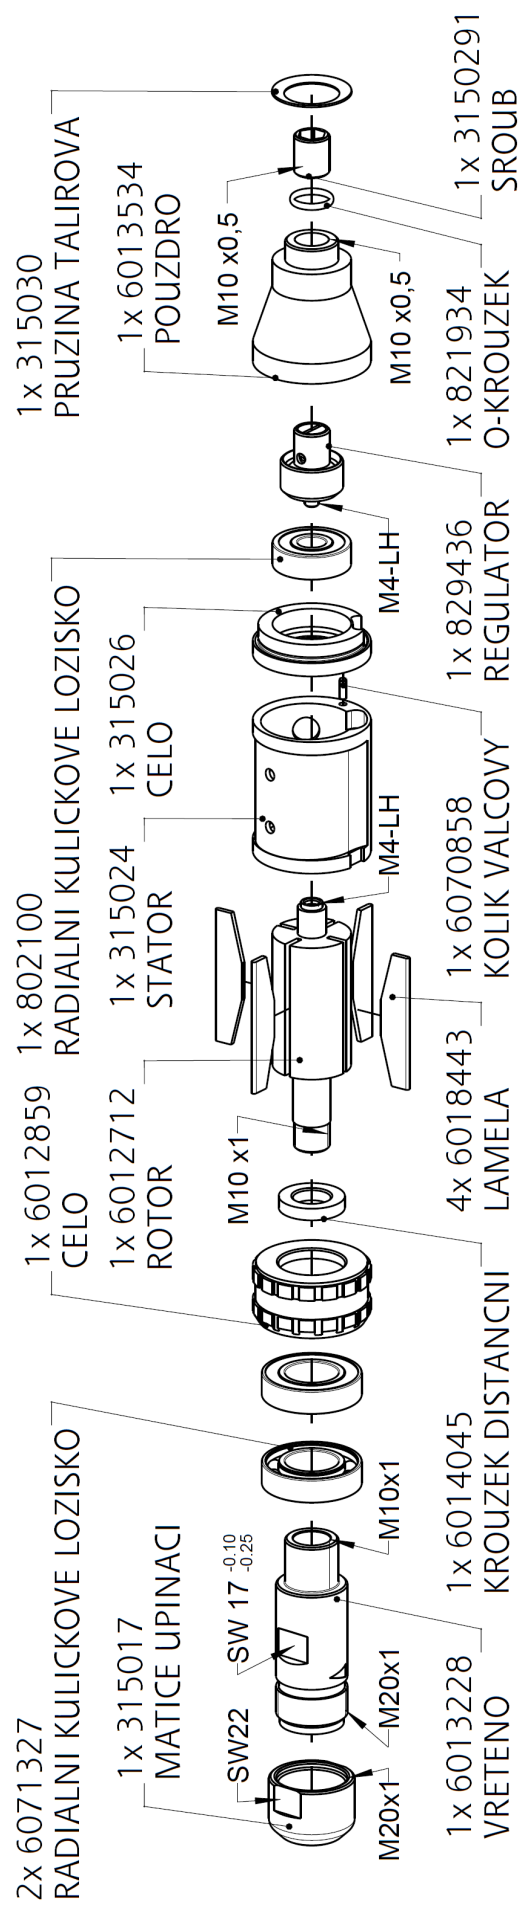


6011238B MOTOR

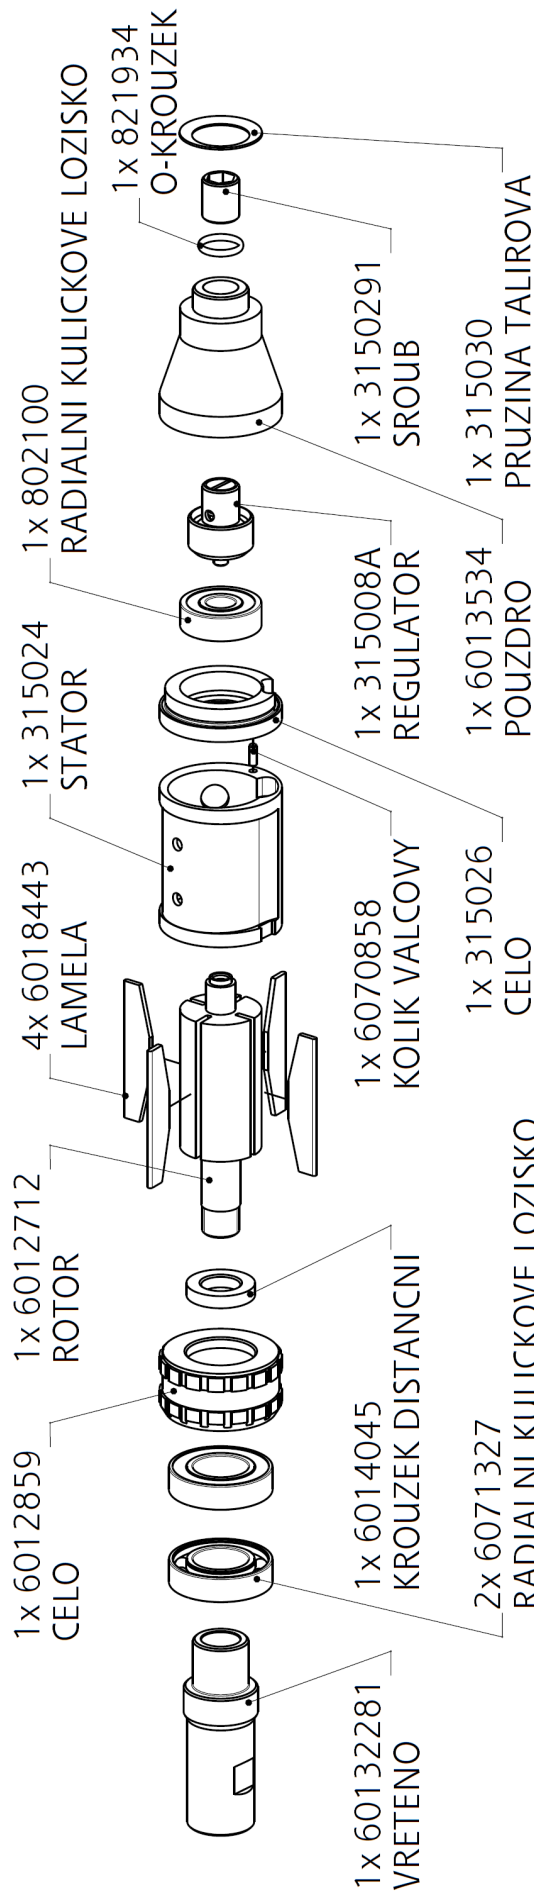


829436 REGULATOR

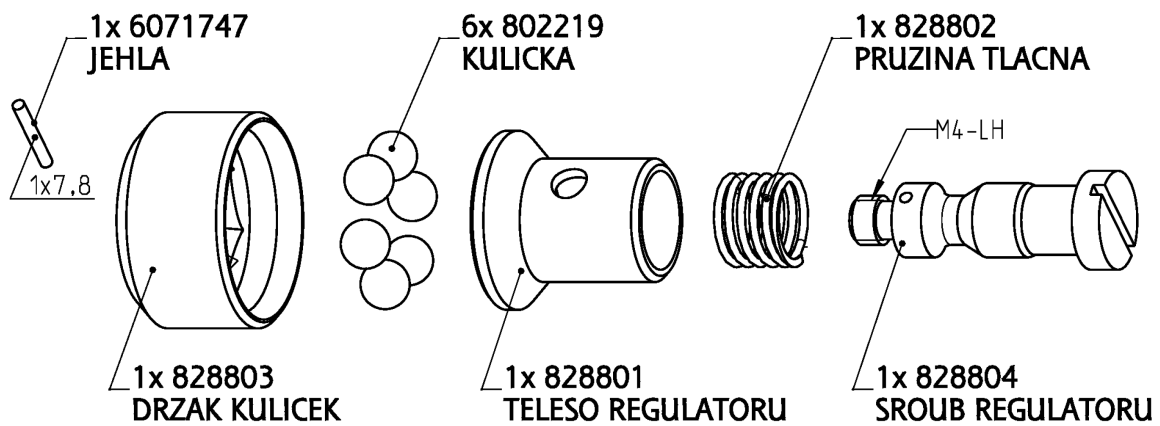


315008A REGULATOR

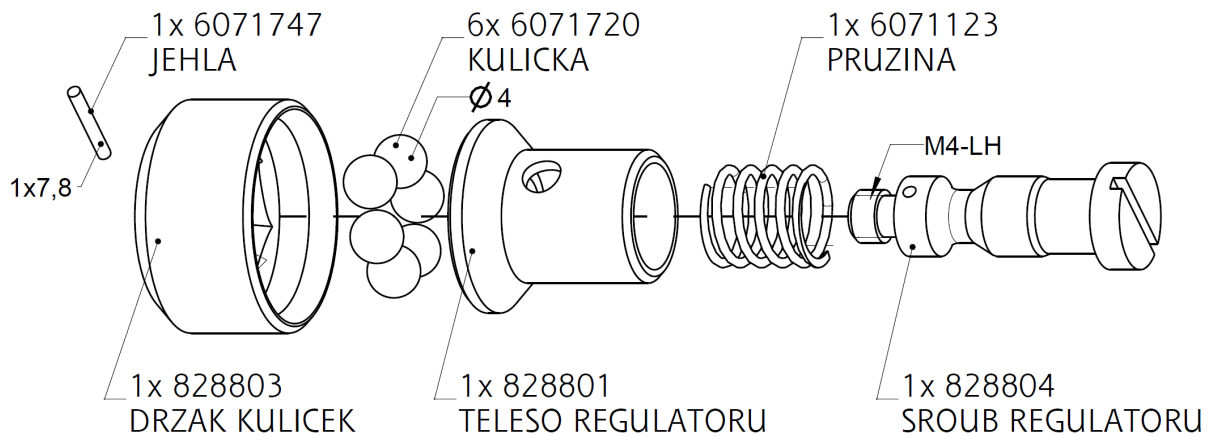


601127 TELESO

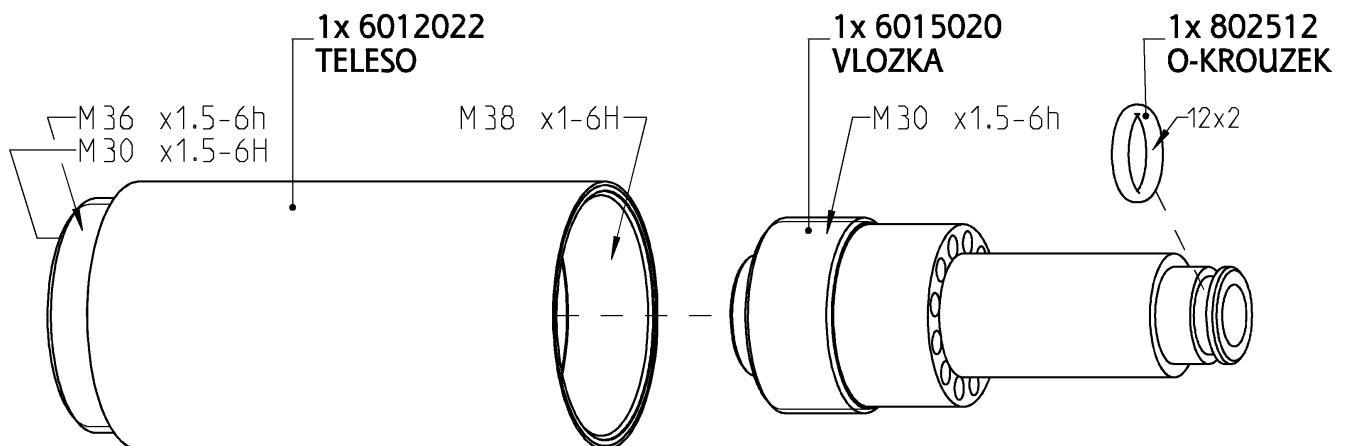


6011404 SPOUSTENI PACKOVE

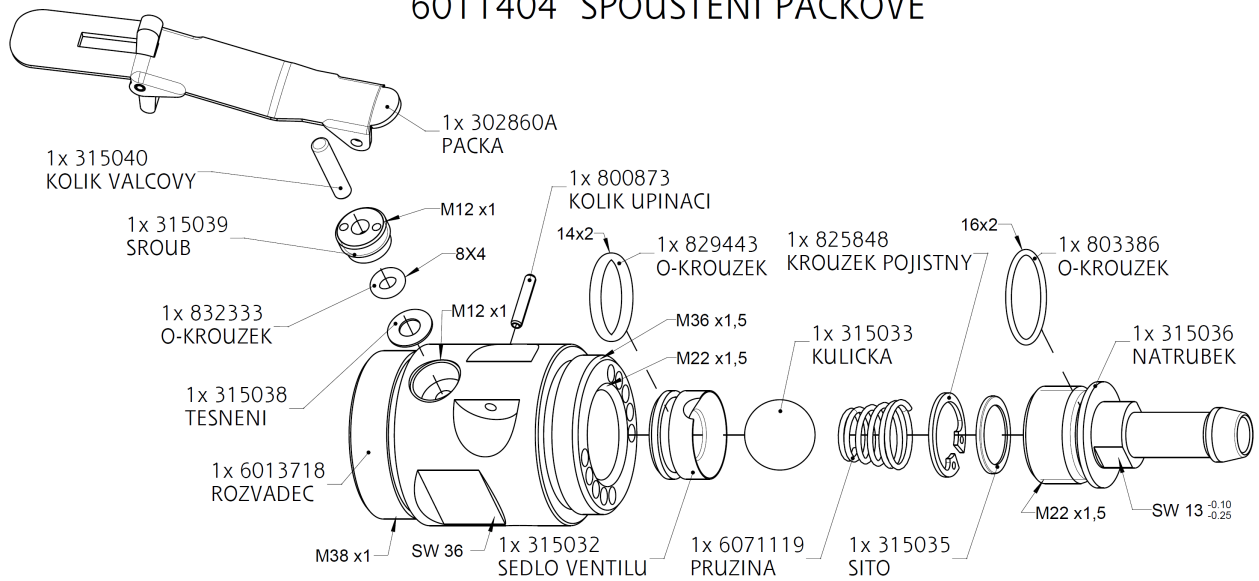

6018322 NAPOJENI VZDUCHU

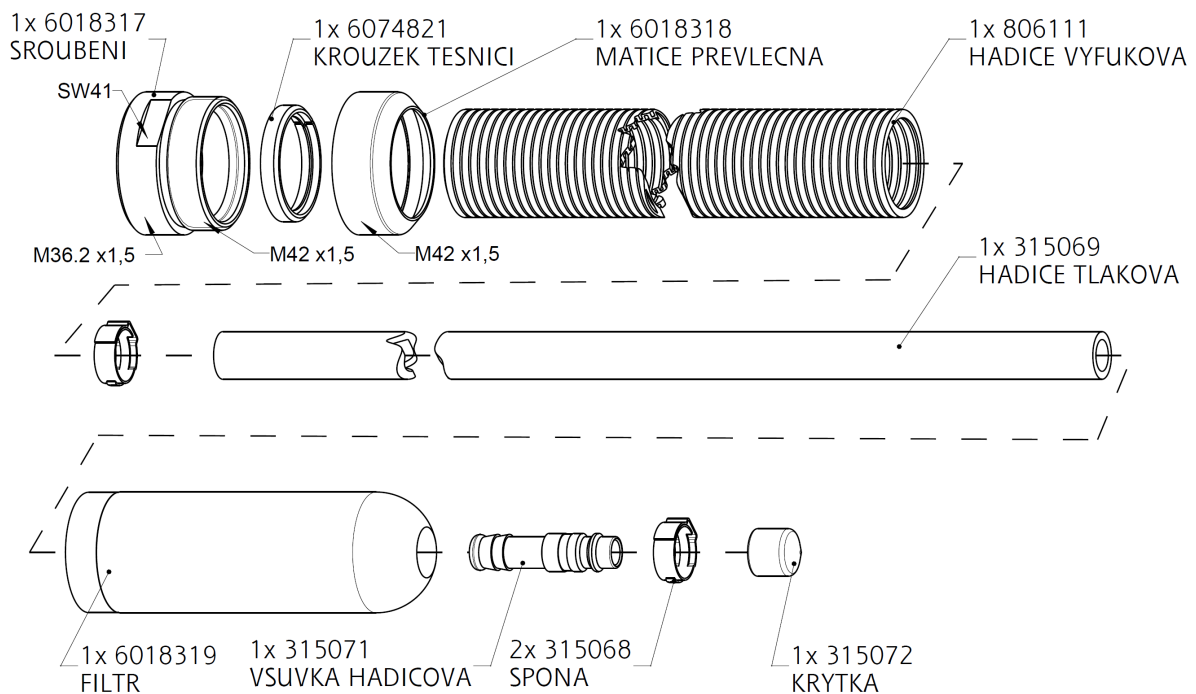

8.2 Rozměrové listy

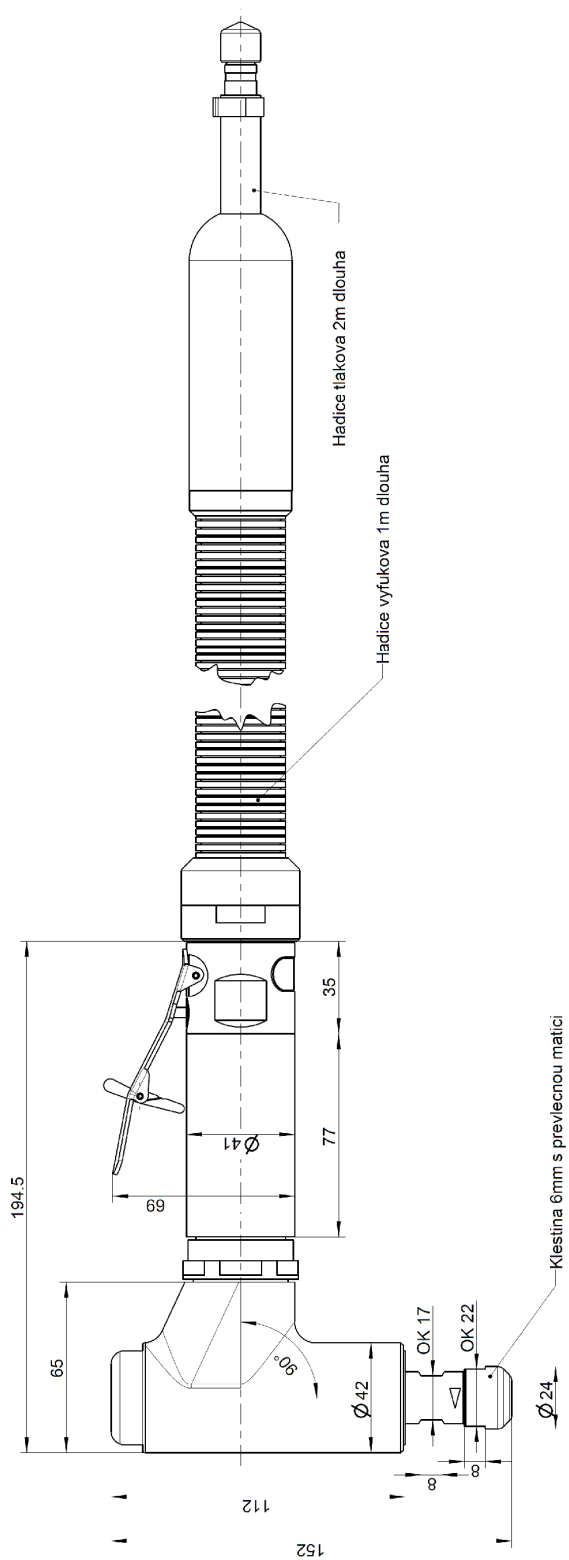


ROZMĚROVÝ LIST
6076301


DEPRAG

Typ
GDA 070...BX

1

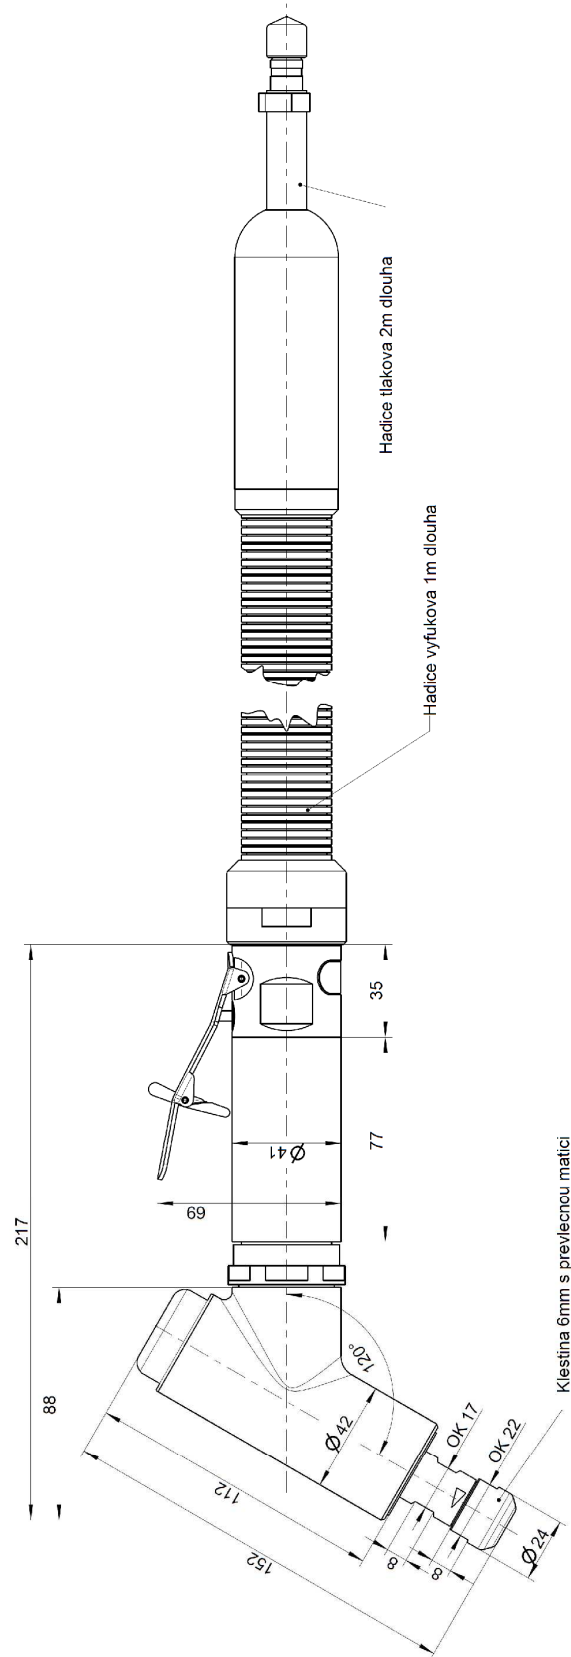ROZMĚROVÝ LIST
6076302**DEPRAG**Typ
GDB 070-...BX

Změna s.12/10

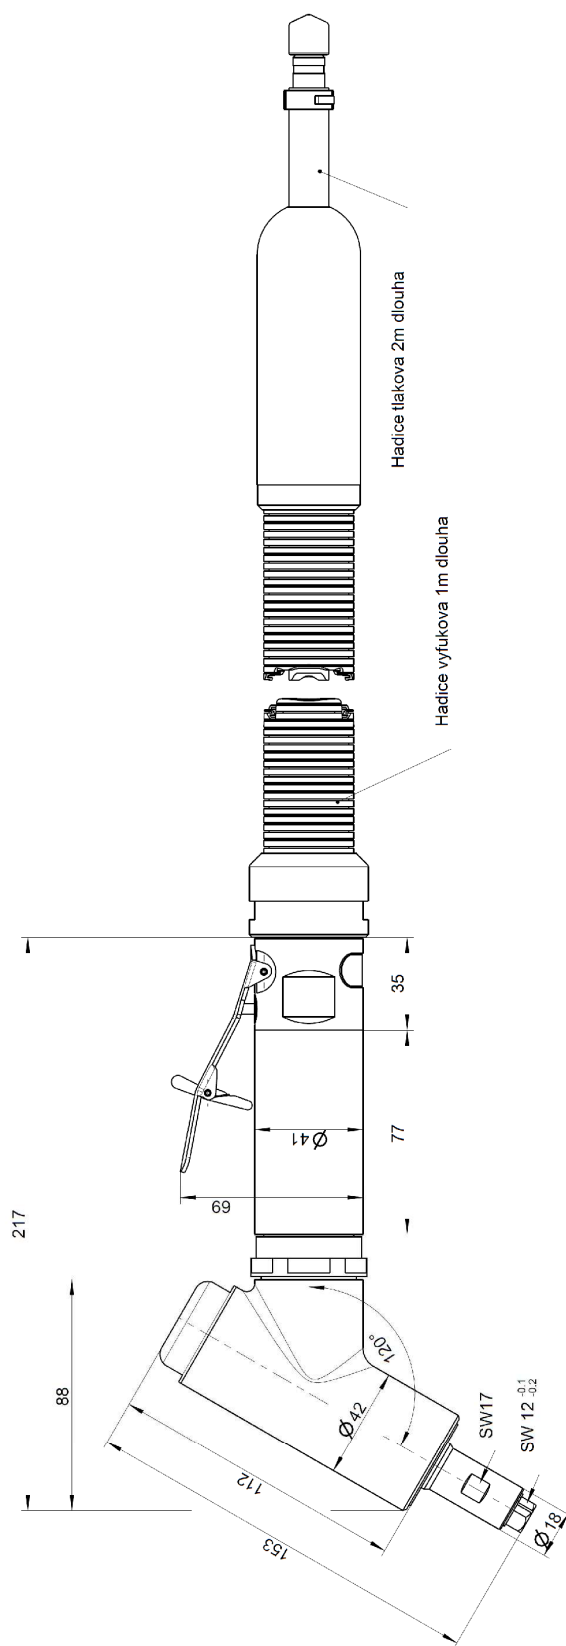

ROZMEROVÝ LIST
6080659

DEPRAG

Typ
GDB070-190BX-6I

1

9 Pomoc při poruchách

V následující tabulce jsou uvedeny možné poruchy a jejich příčiny:

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Výrobek nelze spustit	Není tlak vzduchu, uzavřený uzavírací ventil	Otevřít uzavírací ventil
Nedostatečný výkon	Příliš malý provozní tlak	Dodržujte provozní tlak (podle kapitoly - <i>Technická data</i>) pro max. výkon
	Zúžené místo v přívodu vzduchu	Odstranit zúžení
	Příliš malá světlost hadice	Použít předepsanou světlost hadice
	Znečistěný tlumič hluku nebo sítko	Vyčistit nebo vyměnit tlumič hluku nebo sítko
	Nesprávné mazání	Nastavit předepsanou kvalitu stlačeného vzduchu
Motor běží, ale vřeteno stojí	Opotřebená spojka (je-li použita)	Vyměnit spojku
Výrobek nelze zastavit	Opotřebený O-kroužek ve ventilu (je-li použit)	Vyměnit O-kroužek

V případě potřeby Vás prosíme o zaslání brusky do opravy.

10 Odstavení z provozu a skladování

Odstavení z provozu provádějte dle následujících kroků:

	Činnosti
1.	Vypněte přívod vzduchu.
2.	Výrobek odpojte od přívodu stlačeného vzduchu.
3.	Vstupní kanály výrobku profoukněte čistým, suchým vzduchem pod malým tlakem.
4.	Nakapejte několik kapek oleje do vstupního kanálu, výrobek opět připojte na přívod stlačeného vzduchu a pod malým tlakem nechte krátce běžet.
5.	Výrobek opět odpojte od přívodu stlačeného vzduchu.
6.	Uzavřete napojení.

Výrobek je nyní možné uskladnit do příštího upotřebení.

Pro skladování nástrojů doporučujeme následující:

- Brusiva na podkladech by měla být skladována při 18-22°C a 45-65% relativní vlhkosti vzduchu.
- Brusné pásy by měly být skladovány na tyči nebo háku o průměru min. 50 mm.



ČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Přečtěte si brožuru Bezpečnostní předpisy 016000 a dodržujte nařízení, uvedená v kapitole „Skladování“.

11 Technická data

Typ	GDA070-153BX	GDB070-153BX
Obj. č.	830497A	830497B
Úhel hlavy	90°	120°
Spouštění	páčkové spouštění s pojistkou	
Otáčky, chod naprázdno (min ⁻¹)	15 300	
Maximální průměr brusného tělíska (mm)	50	
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	16	
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m ³ /min)	0,40	
Výkon (kW)	0,7	
Hmotnost (kg)	1	
Světlost přívodní hadice (mm)	Js 10	
Napojení vzduchu	vsuvka	
Max. provozní tlak (bar)	6,3	
Hladina akustického tlaku L _{pA} , stanoveno dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	70,5) ¹	
Hladina akustického výkonu, L _{WA} , stanoveno dle ČSN EN ISO 15744(dB(A))	81,5) ¹	
Deklarovaná emisní hodnota vibrací měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12 (m/s ²)	2,20) ²) ³	

)¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB

)² Nejistota měření K - 0,71 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

Typ	GDA070-190BX	GDB070-190BX
Obj. č.	830497C	830497D
Úhel hlavy	90°	120°
Spouštění	páčkové spouštění s pojistkou	
Otáčky, chod naprázdno (min ⁻¹)	19 000	
Maximální průměr brusného tělíska (mm)	50	
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	16	
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m ³ /min)	0,50	
Výkon (kW)	0,70	
Hmotnost (kg)	1	
Světlost přívodní hadice (mm)	Js 10	
Napojení vzduchu	vsuvka	
Max. provozní tlak (bar)	6,3	
Hladina akustického tlaku L _{pA} , stanoveno dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	73,6) ¹	
Hladina akustického výkonu, L _{WA} , stanoveno dle ČSN EN ISO 15744(dB(A))	84,6) ¹	
Deklarovaná emisní hodnota vibrací měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12 (m/s ²)	2,37) ²) ³	

)¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB

)² Nejistota měření K - 0,73 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

Typ	GDB070-190BX-6I
Obj. č.	6053687
Úhel hlavy	120°
Spouštění	páčkové spouštění s pojistkou
Otáčky, chod naprázdno (min⁻¹)	19 000
Maximální průměr brusného tělíska (mm)	50
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	16
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m³/min)	0,50
Výkon (kW)	0,70
Hmotnost (kg)	1,34
Světlost přívodní hadice (mm)	Js 10
Napojení vzduchu	vsuvka
Max. provozní tlak (bar)	6,3
Hladina akustického tlaku L_{pA}, stanoveno dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	73,6) ¹
Hladina akustického výkonu, L_{WA}, stanoveno dle ČSN EN ISO 15744(dB(A))	84,6) ¹
Deklarovaná emisní hodnota vibrací měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12 (m/s²)	2,37) ²) ³

) ¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB) ² Nejistota měření K - 0,73 m/s²) ³ Údaj dle ČSN EN 12096

Typ	GDA070-230BX	GDB070-230BX
Obj. č.	830497E	830497F
Úhel hlavy	90°	120°
Spouštění	páčkové spouštění s pojistkou	
Otáčky, chod naprázdno (min⁻¹)	23 000	
Maximální průměr brusného tělíska (mm)	40	
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	16	
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m³/min)	0,50	
Výkon (kW)	0,70	
Hmotnost (kg)	1	
Světlost přívodní hadice (mm)	Js 10	
Napojení vzduchu	vsuvka	
Max. provozní tlak (bar)	6,3	
Hladina akustického tlaku L_{pA}, stanoveno dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	73,8) ¹	
Hladina akustického výkonu, L_{WA}, stanoveno dle ČSN EN ISO 15744(dB(A))	84,8) ¹	
Deklarovaná emisní hodnota vibrací měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12 (m/s²)	1,24) ²) ³	

) ¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB) ² Nejistota měření K - 0,57 m/s²) ³ Údaj dle ČSN EN 12096

12 ES-Prohlášení o shodě

ES- Prohlášení o shodě podle směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES

Prohlašujeme, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení uvedených směrnic, nařízení vlády a norem.

Výrobce a osoba pověřená sestavením technické dokumentace:

DEPRAG CZ a.s.
T.G. Masaryka 113
CZ-50781 Lázně Bělohrad

Označení PNEUMATICKÁ BRUSKA ÚHLOVÁ

Typ výrobku

viz etiketa

Sériové číslo

na

Rok výroby

zadní straně

Směrnice

2006/42/ES

Datum

2006-06

Nařízení vlády

č. 176/2008

Datum

2009-12

Normy

ČSN EN ISO 12100

ČSN EN ISO 11148-9

Datum

2011-06

2015-10

Lázně Bělohrad, 18.05.2023

Ing. Petr Kulhavý, Ph.D.
Technický manažer




13 Servisní místa a autorizovaní prodejci



Kontaktní osoby v České republice / Německu
i kontaktní osoby po celém světě
naleznete na naší internetové stránce

<https://www.deprag.cz>

Poznámky

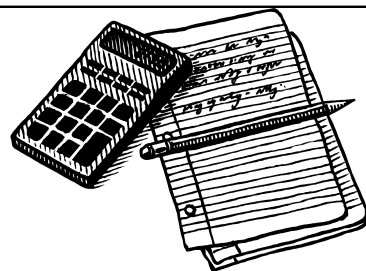

DEPRAG

machines unlimited

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG

Postfach 1352, D-92203 Amberg

Carl-Schulz-Platz 1, D-92224 Amberg

Service-Hotline : +49 (0) 9621 371-371
Telefon +49 (0) 9621 371-0
Internet: <https://www.deprag.com>
E-Mail: info@deprag.de


DEPRAG

machines unlimited

DEPRAG CZ a.s.

T.G. Masaryka 113

CZ-50781 Lázně Bělohrad

 +420 493 / 771 511
Fax +420 493 / 771 623
Internet: <https://www.deprag.cz>
E-Mail: info@deprag.cz