

## Návod k používání

- Původní návod k používání -

## Pneumatická bruska

GDS070-070SXI

6060608A

GDS070-045SXI

6060608D



### DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!

Před začátkem práce si pečlivě přečtěte **tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy** (č. 016000, růžová brožura) a během provozu se těmito pokyny řídte.

Předejte tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy uživateli.

## **Obsah**

<b>1 VYSVĚTLENÍ VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ .....</b>	<b>3</b>
<b>2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.....</b>	<b>4</b>
<b>3 ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU .....</b>	<b>6</b>
<b>4 ROZSAH DODÁVKY.....</b>	<b>6</b>
<b>5 INSTALACE .....</b>	<b>7</b>
<b>6 UVEDENÍ VÝROBKU DO PROVOZU.....</b>	<b>8</b>
6.1 Příslušenství na zvláštní objednávku.....	8
6.2 Upnutí nástroje / výměna kleštiny .....	9
6.3 Připojení/Spuštění brusky.....	9
<b>7 MANIPULACE S VÝROBKEM.....</b>	<b>10</b>
<b>8 ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ .....</b>	<b>10</b>
8.1 Mazací prostředky .....	10
8.2 Díly podléhající opotřebení .....	10
8.3 Plán údržby.....	11
<b>9 DEMONTÁŽ – MONTÁŽ .....</b>	<b>12</b>
9.1 Výkresy náhradních dílů .....	13
9.2 Rozměrový list .....	20
<b>10 POMOC PŘI PORUCHÁCH .....</b>	<b>21</b>
<b>11 ODSTAVENÍ Z PROVOZU A SKLADOVÁNÍ.....</b>	<b>22</b>
<b>12 TECHNICKÁ DATA.....</b>	<b>23</b>
<b>13 ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....</b>	<b>24</b>
<b>14 SERVISNÍ MÍSTA A AUTORIZOVANÍ PRODEJCI .....</b>	<b>25</b>

## **Seznam obrázků**

Obrázek 1 – Upínací délka .....	6
---------------------------------	---

## 1 Vysvětlení výstražných symbolů

V technické dokumentaci (bezpečnostní předpisy, návod k použití atd.) použité výstražné symboly mají následující význam:



### NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na **bezprostřední nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



### VAROVÁNÍ

Upozorňuje na **hrozící nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



### UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na **nebezpečí nebo na nebezpečný pracovní postup**, který může vést k poranění osob nebo k poškození majetku, pokud mu nebude zabráněno.



### RIZIKO

Upozorňuje na **možné nebezpečí**, které může vést k poškození výrobku nebo jeho okolí, pokud mu nebude zabráněno.



### DŮLEŽITÉ

Označuje pokyny k použití a jiné obzvláště užitečné informace.

Použité symboly nemohou nahradit text bezpečnostního pokynu. Proto je nutné si text vždy důkladně přečíst. V některých případech se k signálním slovům používají jiné symboly.

## 2 Bezpečnostní předpisy

Viz rovněž brožura bezpečnostní předpisy č. 016000 (růžová).

### VAROVÁNÍ



#### **Vážné poranění způsobené zlomením nástroje.**

Zkontrolujte, zda jsou dovolené otáčky nástroje (brousící tělíska, fréza, tvrdokovová fréza) stejné nebo vyšší než otáčky uváděné na štítku výrobku. Nesmí být překročeny dovolené otáčky.

### VAROVÁNÍ



#### **Vážná poranění, která mohou způsobit až smrt!**

V případě výměny, resp. montáže nástroje nebo jiného příslušenství odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.

### UPOZORNĚNÍ



#### **Poranění prstů a rukou způsobené vtažením.**

Při nošení rukavic (např. pogumovaných nebo zesílených) dávejte pozor na to, aby se nezachytily.

Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od otácejícího se vřetena a upnutého nástroje.



Používejte výhradně nárazu odolné ochranné brýle (podle ČSN EN 166 stupeň B) a ochranu sluchu (podle ČSN EN 458).



Doporučujeme používat těsně přiléhavé, vhodné ochranné rukavice (podle ČSN EN 388) a ochranné oblečení.



Vdechování brusného prachu vzniklého z obrobku a/nebo nástroje může vést k poškození plic a/nebo jinému poškození.

Používejte ochranu dýchacích cest odpovídající znečištění pracovního prostředí.

EN 149+A1  
EN 405+A1  
EN 1827+A1


EN 140

EN 136

- Používejte pouze dovolené nástroje s vhodným průměrem stopky. Nevhodné nástroje by mohly způsobit vznik nadměrného množství brusných částic, prachu, vibrací a hluku.
- Před použitím brusky zkонтrolujte brusné tělíska, zda není poškozené. Nepoužívejte nějakým způsobem poškozená brusná tělíska.
- Brusná tělíska musí být pečlivě uskladněna a používána podle pokynů výrobce.
- Používejte pouze brusné nástroje, které odpovídají nejvyšším bezpečnostním normám. Tyto výrobky jsou většinou označeny číslem EN-normy a/nebo značkou .
- Nikdy nepoužívejte brusné nástroje s prošlým datem spotřeby.
- Mezi průměrem stopky nástroje a kleštinou nesmí být chybné slícování.
- Při upínání nástrojů nikdy nepoužívejte násilí.
- Nikdy neodstraňujte z brusky namontované ochranné kryty a zabezpečte jejich řádný stav a umístění, předtím než brusku spusťte. Ochranné kryty by měly být nastaveny tak, aby jiskry či brusný prach odletovaly směrem od těla.
- Brusné nástroje by měly být skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich mechanickému poškození působením vlhka, mrazu a vysokými teplotními výkyvy.
- Opotřebované brusné nástroje by měly být zlikvidovány, aby se zabránilo jejich opětovnému použití.
- Zajistěte, aby se používaly pouze vhodné upínací příruby a byly v dobrém mechanickém stavu a bez cizích těles, jako např. oděrky z broušení apod.
- Tam kde je předem stanovenno, používejte proložky mezi brusným těliskem a upínací přírubou.
- Upínací příruby příliš neutahujte.
- Udržujte upevňovací příruby a brusné talíře v dobrém mechanickém stavu a v případě opotřebování nebo deformace je vyměňte.
- Pro broušení používejte výhradně k tomu určené brousící nástroje. Vyhnete se broušení okrajem brusného pásku, využívejte co nejvíce prostředek pásku.
- Brusné pásy, které se nepoužívají, by měly být napnuty.
- K tomu aby bylo dosaženo efektivního výkonu brousícího nástroje, zamezte jeho zablokování a nerovnoměrnému opotřebení. V případě potřeby pravidelně orovnejte.
- Brusku spouštějte pouze tehdy, pokud se obráběná součást nedotýká brusného nástroje.
- Před spuštěním brusky zkонтrolujte správné upnutí brousícího nástroje. Nechte brusku na zkoušku běžet v zajištěné poloze po dobu 30 s bez zatížení. Přitom držte brusku tak, aby Vás v případě zlomení nástroje nezasáhly úlomky. Pokud pocítíte výrazné vibrace nebo zjistíte jiná poškození ihned brusku vypněte a poté zjistěte příčinu.
- Při obrábění nedržte obrobek nebo brusku příliš pevně a příliš netlačte na brousící nástroj.
- Nezapomínejte na to, že brousící nástroje se mohou broušením stát kontaminovanými.
- Po vypnutí může ještě dobíhat nástroj. Brusku odložte do zajištěné polohy a vyčkejte, dokud se nezastaví.
- Upozorňujeme provozovatele strojního zařízení na vystavení obsluhy vibracím a hluku.

- Je nutné vzít na vědomí, že nejvyšší přípustná pracovní rychlosť malých brusných tělisek při větší upínací délce mezi kleštinou a nástrojem musí být snížena (vyložení nástroje  $L_0$ ). Musí být dodrženy údaje dané výrobcem brusných tělisek nebo tvrdokovových fréz, i norma ČSN EN 12413. Musí být zajištěno dodržení minimální upínací délky  $L_3 \geq 15$  mm (viz obrázek „Upínací délka“).

$D$  = vnější průměr nástroje  
 $L_0$  = vyložení nástroje  
 $S_d$  = průměr stopky  
 $L_2$  = délka stopky  
 $L_3$  = upínací délka  
 $T$  = délka brusného tělska

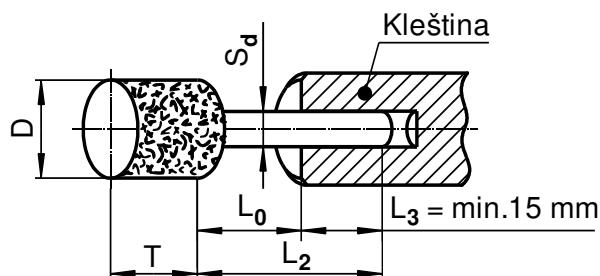

Maximální vyložení nástroje  $L_0$  – 10mm

**Obrázek 1 – Upínací délka**

### 3 Účel použití výrobku

Brusky s kleštinou se používají ve spojení s brusnými tělesky a frézami k obrábění plastů a kovů např. ve slévárnách, nástrojárnách nebo v oblasti jemné mechaniky k odjehlování, zalešťování svarových spojů nebo k obrábění odlitků.

Nesmí být používány rozbrušovací kotouče a rotační nožové nástroje.

Technická data, jakož i údaje k dovoleným podmínkám naleznete v tomto návodu k používání. **Veškeré uváděné údaje musí být bezpodmínečně dodržovány.**



#### VAROVÁNÍ

Výrobek nemůže být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu a není izolován proti kontaktu s elektrickým vedením.

### 4 Rozsah dodávky

Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a nepoškozená.

Množství	Označení	Obj. č.
1	Návod k používání	015136
1	Bezpečnostní předpisy - brožura	016000
1	Pneumatická bruska	6060608A / D
1	Otevřený maticový klíč 17	800405
1	Otevřený maticový klíč 22	800416
1	Kleština ø 6 mm	315018

## 5 Instalace

- Před připojením výrobku profoukněte přívod vzduchu a hadici malým tlakem, aby byly odstraněny nečistoty. Použijte ochranné brýle!
- Dbejte na to, aby v celém přívodu vzduchu byla zachována minimální světllost (→ kapitola *Technická data*) a aby v přívodu vzduchu nebyla zúžená nebo zalomená místa.
- Je-li délka hadice větší než 2 m, měla by být použita hadice s nejbližší větší velikostí světlosti, aby bylo zabráněno snížení výkonu.
- Tento pneumatický výrobek lze provozovat pouze s přimazáváním vzduchu. Optimálního výkonu dosáhnete při dávkování oleje 1 – 2 kapky na 1 m<sup>3</sup> spotřeby vzduchu.
- Přívod vzduchu musí být filtrovaný.
- Jednotku údržby, ventily, tlumiče hluku volte dle spotřeby vzduchu výrobku (→ kapitola *Technická data*). Průřezy přívodního vedení stanovte tak, aby pokles tlaku z jednotky údržby až po výrobek byl pod 0,5 baru.
- Používejte pouze výrobcem schválené mazací prostředky (→ Kapitola "Mazací prostředky").
- Zkontrolujte provozní tlak na místě odběru. S pomocí regulačního ventilu musí být provozní tlak nastaven na max. 6,3 baru. Vyšší provozní tlak než 6,3 baru vede ke zvýšenému opotřebení. Příliš nízký tlak vede ke snížení výkonu.
- Výrobek připojte následovně:

pro normální provoz s přimazáváním na jednotku údržby, která se skládá z filtru s odlučovačem vody, regulačního ventilu tlaku vzduchu a olejovače.

Spotřeba vzduchu	Připojovací závit	Obj. č. Regulátor s filtrací a olejovačem
0,35 m <sup>3</sup> /min	G 1/4"	6060870A
0,7 m <sup>3</sup> /min	G 3/8"	6060871A
1,5 m <sup>3</sup> /min	G 1/2"	6060872A
13 m <sup>3</sup> /min	G 1"	6074529

Hodnoty průtoku vzduchu jsou uvedeny při maximální tlakové ztrátě 0,5 baru.

- Standardní filtrační schopnost jednotek pro úpravu vzduchu je 25µm, pokud je požadována vyšší kvalita vzduchu, použijte vložku filtru s vyšší filtrační schopností.

Se zřetelem na kvalitu tlaku vzduchu podle ISO 8573-1:2010 doporučujeme:

Třída	Zbytky prachu	Zbytky vody	Zbytkový obsah oleje
	velikost částic µm	max. koncentrace mg/m <sup>3</sup>	max. koncentrace g/m <sup>3</sup>
S přimazáváním	-/4/4	25	10
		6	+3
			5 mg/m <sup>3</sup>

## 6 Uvedení výrobku do provozu



### VAROVÁNÍ

Nevhodný, resp. povolující se nástroj může způsobit vážná poranění odletujícími úlomky.

Používejte pouze dovolené nástroje.

Před spuštěním zkontrolujte správné a bezpečné upevnění nástroje.

Uvedení do provozu provádějte podle následujících kroků:

1. Zastrčte nástroj téměř na doraz do kleštiny a upevněte (→ *Upnutí nástroje / výměna kleštiny*).



### DŮLEŽITÉ

Při výběru tvaru a průměru frézky dávejte pozor na to, aby byl rádius obrobku v otvorech a rozích vždy větší než rádius frézky, neboť se jinak může frézka zadřít a vylomit.

2. Připojte brusku k přívodu stlačeného vzduchu (→ *Připojení*).
3. Výrobek spusťte (→ *Spuštění*).

### 6.1 Příslušenství na zvláštní objednávku

Označení	Obj. č.
Kleština ø 8 mm	315073
Kleština ø 9 mm	315089
Kleština ø 3/16"	315088
Kleština ø 5/16"	315090
Kleština ø 1/4"	315074

## 6.2 Upnutí nástroje / výměna kleštiny



### UPOZORNĚNÍ

**V případě chybné montáže se může kleština vzpříčit ve vřetenu (nebezpečí poranění).**

Při montáži postupujte přesně podle pokynů.

Před upínáním nebo výměnou nástroje odpojte brusku od přívodu tlakového vzduchu.


#### **Upnutí nástroje:**

1. Vložte frézu, popř. brousící tělíska se stopkou do kleštiny.
2. Dodržujte upínací délku min. 15 mm a vyložení nástroje max. 10 mm!
3. Jedním klíčem zajistěte vřeteno proti pootočení a druhým utáhněte převlečnou matici s kleštinou
4. Dbejte na doporučený utahovací moment pro převlečnou matici s kleštinou.


#### **Výměna kleštiny:**

1. Odšroubujte ze vřetena převlečnou matici (SW 22, pravý závit) včetně kleštiny.
2. Vytlačte kleštinu z matice.
3. Vezměte novou kleštinu a vtlačte ji do matice, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
4. Našroubujte matice včetně kleštiny na vřeteno.

Převlečná matice včetně kleštiny

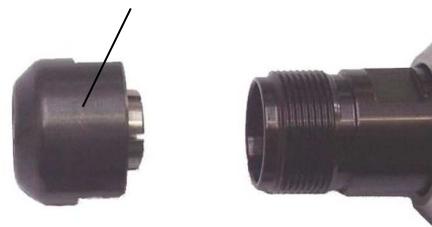

#### **Utahovací momenty:**

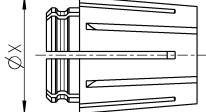Kleština s převlečnou maticí	Průměr „X“ (mm)	Doporučený utahovací moment (Nm)
	$\varnothing X = 9,6\text{mm}$	cca 8
	$\varnothing X = 16,1\text{mm}$	cca 35

## 6.3 Připojení/Spuštění brusky

- Výrobek připojte pomocí vsuvky na příslušnou rychlospojku.
- Otevřete uzavírací ventil přívodu vzduchu (provozní tlak 6,3 bar)
- Výrobek má páčkové spouštění. Uvedení do chodu provedete stiskem páčky.

## 7 Manipulace s výrobkem

Výrobek používejte pouze v souladu s bezpečnostními pokyny a předpisy o údržbě.

Při práci výrobek nepretěžujte. Vysoké otáčky s malým přítlakem jsou lepší než nízké otáčky s vysokou přítlačnou silou.

Výrobek držte tak, aby se kleština ani vřeteno nedotýkaly obrobku. Tímto způsobem zabráníte zbytočnému opotřebení výše uvedených součástí a kuličkových ložisek.

Při frézování (broušení) v dutinách a drážkách nepatrně pohybujte nástrojem tam a zpět.

## 8 Údržba a ošetřování

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy a k poškození výrobku. Demontáž a montáž výrobku může provádět pouze firma DEPRAG nebo vyškolení odborníci.



### Přečtěte si návod k používání/bezpečnostní předpisy!

Pročtěte si a dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v brožuře 016000.  
(viz kapitola „Údržba a ošetřování“).

### 8.1 Mazací prostředky

Používejte pouze výrobcem povolené mazací prostředky.

Doporučené mazací prostředky pro ...	Označení / Obj. č.
Převodovka	DEPRAG-mazivo (100g) 807293
Mazání vzduchu	Speciální olej „DEPRAGOL INDUSTRIAL“ 1 litr / 6074291) 5 litrů / 6074880

### 8.2 Díly podléhající opotřebení

Množství	Označení	Obj. č.
4	Lamela	6018443

Obecně doporučujeme výměnu O-kroužků.

### 8.3 Plán údržby

**První údržba by měla být při chodu bez mazání vzduchu (chod nasucho) provedena po 500 hodinách provozu a při chodu s mazáním vzduchu (normální chod) po 1000 hodinách provozu.** Ve většině případů může být interval údržby prodloužen. Za nepříznivých podmínek použití se interval může zkrátit.



#### DŮLEŽITÉ

Servisní interval může být upraven v závislosti na provozním stavu zařízení.

#### Výrobek

	Prováděné práce	Cykly	Poznámka
1.	Kontrola výrobku na vnější poškození	před začátkem práce	Vyměnit poškozené hadice a díly
2.	Kontrola hlučnosti a/nebo zvětšení vůle ložiska	pravidelně	
3.	Kontrola, čištění a mazání	<b>Chod nasucho:</b> po 500 hodinách provozu/ nejpozději po 6 měsících <b>Normální chod:</b> po 1000 hodinách provozu / nejpozději po 12 měsících	Kontrola, popř. výměna dílů podléhajících opotřebení (ložiska, lamely) Vyčistit části motoru a převodovky. Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
4.	Vyčistit části motoru a popř. části převodovky	před montáží	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
4.1	Namazat kuličková a jehlová ložiska, jakož i těsnící kroužky	po každém čištění	Doporučené mazivo → kapitola <i>Mazací prostředky</i>
4.2	Namazat planetovou převodovku	po každém čištění	Dutiny zaplnit do 1/3 mazivem
5.	Vyměnit lamely a tlumiče hluku (jsou-li použity)	nejpozději po 1000 provozních hodinách	Dle kvality vzduchu a případu použití se interval příslušně zkracuje
6.	Doplňit cca 2 - 3 kapky oleje do přívodu vzduchu	po každém čištění / po montáži	Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i>
7.	Kontrola otáček	po montáži	<b>Důležité:</b> Před zkušebním chodem odmastěte kleštinu (je-li použita).
8.	Do přívodu vzduchu nakapat několik kapek oleje a brusku nechat běžet 5 – 10 sekund	před a po delší době nečinnosti	Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i>

Při poruchách Vám doporučujeme, zaslat výrobek do opravy.

## Údržbová jednotka a napojení vzduchu

	<b>Prováděná práce</b>	<b>Cykly</b>	<b>Poznámka</b>
1.	Vyčistit filtr, jednotku údržby, vypustit kondenzát a popř. obnovit	pravidelně	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
2.	Kontrola stavu tlakové hadice a těsnosti spon na jejich koncích	pravidelně	

## 9 Demontáž – Montáž

(→ Seznam/y náhradních dílů)



### VAROVÁNÍ

**Výrobek se může spustit. Možnost vážného poranění.**

Odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.



### UPOZORNĚNÍ

**Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy nebo k poškození výrobku.**

Demontáž a montáž může provádět pouze firma DEPRAG nebo proškolení zaměstnanci.



### RIZIKO


Při demontáži se mohou díly ztratit nebo může dojít k jejich poškození.

Provádějte demontáž výrobku pouze na pracovním stole.


Zašlete výrobek k demontáži a montáži do firmy DEPRAG.

## 9.1 Výkresy náhradních dílů


GDS 070-070SX1  
6060608A BRUSKA DI

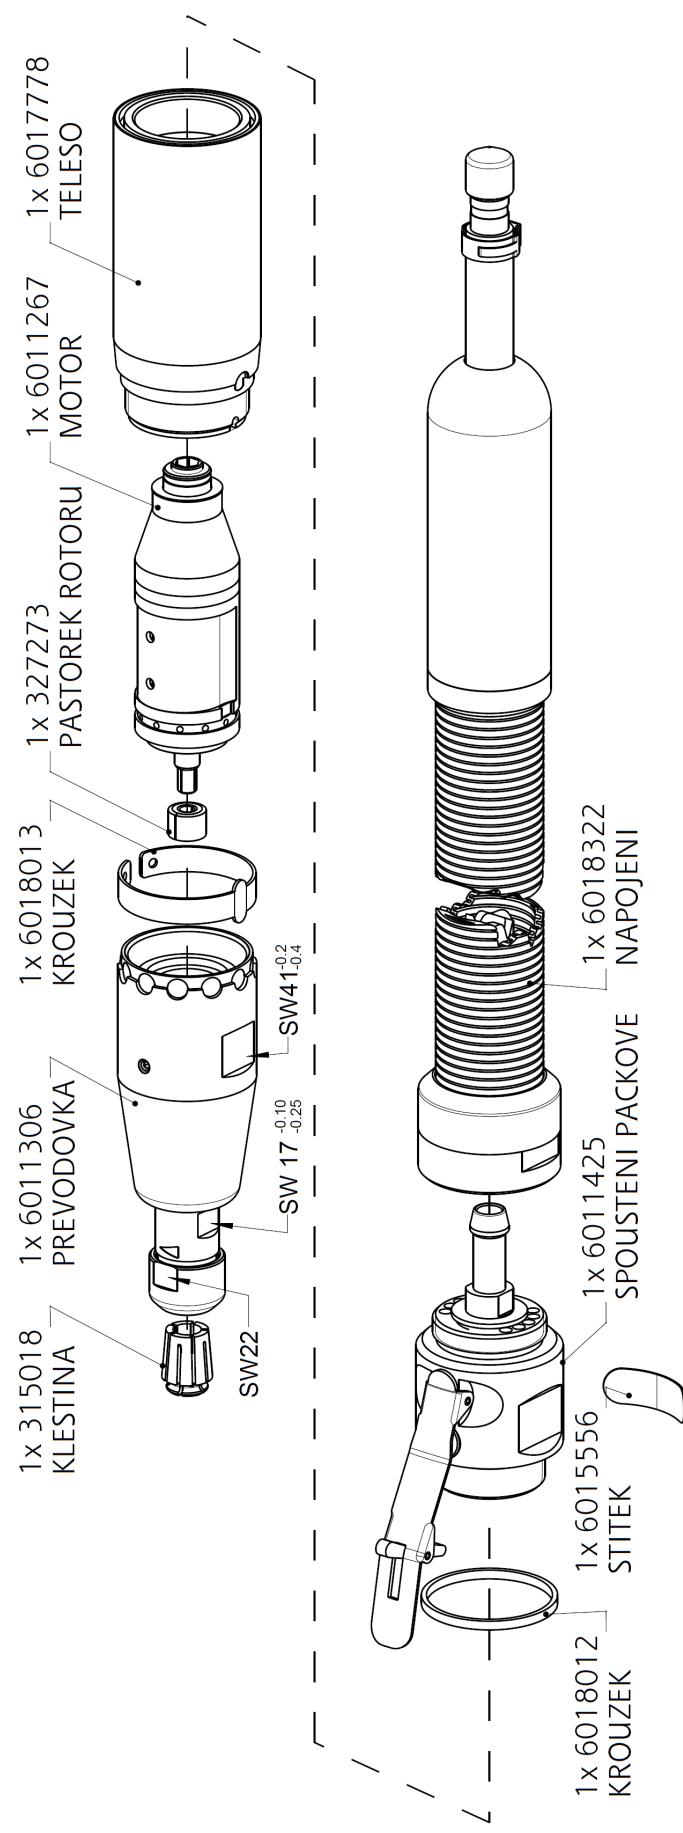


GDS 070-045SX1  
6060608D BRUSKA DI

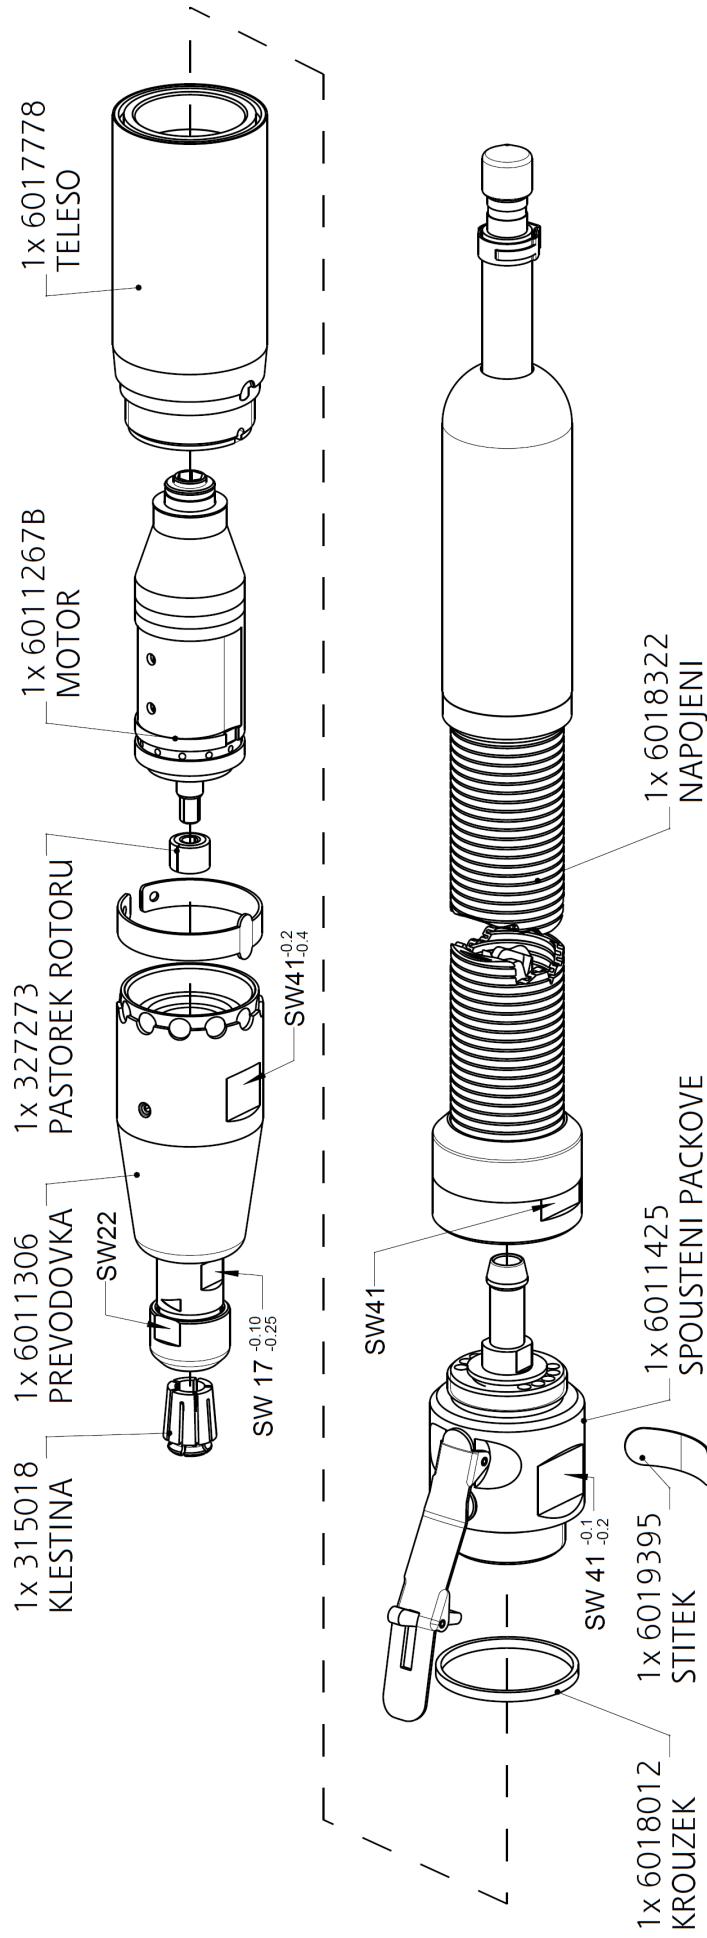


## 6011306 PREVODOVKA

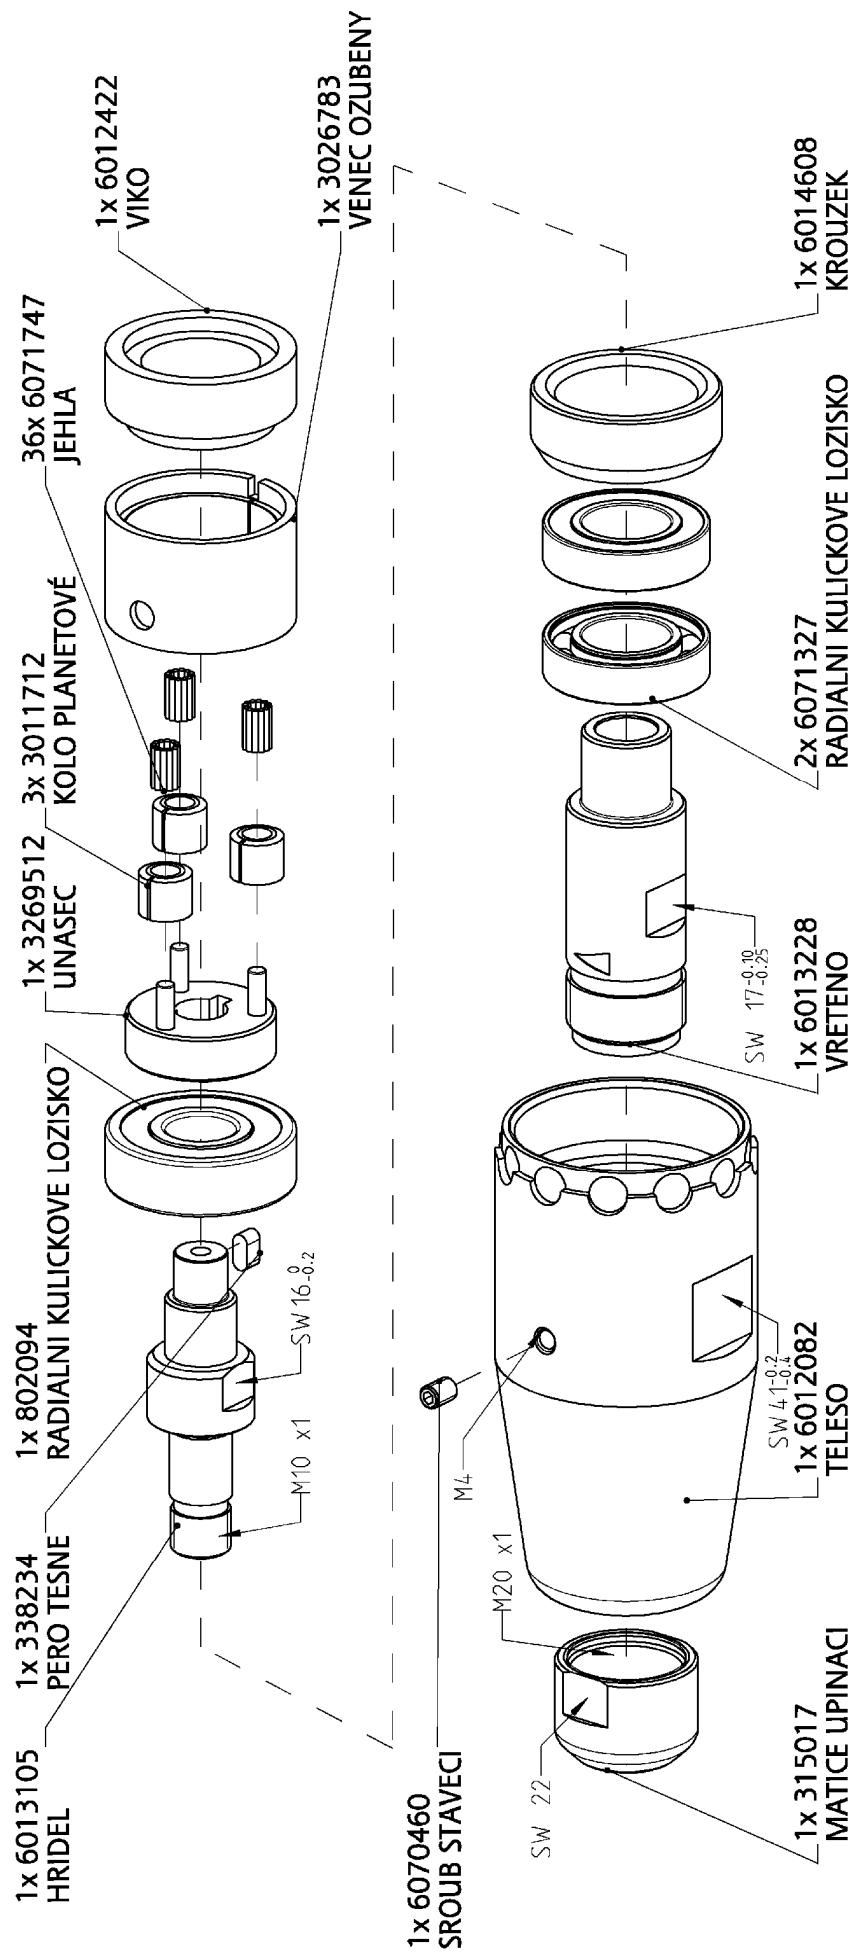


## 6011267 MOTOR

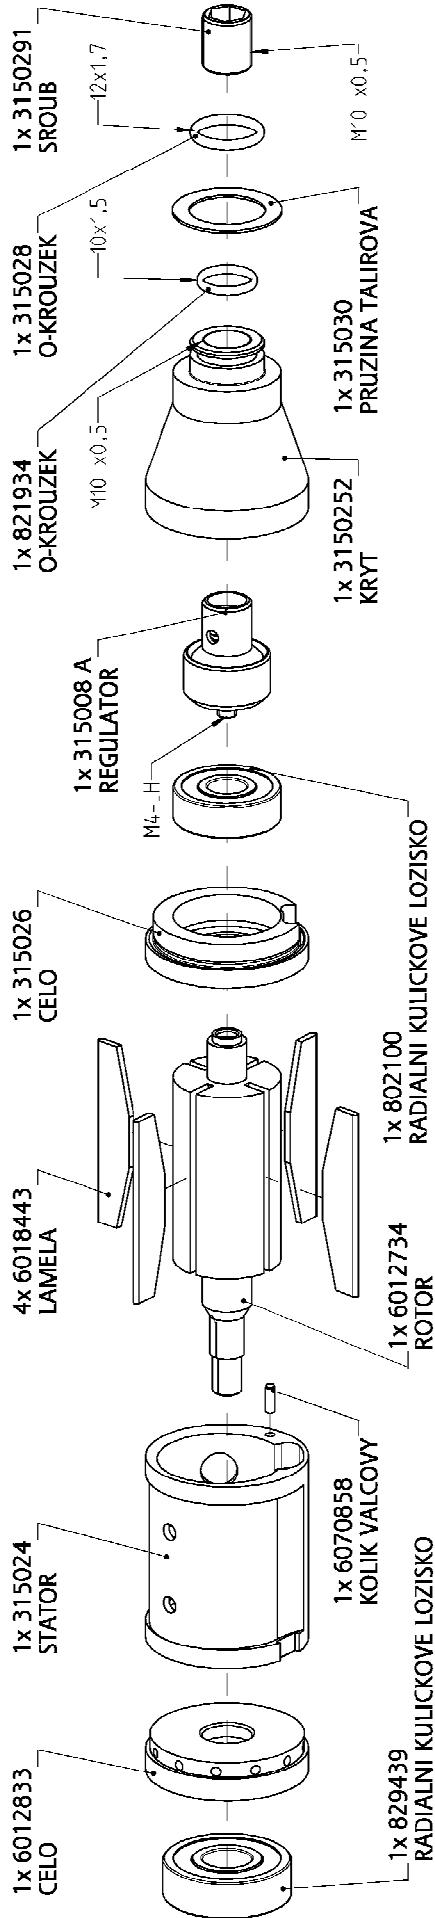


## 6011267B MOTOR

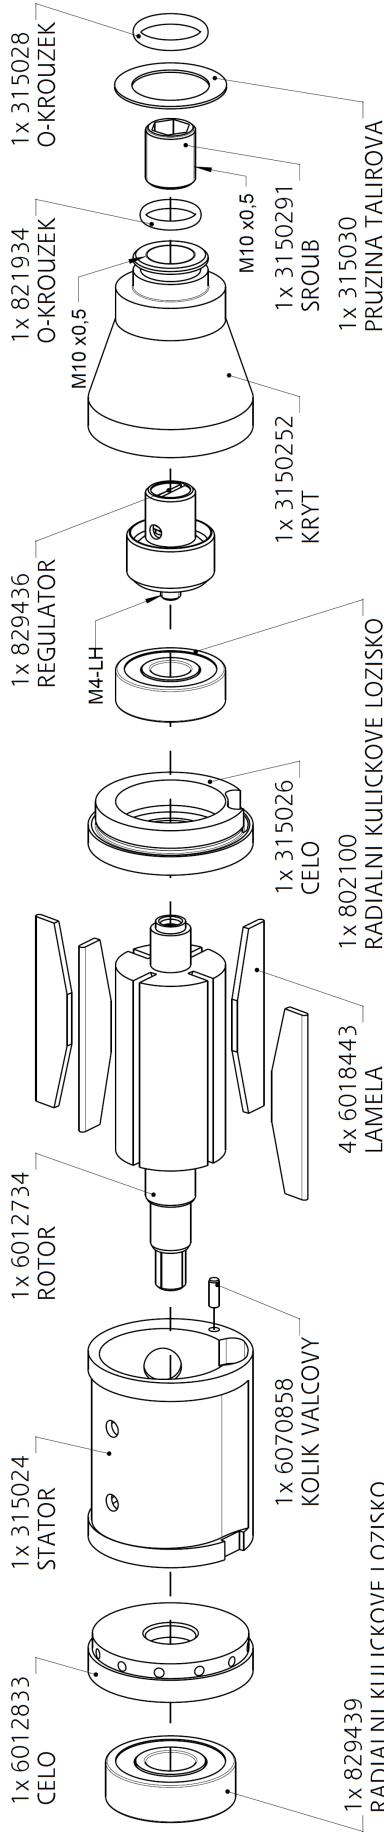


## 6017778 TELESO

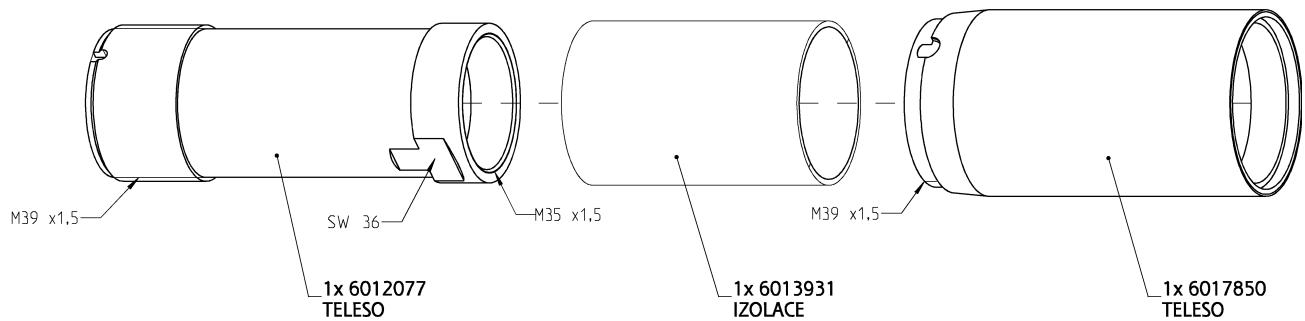


## 315008A REGULATOR

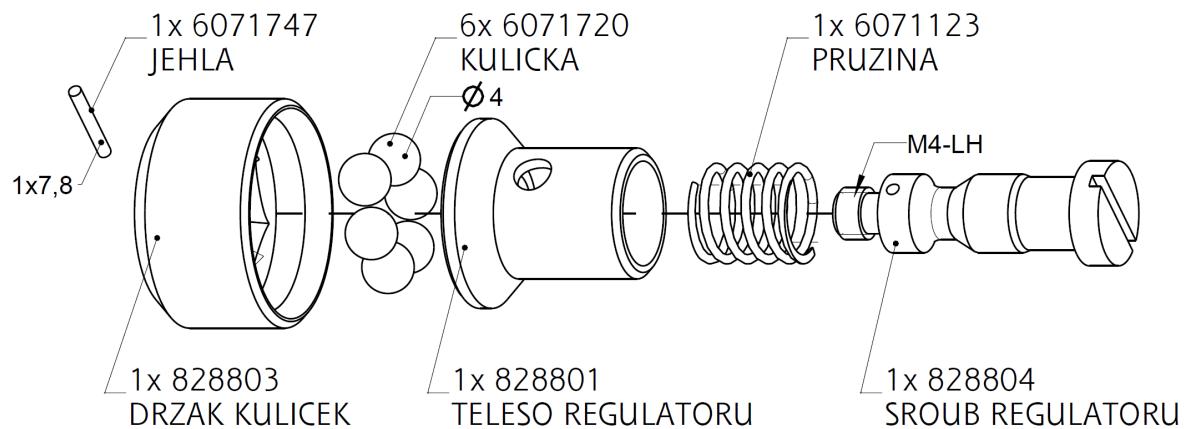


## 829436 REGULATOR

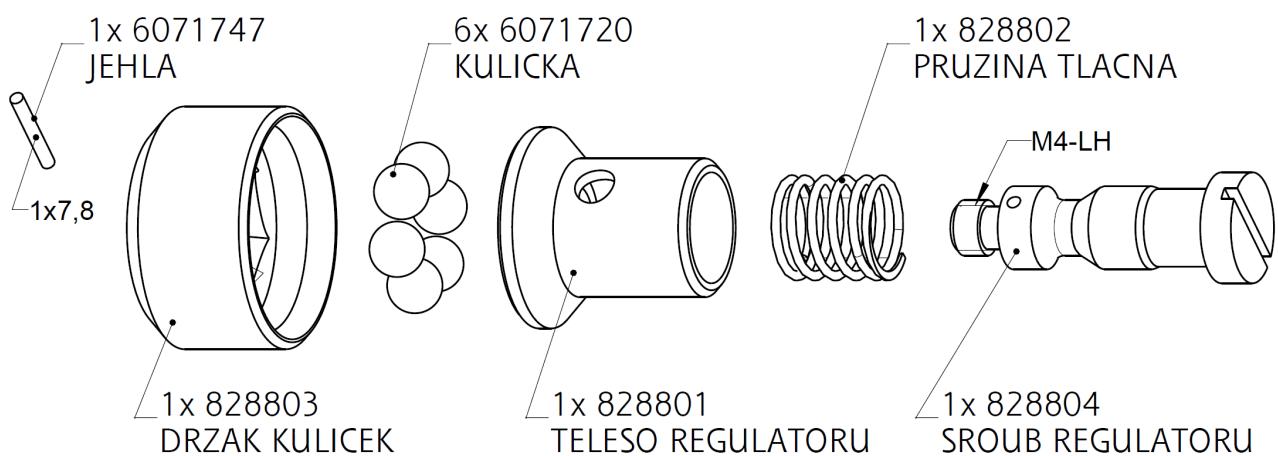


## 6011425 SPOUSTENI PACKOVE

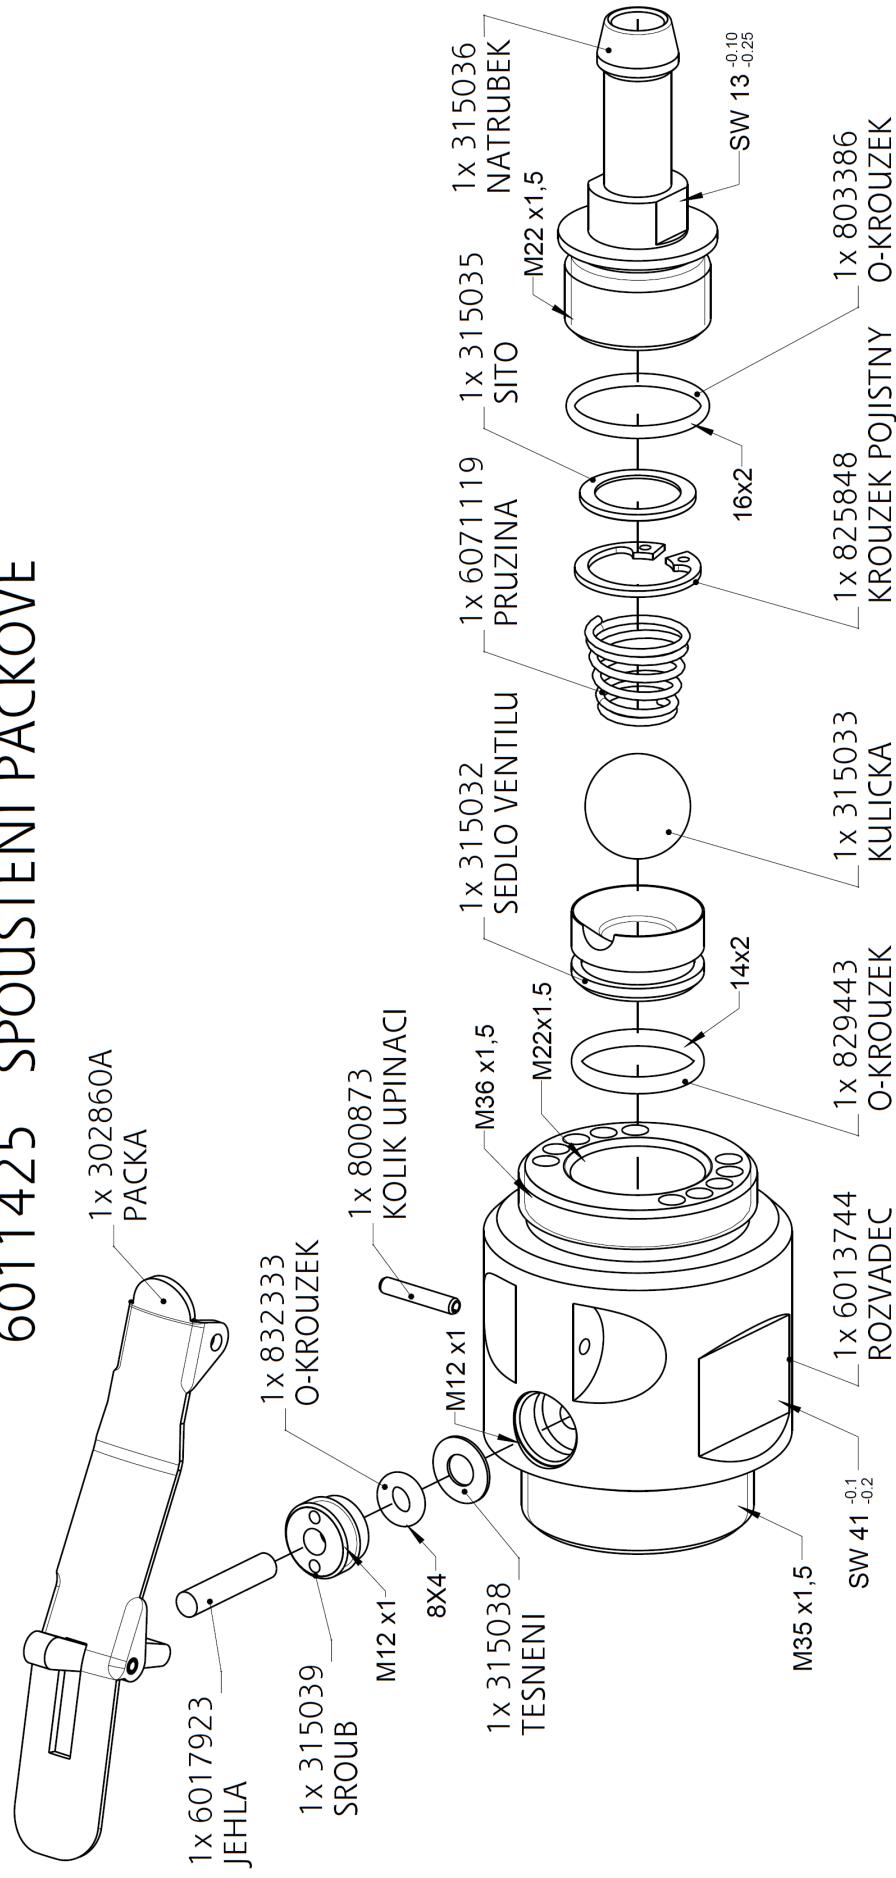

## 6018322 NAPOJENI

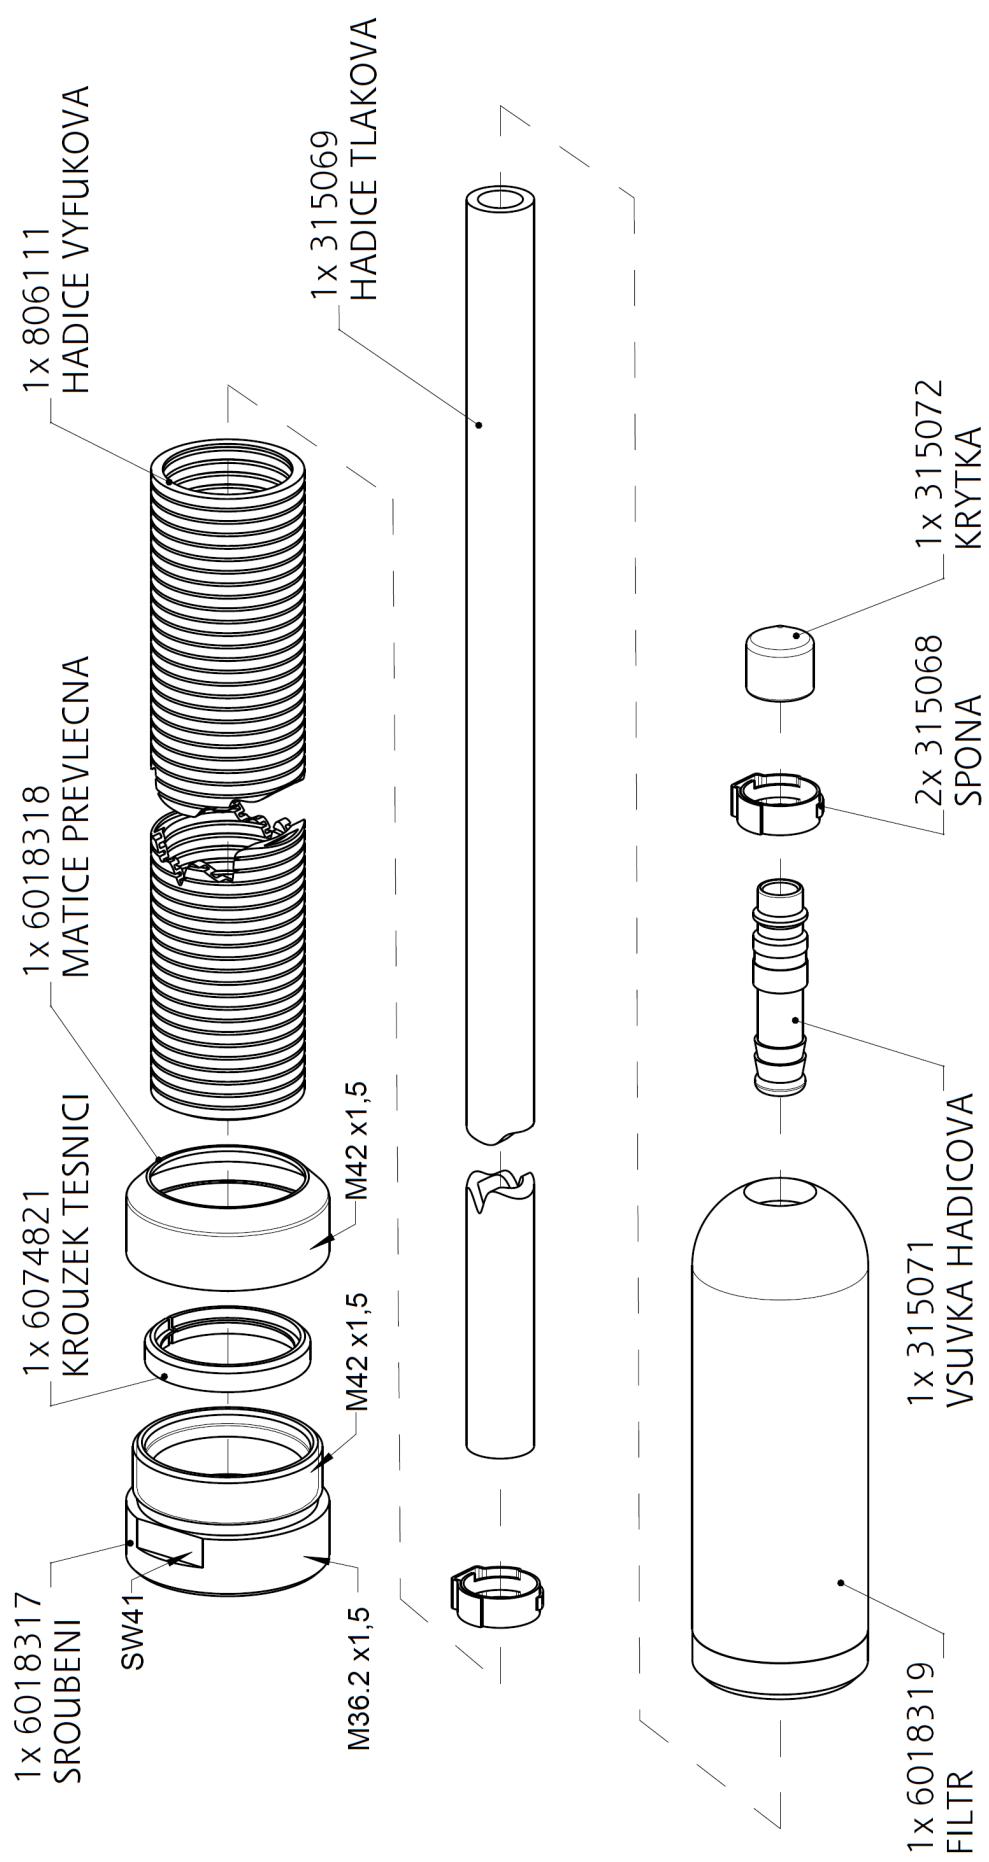

## 9.2 Rozměrový list

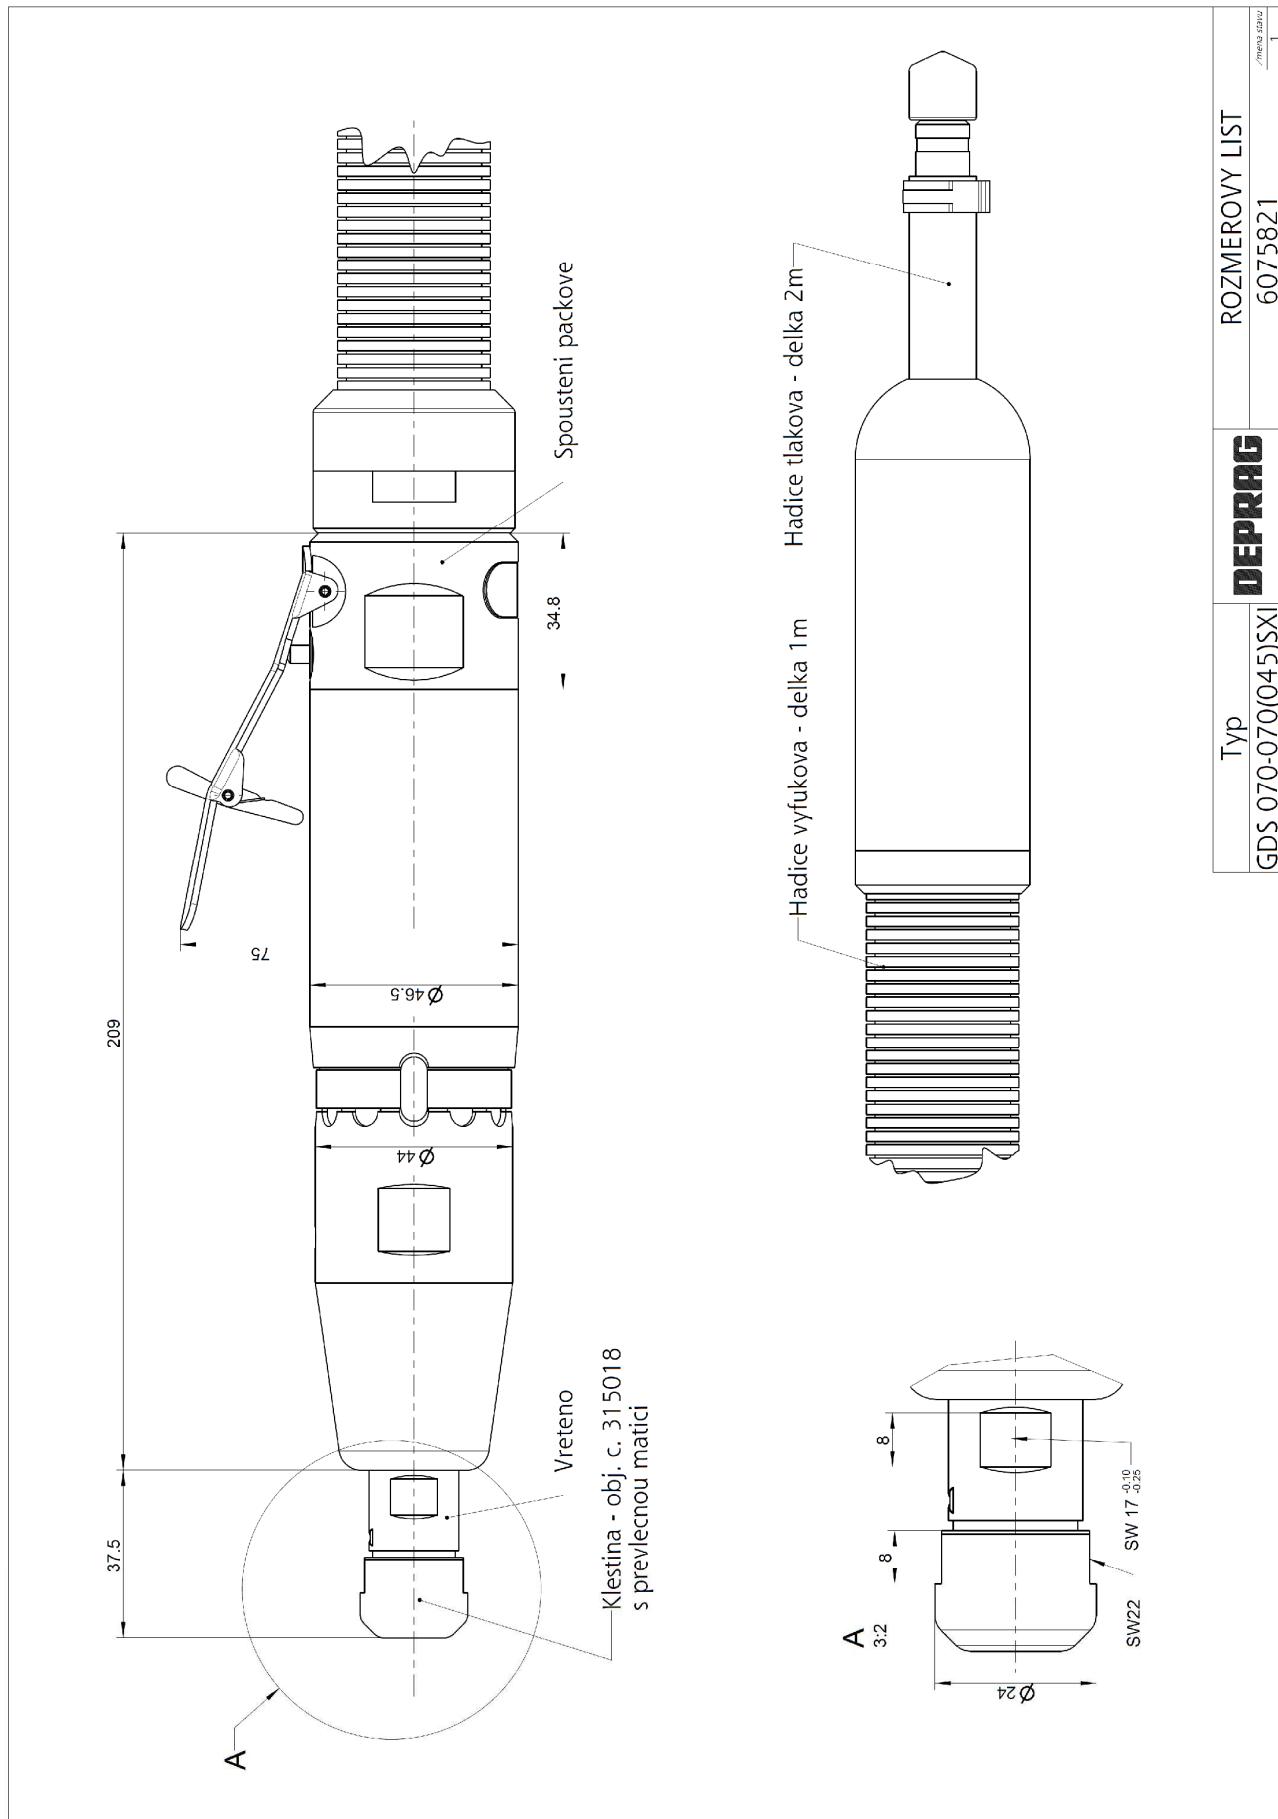

## 10 Pomoc při poruchách

V následující tabulce jsou uvedeny možné poruchy a jejich příčiny:

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Výrobek nelze spustit	Není tlak vzduchu, uzavřený uzavírací ventil	Otevřít uzavírací ventil
Nedostatečný výkon	Příliš malý provozní tlak	Dodržujte provozní tlak (podle kapitoly - <i>Technická data</i> ) pro max. výkon
	Zúžené místo v přívodu vzduchu	Odstranit zúžení
	Příliš malá světlost hadice	Použít předepsanou světlost hadice
	Znečistěný tlumič hluku nebo sítko	Vyčistit nebo vyměnit tlumič hluku nebo sítko
	Nesprávné mazání	Nastavit předepsanou kvalitu stlačeného vzduchu
Motor běží, ale vřeteno stojí	Opotřebená spojka (je-li použita)	Vyměnit spojku
Výrobek nelze zastavit	Opotřebovaný O-kroužek ve ventilu (je-li použit)	Vyměnit O-kroužek

V případě potřeby Vás prosíme o zaslání brusky do opravy.

## 11 Odstavení z provozu a skladování

Odstavení z provozu provádějte dle následujících kroků:

Činnosti
1. Vypněte přívod vzduchu.
2. Výrobek odpojte od přívodu stlačeného vzduchu.
3. Vstupní kanály výrobku profoukněte čistým, suchým vzduchem pod malým tlakem.
4. Nakapejte několik kapek oleje do vstupního kanálu, výrobek opět připojte na přívod stlačeného vzduchu a pod malým tlakem nechte krátce běžet.
5. Výrobek opět odpojte od přívodu stlačeného vzduchu.
6. Uzavřete napojení.

Výrobek je nyní možné uskladnit do příštího upotřebení.

Pro skladování nástrojů doporučujeme následující:

- Brusiva na podkladech by měla být skladována při 18-22°C a 45-65% relativní vlhkosti vzduchu.
- Brusné pásy by měly být skladovány na tyči nebo háku o průměru min. 50 mm.



### PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Pročtěte si a dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v přiložené brožuře 016000 (viz kapitola „skladování“).

## 12 Technická data

Typ	GDS070-070SXI	GDS070-045SXI
Obj. č.	6060608A	6060608D
<b>Provedení</b>	páčkové spouštění	
<b>Přívod vzduchu</b>	strana připojení	
<b>Otačky (chod naprázdno) (min<sup>-1</sup>)</b>	7 000	4 500
<b>Maximální průměr brousícího tělíska (mm)</b>		35
<b>Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)</b>		16
<b>Maximální průměr lamelového kotouče (mm)</b>		75
<b>Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m<sup>3</sup>/min)</b>	0,55	0,28
<b>Spotřeba vzduchu, při zatížení (m<sup>3</sup>/min)</b>		0,85
<b>Výkon (kW)</b>		0,7
<b>Hmotnost, bez hadic (kg)</b>		1,2
<b>Hmotnost, napojení vzduchu (kg)</b>		0,4
<b>Světlost hadice (mm)</b>		Js 10
<b>Délka přívodní/výfukové hadice (m)</b>		2 / 1
<b>Hladina akustického tlaku L<sub>pA</sub>, (dB) stanoveno dle ČSN EN ISO 15744</b>		81,5) <sup>1</sup>
<b>Hladina akustického výkonu, L<sub>WA</sub>, (dB) stanoveno dle ČSN EN ISO 15744</b>		92,5) <sup>1</sup>
<b>Deklarovaná emisní hodnota vibrací (m/s<sup>2</sup>) měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12</b>		1,93) <sup>2</sup> ) <sup>3</sup>
<b>Max. provozní tlak (bar)</b>		6,3

)<sup>1</sup> Nejistota měření K<sub>p</sub>, K<sub>w</sub> - 3 dB

)<sup>2</sup> Nejistota měření K – 0,69 m/s<sup>2</sup>

)<sup>3</sup> Údaj dle ČSN EN 12096

## 13 ES-Prohlášení o shodě

### ES- Prohlášení o shodě podle směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES

Prohlašujeme, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení uvedených směrnic, nařízení vlády a norem.

#### Výrobce a osoba pověřená sestavením technické dokumentace:

DEPRAG CZ a.s.  
T.G. Masaryka 113  
CZ-50781 Lázně Bělohrad

Označení PNEUMATICKÁ BRUSKA

Typ výrobku

viz etiketa

Sériové číslo

na

Rok výroby

zadní straně

Směrnice  
2006/42/ES

Datum  
2006-06

Nařízení vlády  
č. 176/2008

Datum  
2009-12

Normy  
ČSN EN ISO 12100  
ČSN EN ISO 11148-9

Datum  
2011-06  
2015-10

Lázně Bělohrad, 20.05.2022

Ing. Petr Kulhavý, Ph.D.  
Technický manažer

## 14 Servisní místa a autorizovaní prodejci




Kontaktní osoby v České republice / Německu,  
jakož i kontaktní osoby po celém světě,  
naleznete na naší internetové stránce

<https://www.deprag.cz>



## Poznámky

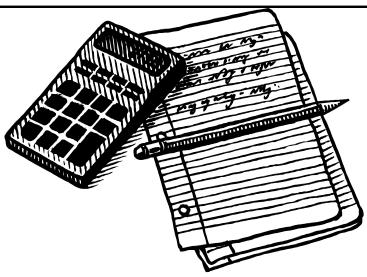

# **DEPRAG**

machines unlimited

## **DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.**

Postfach 1352, D-92203 Amberg  
Carl-Schulz-Platz 1, D-92224 Amberg

Service-Hotline : +49 (0) 0700 00 371-371  
Telefon: +49 (0) 9621 371-0  
Internet: <https://www.deprag.com>  
E-Mail: [info@deprag.de](mailto:info@deprag.de)

# **DEPRAG**

machines unlimited

## **DEPRAG CZ a.s.**

T.G. Masaryka 113  
CZ-50781 Lázně Bělohrad

Telefon: +420 493 / 771 511  
Internet: <https://www.deprag.cz>  
E-Mail: [info@deprag.cz](mailto:info@deprag.cz)