

Návod k používání

- Původní návod k používání -

Pneumatická bruska úhlová

GDA030-300BY	6060949A
GDA030-300BX	6060950A
GDA030-450BY	6060954A
GDA030-450BX	6060955A
GDB030-300BY	6060959A
GDB030-300BX	6060960A
GDB030-450BY	6060964A
GDB030-450BX	6060965A
GDA030-300BX/S1	6060950B
GDB030-300BX/S1	6060960B



DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!

Před začátkem práce si pečlivě přečtěte **tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy** (č. 016000, růžová brožura) a během provozu se těmito pokyny řídte.

Předejte tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy uživateli.

Obsah

1 VYSVĚTLENÍ VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ	3
2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.....	4
3 ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU	6
4 ROZSAH DODÁVKY.....	7
5 INSTALACE	8
6 UVEDENÍ VÝROBKU DO PROVOZU	9
6.1 Příslušenství na zvláštní objednávku.....	9
6.2 Upnutí nástroje (Výměna kleštiny)	10
6.3 Připojení/Spuštění brusky.....	11
7 MANIPULACE S VÝROBKEM.....	11
8 ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ	12
8.1 Mazací prostředky	12
8.2 Díly podléhající opotřebení	12
8.3 Plán údržby.....	13
9 DEMONTÁŽ – MONTÁŽ	14
9.1 Montážní nástroje na zvláštní objednávku.....	14
9.2 Výkresy náhradních dílů	15
9.3 Rozměrové listy	29
10 POMOC PŘI PORUCHÁCH	31
11 ODSTAVENÍ Z PROVOZU A SKLADOVÁNÍ.....	32
12 TECHNICKÁ DATA.....	33
13 ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	38
14 SERVISNÍ MÍSTA A AUTORIZOVANÍ PRODEJCI	39

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Upínací délka	6
---------------------------------	---

1 Vysvětlení výstražných symbolů

V technické dokumentaci (bezpečnostní předpisy, návod k použití atd.) použité výstražné symboly mají následující význam:



NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na **bezprostřední nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



VAROVÁNÍ

Upozorňuje na **hrozící nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na **nebezpečí nebo na nebezpečný pracovní postup**, který může vést k poranění osob nebo k poškození majetku, pokud mu nebude zabráněno.



RIZIKO

Upozorňuje na **možné nebezpečí**, které může vést k poškození výrobku nebo jeho okolí, pokud mu nebude zabráněno.



DŮLEŽITÉ

Označuje pokyny k použití a jiné obzvláště užitečné informace.

Použité symboly nemohou nahradit text bezpečnostního pokynu. Proto je nutné si text vždy důkladně přečíst. V některých případech se k signálním slovům používají jiné symboly.

2 Bezpečnostní předpisy

Viz rovněž brožura bezpečnostní předpisy č. 016000 (růžová).

VAROVÁNÍ



Vážné poranění způsobené zlomením nástroje.

Zkontrolujte, zda jsou dovolené otáčky nástroje (brousící tělíska, fréza, tvrdokovová fréza) stejné nebo vyšší než otáčky uváděné na štítku výrobku. Nesmí být překročeny dovolené otáčky.

VAROVÁNÍ



Vážná poranění, která mohou způsobit až smrt!

Před výměnou nebo montáží nástroje i jiného příslušenství odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.

UPOZORNĚNÍ



Poranění prstů a rukou způsobené vtažením.

Při nošení rukavic (např. pogumovaných nebo zesílených) dbejte na to, aby se nezachytily.

Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od otáčejícího se vřetena a upnutého nástroje.



Používejte výhradně nárazu odolné ochranné brýle (podle ČSN EN 166 stupeň B) a ochranu sluchu (podle ČSN EN 458).



Doporučujeme používat těsně přiléhavé, vhodné ochranné rukavice (podle ČSN EN 388) a ochranné oblečení.



Vdechování brusného prachu vzniklého z obrobku a/nebo nástroje může vést k poškození plic a/nebo jinému poškození.

Používejte ochranu dýchacích cest odpovídající znečištění pracovního prostředí.

EN 149+A1
EN 405+A1
EN 1827+A1


EN 140

EN 136

- Používejte pouze dovolené nástroje s vhodným průměrem stopky. Nevhodné nástroje by mohly způsobit vznik nadměrného množství brusných částic, prachu, vibrací a hluku.
- Před použitím brusky zkонтrolujte brusné tělíska, zda není poškozené. Nepoužívejte nějakým způsobem poškozená brusná tělíska.
- Brusná tělíska musí být pečlivě uskladněna a používána podle pokynů výrobce.
- Používejte pouze brusné nástroje, které odpovídají nejvyšším bezpečnostním normám. Tyto výrobky jsou většinou označeny číslem EN-normy a/nebo značkou .
- Nikdy nepoužívejte brusné nástroje s prošlým datem spotřeby.
- Mezi průměrem stopky nástroje a kleštinou nesmí být chybné slícování.
- Při upínání nástrojů nikdy nepoužívejte násilí.
- Nikdy neodstraňujte z brusky namontované ochranné kryty a zabezpečte jejich řádný stav a umístění, předtím, než brusku spustíte. Ochranné kryty by měly být nastaveny tak, aby jiskry či brusný prach odletovaly směrem od těla.
- Brusné nástroje by měly být skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich mechanickému poškození působením vlhka, mrazu a vysokými teplotními výkyvy.
- Opotřebované brusné nástroje by měly být zlikvidovány, aby se zabránilo jejich opětovnému použití.
- Zajistěte, aby se používaly pouze vhodné upínací příruby a byly v dobrém mechanickém stavu a bez cizích těles, jako např. oděrky z broušení apod.
- Tam kde je předem stanovenno, používejte proložky mezi brusným těliskem a upínací přírubou.
- Upínací příruby neutahujte násilím.
- Udržujte upevňovací příruby a brusné taliře v dobrém mechanickém stavu a v případě opotřebování nebo deformace je vyměňte.
- Pro broušení používejte výhradně určenou plochu brousicího nástroje. Pro broušení nepoužívejte kraj brusného pásu, pokud je to možné, používejte střed pásu.
- Brusné pásy, které se nepoužívají, by měly být napnuty.
- K tomu, aby bylo dosaženo efektivního výkonu brousicího nástroje, zamezte jeho zablokování a nerovnoměrnému opotřebení. Pokud je nezbytné, provádějte pravidelně orovnávání.
- Brusku spouštějte pouze tehdy, pokud se obráběná součást nedotýká brusného nástroje.
- Před spuštěním brusky zkонтrolujte správné upnutí brousicího nástroje. Nechte brusku na zkoušku běžet v zajištěné poloze po dobu 30 s bez zatížení. Přitom držte brusku tak, aby Vás v případě zlomení nástroje nezasáhly úlomky. Pokud pocítíte výrazné vibrace nebo zjistíte jiná poškození ihned brusku vypněte a poté zjistěte příčinu.
- Při obrábění nedržte obrobek nebo brusku příliš pevně a příliš netlačte na brousicí nástroj.
- Nezapomínejte na to, že brousicí nástroje mohou být během broušení kontaminovány.
- Po vypnutí může ještě dobíhat nástroj. Brusku odložte do zajištěné polohy a vyčkejte, dokud se nezastaví.
- Upozorňujeme provozovatele strojního zařízení na vystavení obsluhy vibracím a hlukem.

- Je nutné vzít na vědomí, že nejvyšší přípustná pracovní rychlosť malých brusných tělisek při větší upínací délce mezi kleštinou a nástrojem musí být snížena (vyložení nástroje L_0). Musí být dodrženy údaje dané výrobcem brusných tělisek nebo tvrdokovových fréz, i norma ČSN EN 12413. Musí být zajištěno dodržení minimální upínací délky $L_3 \geq 15$ mm (viz obrázek „Upínací délka“).

D = vnější průměr nástroje
 L_0 = vyložení nástroje
 S_d = průměr stopky
 L_2 = délka stopky
 L_3 = upínací délka
 T = délka brusného tělska

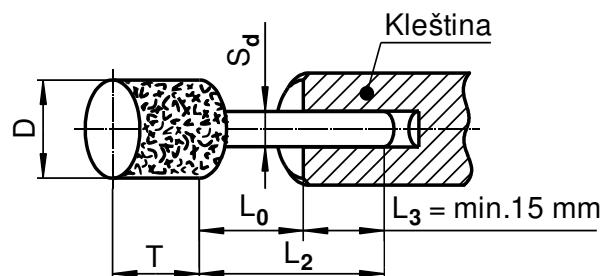

Maximální vyložení nástroje L_0 – 10mm

Obrázek 1 – Upínací délka

3 Účel použití výrobku

Brusky s kleštinou se používají ve spojení s brusnými tělesky a frézami k obrábění plastů a kovů např. ve slévárnách, nástrojárnách nebo v oblasti jemné mechaniky k odjehlování, zalešťování svarových spojů nebo k obrábění odlitků.

Nesmí být používány rozbrušovací kotouče a rotační nožové nástroje.

Technická data, jakož i údaje k dovoleným podmínkám naleznete v tomto návodu k používání. **Veškeré uváděné údaje musí být bezpodmínečně dodržovány.**



VAROVÁNÍ

Výrobek nemůže být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu a není izolován proti kontaktu s elektrickým vedením.

4 Rozsah dodávky

Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a nepoškozená.

Množství	Označení	Obj. č.
1	Návod k používání	015324
1	Bezpečnostní předpisy - brožura	016000
1	Pneumatická bruska	6060949A, 6060950A 6060954A, 6060955A 6060959A, 6060960A 6060964A, 6060965A 6060950B, 6060960B
1	Speciální klíč na kleštiny 6/9 (kromě GDA/B030-300BX/S1)	830649
1	Otevřený maticový klíč 11 (kromě GDA/B030-300BX/S1)	805491
1	Kleština ø 6 mm (kromě GDA/B030-300BX/S1)	830648
1	Kleština ø 6 mm (pouze GDA/B030-300BX/S1)	6014315
1	Otevřený maticový klíč 10 (pouze GDA/B030-300BX/S1)	800402
1	Otevřený maticový klíč 14 (pouze GDA/B030-300BX/S1)	800410
1	Vsuvka	829220

5 Instalace

- Před připojením výrobku profoukněte přívod vzduchu a hadici malým tlakem, aby byly odstraněny nečistoty. Použijte ochranné brýle!
- Dbejte na to, aby v celém přívodu vzduchu byla zachována minimální světllost (→ kapitola *Technická data*) a aby v přívodu vzduchu nebyla zúžená nebo zalomená místa.
- Je-li délka hadice větší než 2 m, měla by být použita hadice s nejbližší větší velikostí světlosti, aby bylo zabráněno snížení výkonu.
- Tento pneumatický výrobek lze provozovat pouze s přimazáváním vzduchu. Optimálního výkonu dosáhnete při dávkování oleje 1 – 2 kapky za 1 minutu.
- Přívod vzduchu musí být filtrovaný.
- Jednotku údržby, ventily, tlumiče hluku volte dle spotřeby vzduchu výrobku (→ kapitola *Technická data*). Průrezy přívodního vedení stanovte tak, aby pokles tlaku z jednotky údržby až po výrobek byl pod 0,5 baru.
- Používejte pouze výrobcem schválené mazací prostředky (→ Kapitola "Mazací prostředky").
- Zkontrolujte provozní tlak na místě odběru. S pomocí regulačního ventilu musí být provozní tlak nastaven na max. 6,3 baru. Vyšší provozní tlak než 6,3 baru vede ke zvýšenému opotřebení. Příliš nízký tlak vede ke snížení výkonu.
- Výrobek připojte následovně:

pro normální provoz s přimazáváním na jednotku údržby, která se skládá z filtru s odlučovačem vody, regulačního ventilu tlaku vzduchu a olejovače.

Spotřeba vzduchu	Připojovací závit	Obj. č. Regulátor s filtrací a olejovačem
0,35 m ³ /min	G 1/4"	6060870A
0,7 m ³ /min	G 3/8"	6060871A
1,5 m ³ /min	G 1/2"	6060872A
13 m ³ /min	G 1"	6074529

Hodnoty průtoku vzduchu jsou uvedeny při maximální tlakové ztrátě 0,5 baru.

- Standardní filtrační schopnost jednotek pro úpravu vzduchu je 25µm, pokud je požadována vyšší kvalita vzduchu, použijte vložku filtru s vyšší filtrační schopností.

Se zřetelem na kvalitu tlaku vzduchu podle ISO 8573-1:2010 doporučujeme:

	Třída	Zbytky prachu	Zbytky vody		Zbytkový obsah oleje
		velikost částic µm	max. koncentrace mg/m ³	max. koncentrace g/m ³	rosný bod °C
S přimazáváním	-/4/4	25	10	6	+3

6 Uvedení výrobku do provozu



VAROVÁNÍ

Nevhodný, resp. povolující se nástroj může způsobit vážná poranění odletujícími úlomky.

Používejte pouze dovolené nástroje.

Před spuštěním zkontrolujte správné a bezpečné upevnění nástroje.

Uvedení do provozu provádějte podle následujících kroků:

1. Zastrčte nástroj téměř na doraz do kleštiny a upevněte (→ *Upnutí nástroje / výměna kleštiny*).



DŮLEŽITÉ

Při výběru tvaru a průměru frézky dávejte pozor na to, aby byl rádius obrobku v otvorech a rozích vždy větší než rádius frézky, neboť se jinak může frézka zadřít a vylomit.

2. Připojte brusku k přívodu stlačeného vzduchu (→ *Připojení*).
3. Výrobek spusťte (→ *Spuštění*).

6.1 Příslušenství na zvláštní objednávku

Označení	Obj. č.
Kleština ø 3 mm	830650
Kleština ø 4 mm	830702
Kleština ø 5 mm	830703
Kleština 1/8"	830651
Kleština 3/16"	830652
Kleština 1/4"	830653

GDA/B030-300BX/S1

Označení	Obj. č.
Kleština ø 3 mm	6014316
Kleština ø 1/8"	6014320
Kleština ø 4 mm	6014318
Kleština ø 3/16"	6014321
Kleština ø 5 mm	6014319
Kleština ø 6 mm	6014315
Kleština ø 1/4"	6014314

6.2 Upnutí nástroje (Výměna kleštiny)



UPOZORNĚNÍ

V případě chybné montáže se může kleština vzpríčit ve vřetenu (nebezpečí poranění).

Při montáži postupujte přesně podle pokynů.

Upnutí nástroje:

1. Vložte frézku popř. brousicí tělíska se stopkou do kleštiny.
2. Dodržujte upínací délku min.15 mm!
3. Nástroj upněte pomocí dodaných klíčů.
4. Dbejte na doporučený utahovací moment pro kleštinu.


Výměna kleštiny(GDA/B030-300BX/Y a GDA/B030-450BX/Y):

1. Odšroubujte ze vřetena kleštinu (SW 9, pravý závit).
2. Vezměte novou kleštinu a našroubujte ji do vřetena.

Výměna kleštiny (GDA/B030-300BX/S1):


1. Odšroubujte ze vřetena převlečnou matici 310007 (SW 14, pravý závit) včetně kleštiny (vřeteno držte klíčem SW 10).
2. Vytlačte kleštinu 6014315 z matice.
3. Vezměte novou kleštinu a vtlačte ji do matice, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
4. Našroubujte matici včetně kleštiny na vřeteno.


Matice včetně kleštiny

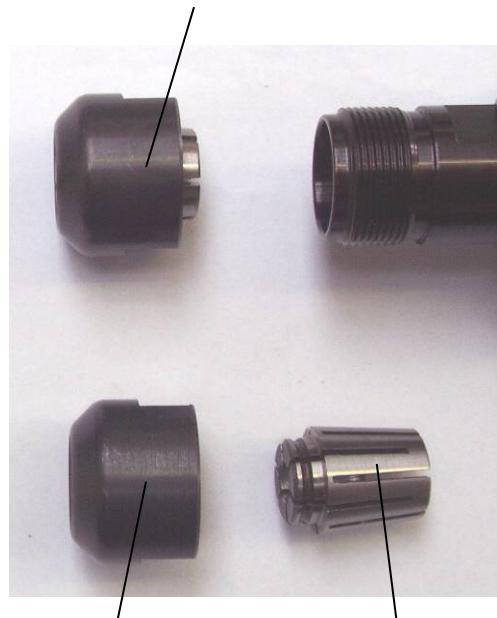

Matice
310007

Kleština
6014315

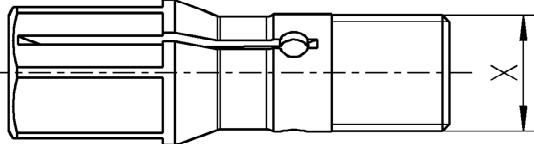Kleština se závitem	Závit „X“	Doporučený utahovací moment (Nm)
	X = M6 x 0,75 (LH)	ca 3,5
	X = M8 x 0,75 (LH)	ca 8
	X = M9 x 1 (LH)	ca 9
	X = M12 x 1 (LH)	ca 11

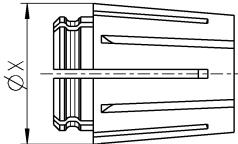Kleština s převlečnou maticí	Průměr „X“ (mm)	Doporučený utahovací moment (Nm)
	ØX = 9,6mm	ca 8
	ØX = 16,1mm	ca 35

Tabulka 1 – Utahovací momenty

6.3 Připojení/Spuštění brusky

- Výrobek připojte pomocí vsuvky na příslušnou rychlospojku.
- Otevřete uzavírací ventil přívodu vzduchu (provozní tlak max. 6,3 baru)
- Výrobek s páčkovým spouštěním uvedete do chodu stiskem páčky, výrobek s otočným spouštěním uvedete do chodu otočením spouštěcího kroužku.

7 Manipulace s výrobkem

Výrobek používejte pouze v souladu s bezpečnostními pokyny a předpisy o údržbě.

Při práci výrobek nepřetěžujte. Vysoké otáčky s malým přítlakem jsou lepší než nízké otáčky s vysokou přitlačnou silou.

Výrobek držte tak, aby se kleština ani vřeteno nedotýkaly obrobku. Tímto způsobem zabráníte zbytečnému opotřebení výše uvedených součástí a kuličkových ložisek.

Při frézování (broušení) v dutinách a drážkách nepatrně pohybujte nástrojem tam a zpět.

8 Údržba a ošetřování

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy a k poškození výrobku. Demontáž a montáž výrobku může provádět pouze firma DEPRAG nebo vyškolení odborníci.



ČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!

Přečtěte si brožuru Bezpečnostní předpisy 016000 a dodržujte nařízení, uvedená v kapitole „Údržba a ošetřování“.

8.1 Mazací prostředky

Používejte pouze výrobcem povolené mazací prostředky.

Doporučené mazací prostředky pro...	Označení	Obj. č.
Přimazávání vzduchu	Speciální olej „DEPRAGOL INDUSTRIAL“ 1 litr 5 litrů	6074291 6074880

8.2 Díly podléhající opotřebení

Množství	Označení	Obj. č.
4	Lamela GDA(GDB)030-300BX(Y)/S1	6012891
3	Lamela GDA(GDB)030-450BX(Y)	6012888

Obecně doporučujeme výměnu O-kroužků a těsnících kroužků.

8.3 Plán údržby

První údržba by měla být provedena po 500 provozních hodinách. Ve většině případů může být interval údržby prodloužen. Za nepříznivých podmínek použití se interval může zkrátit.



DŮLEŽITÉ

Přizpůsobte interval údržby individuálně podle vzhledu a opotřebení výrobku na daný případ použití.

Výrobek

	Prováděné práce	Cykly	Poznámka
1.	Kontrola výrobku na vnější poškození	Před začátkem práce	Poškozené hadice nebo součásti vyměňte
2.	Kontrola hlučnosti a/nebo zvětšení vůle ložiska	Pravidelně	
3.	Kontrola, čištění a mazání (jednosměnný provoz)	Po 500 provozních hodinách/ nejpozději po 6 měsících	Kontrola, popř. výměna dílů podléhajících opotřebení
			Vyčistit části motoru a převodovky
4.	Vyčistit části motoru	Před montáží	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
5.	Výměna tlumiče hluku	Nejpozději po 1000 provozních hodinách	Dle kvality vzduchu a případu použití se tento interval příslušně zkracuje
6.	Kontrola hodnoty otáček a vibrací	Po montáži	Důležité: Před zkušebním chodem odmastěte kleštinu (je-li použita)

Při poruchách doporučujeme zaslat výrobek do opravy.

Údržbová jednotka a napojení vzduchu

	Prováděné práce	Cykly	Poznámka
1.	Kontrola stavu oleje v olejovači a popř. doplnění, event. oprava nastavení olejovače	Denně	Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i>
2.	Vyčistit filtr, jednotku údržby, vypustit kondenzát a popř. obnovit	Pravidelně	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
3.	Kontrola stavu tlakové hadice a těsnosti spon na jejich koncích	Pravidelně	

9 Demontáž – Montáž

(→ Výkres/y náhradních dílů)



VAROVÁNÍ

Výrobek se může spustit. Možnost vážného poranění.

Odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.



UPOZORNĚNÍ

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy nebo k poškození výrobku.

Demontáž a montáž může provádět pouze firma DEPRAG nebo proškolení zaměstnanci.



RIZIKO

Při demontáži se mohou díly ztratit nebo může dojít k jejich poškození.

Provádějte demontáž výrobku pouze na pracovním stole.


Zašlete výrobek k demontáži a montáži do firmy DEPRAG.

9.1 Montážní nástroje na zvláštní objednávku


Označení	Obj. č.
Držák (pro rotor 6012723)	6095005
Držák (pro stator 6012608)	6095004

9.2 Výkresy náhradních dílů


GDA 030-300BY
6060949 A BRUSKA UHLOVA

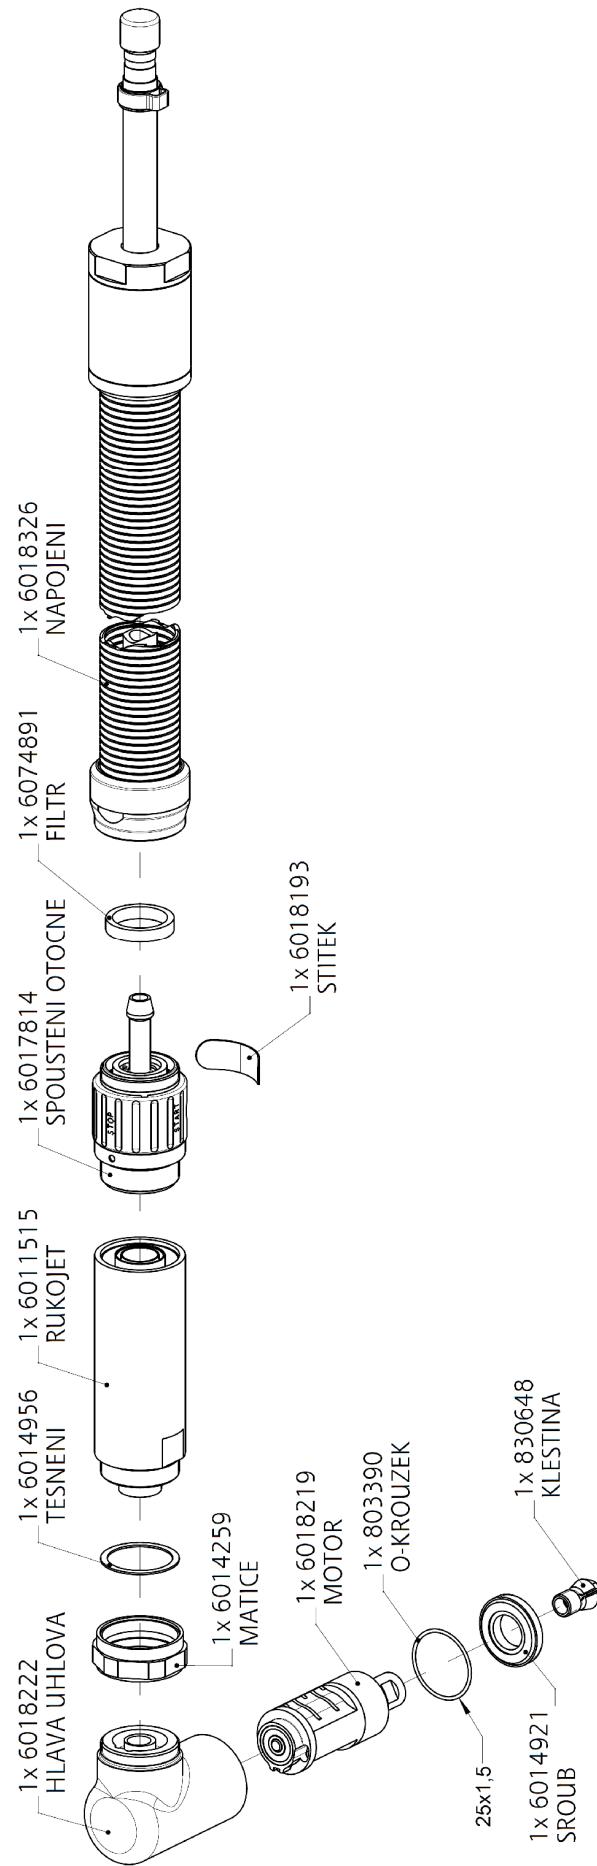


GDA 030-300BX
6060950 A BRUSKA UHLOVA

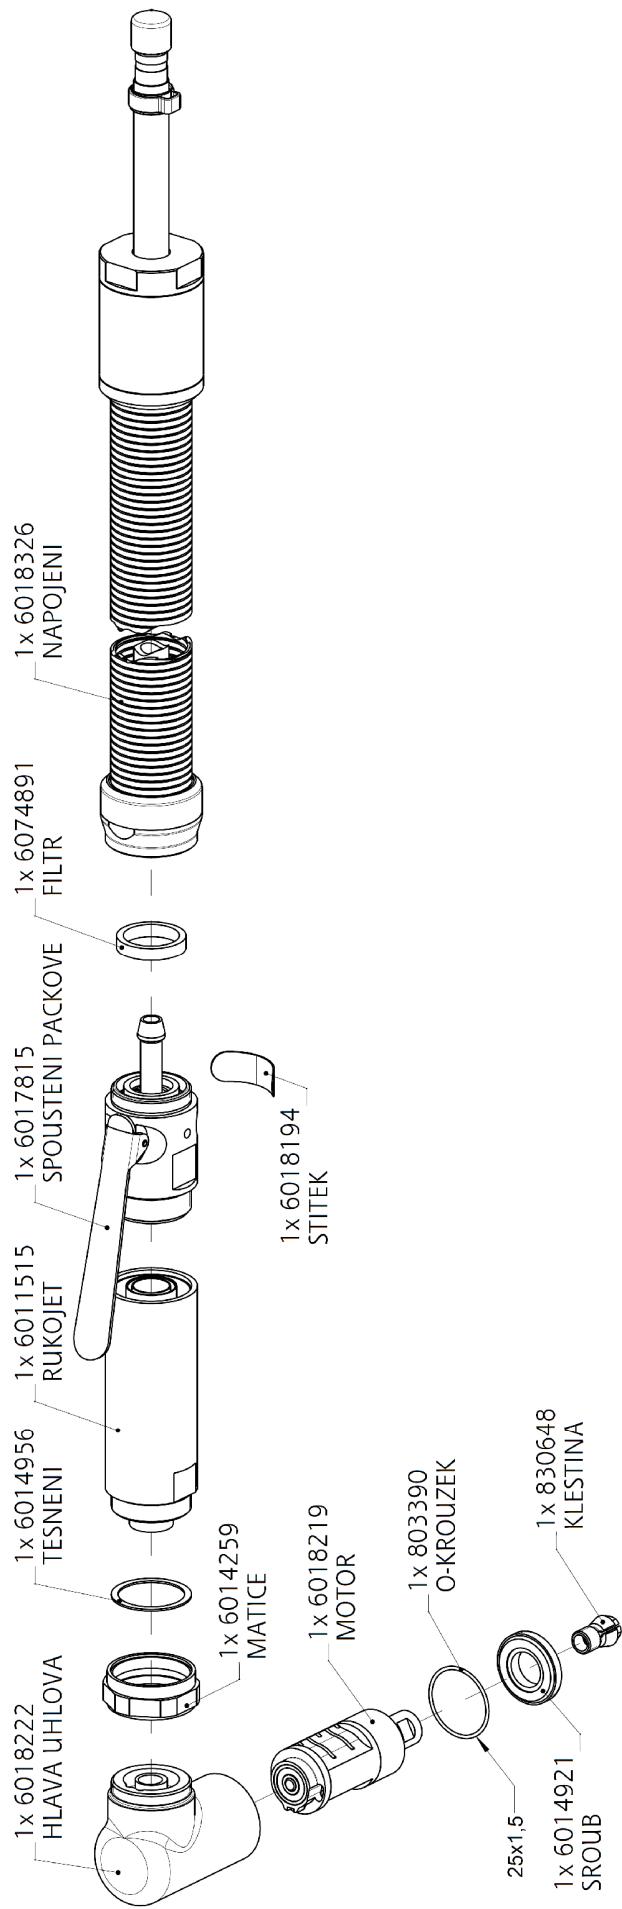



GDA 030-450BY
6060954 A BRUSKA UHLOVA

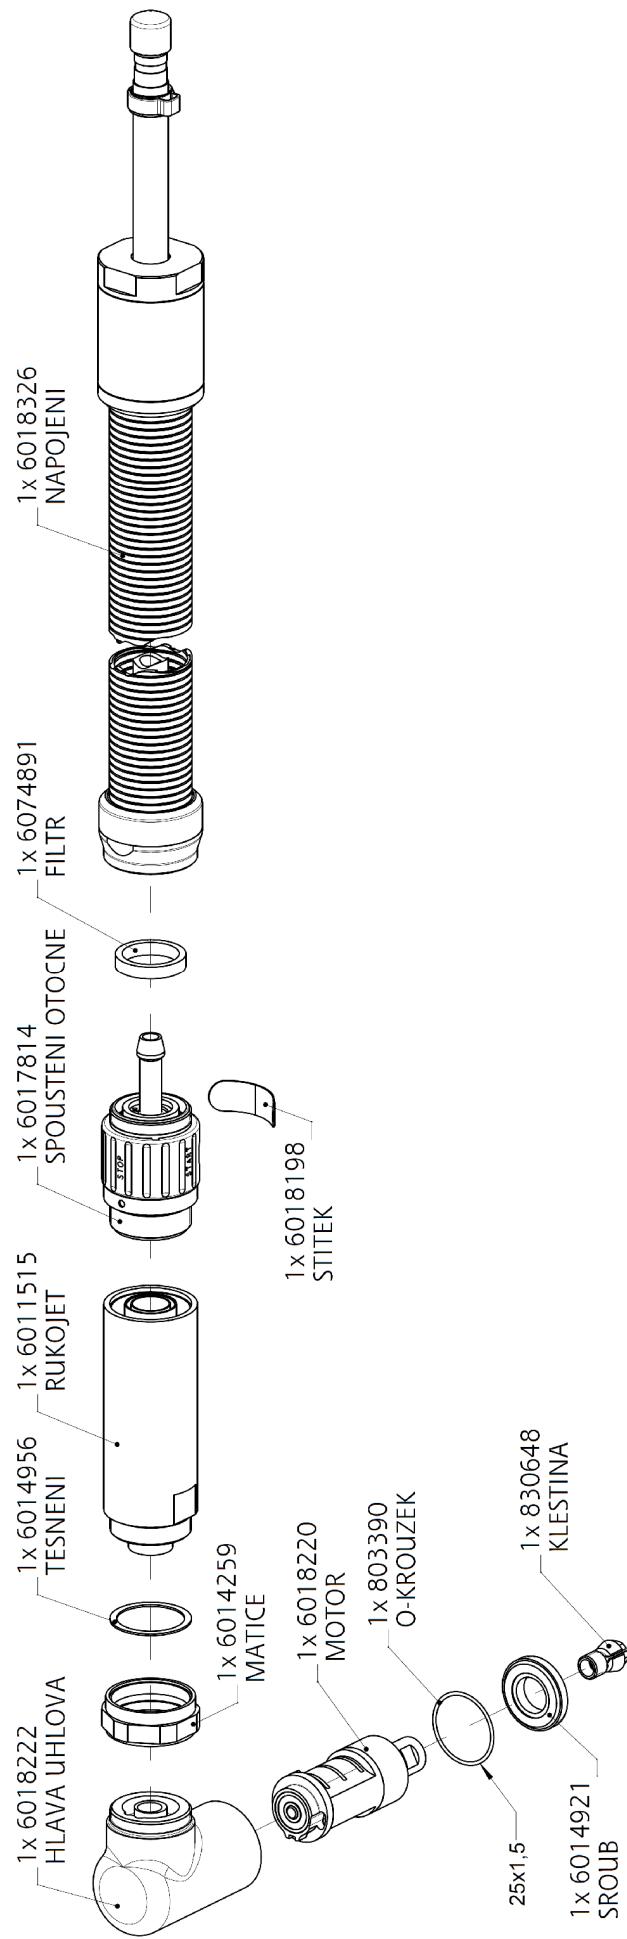



GDA 030-450BX
6060955 A BRUSKA UHLOVA

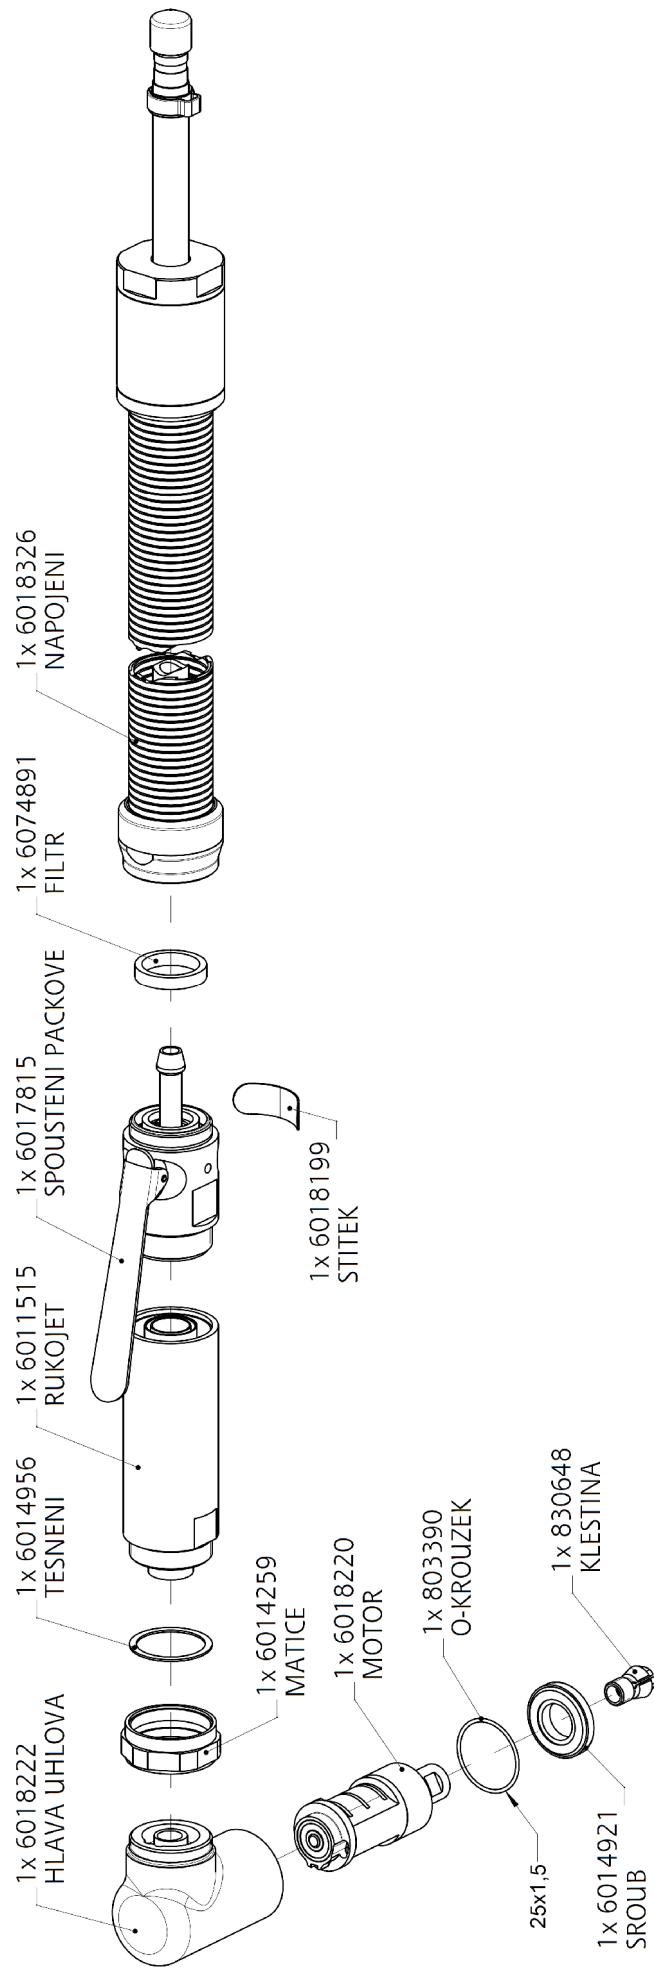


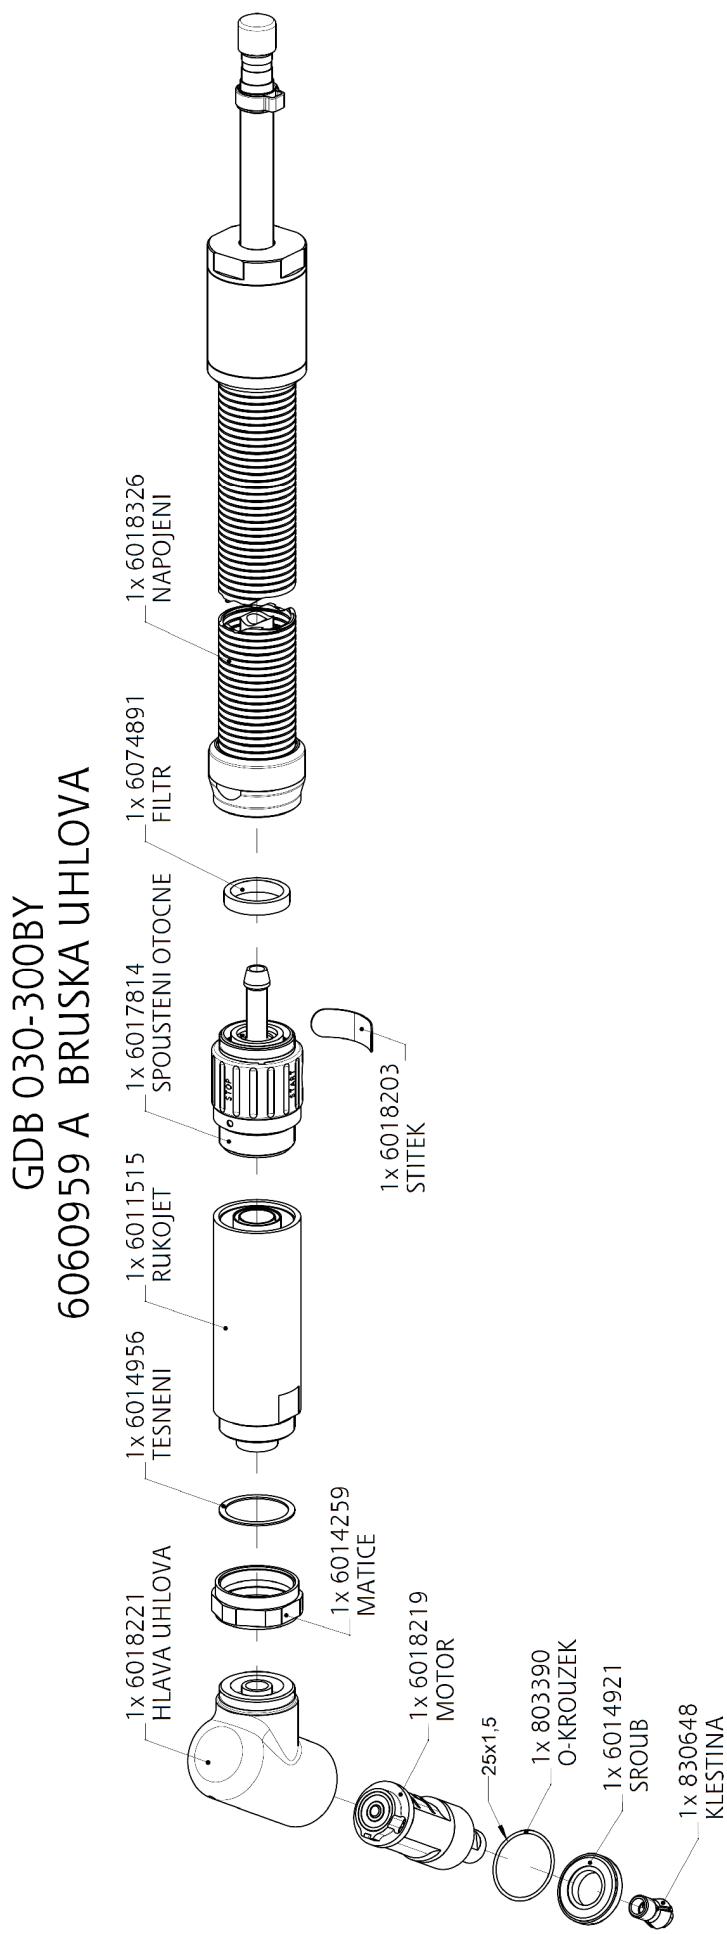


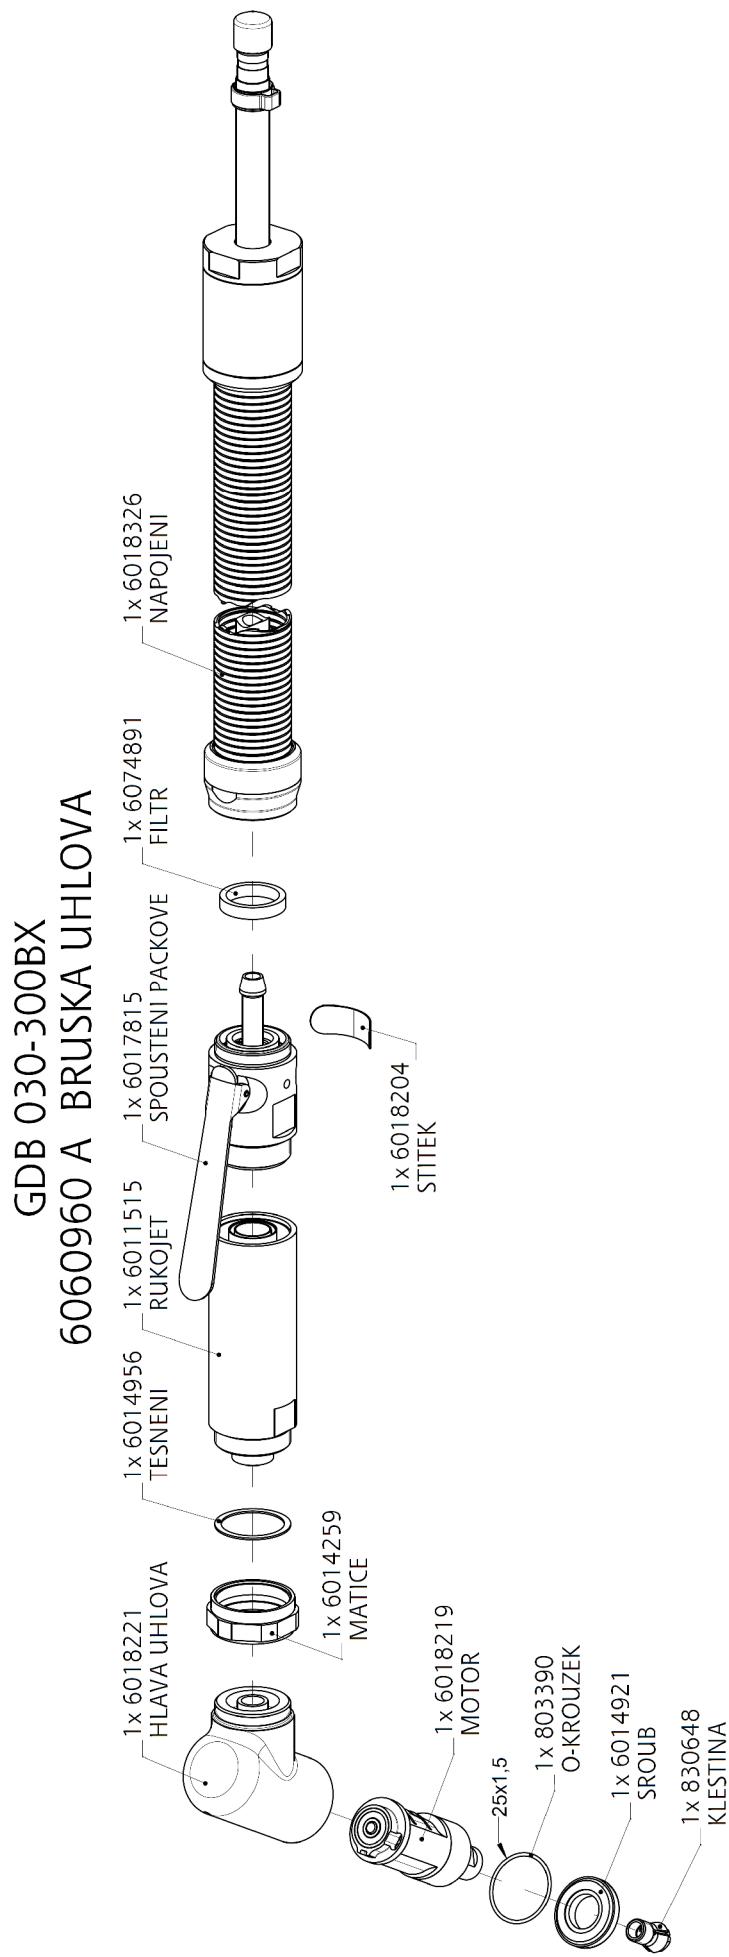

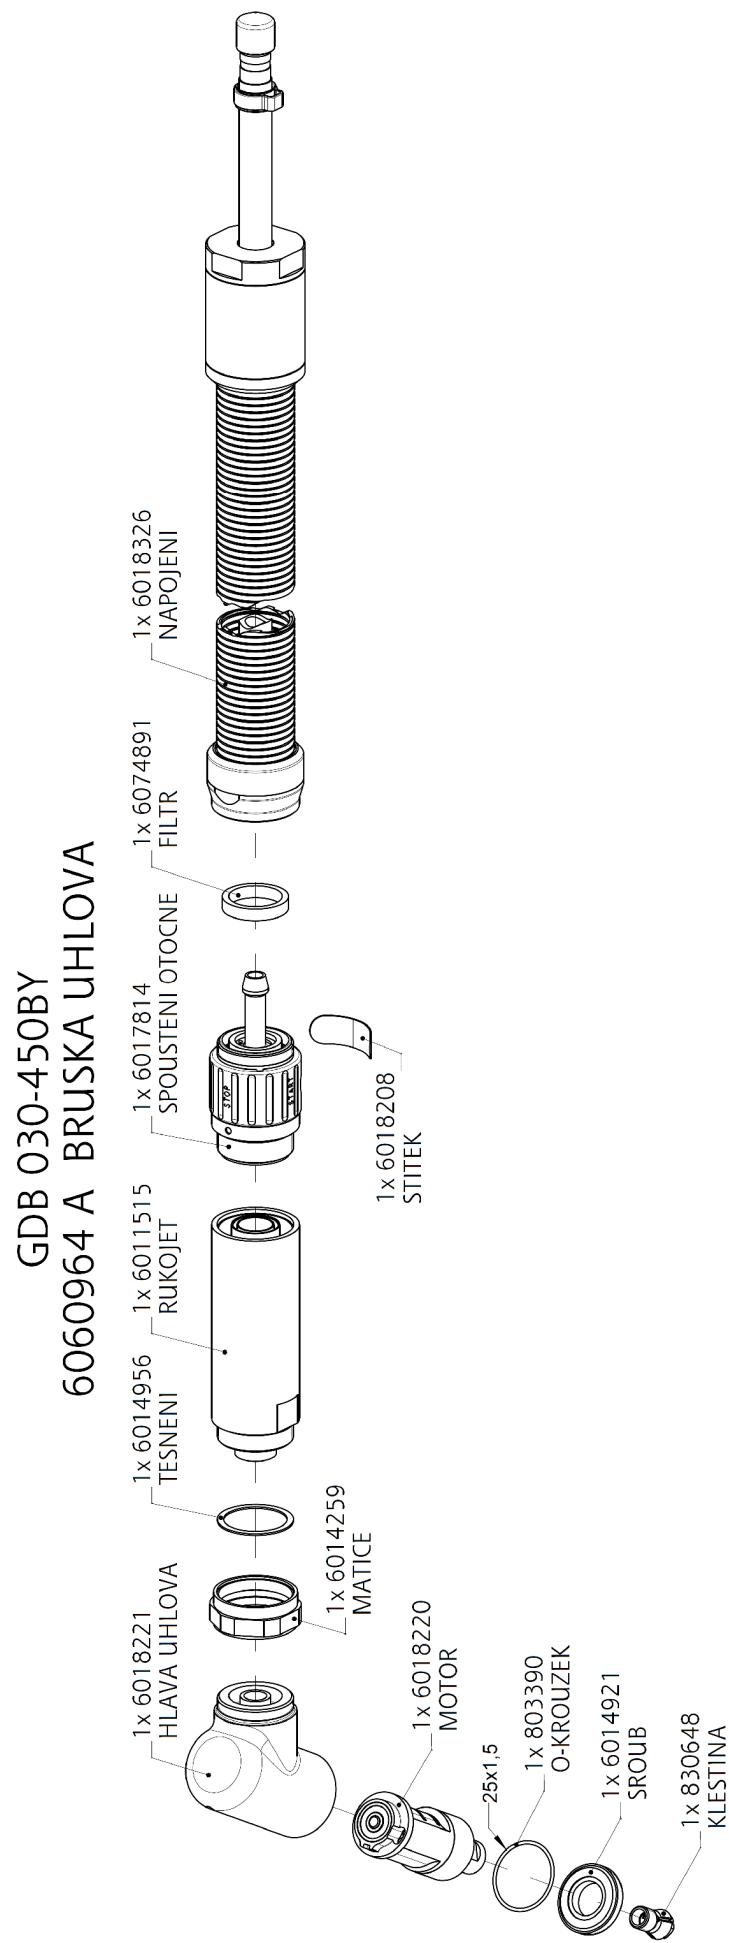


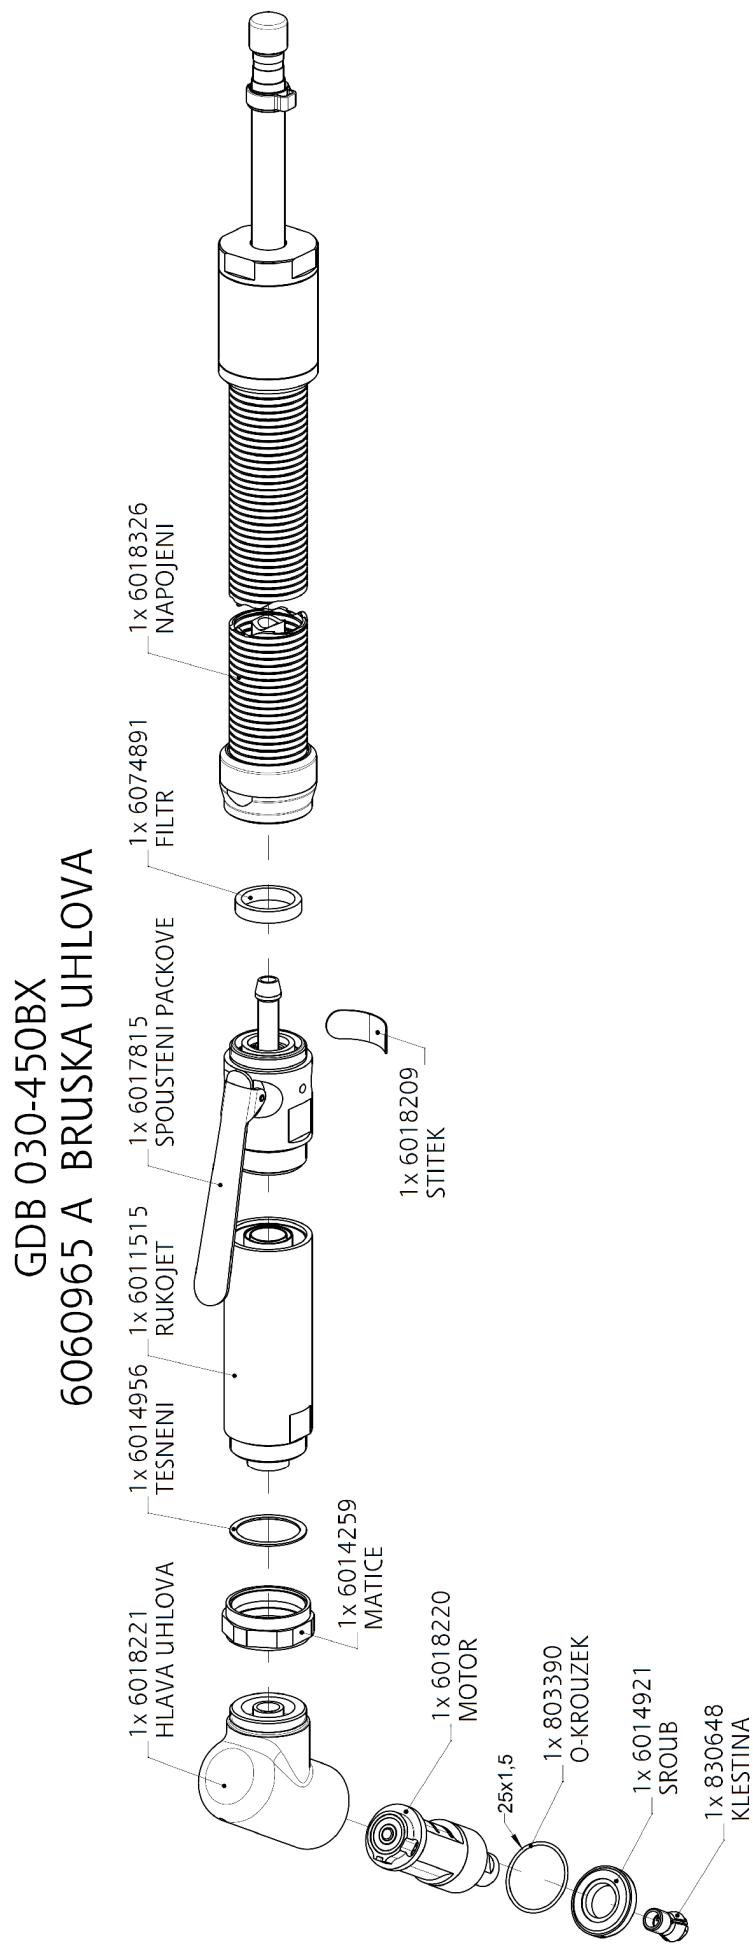

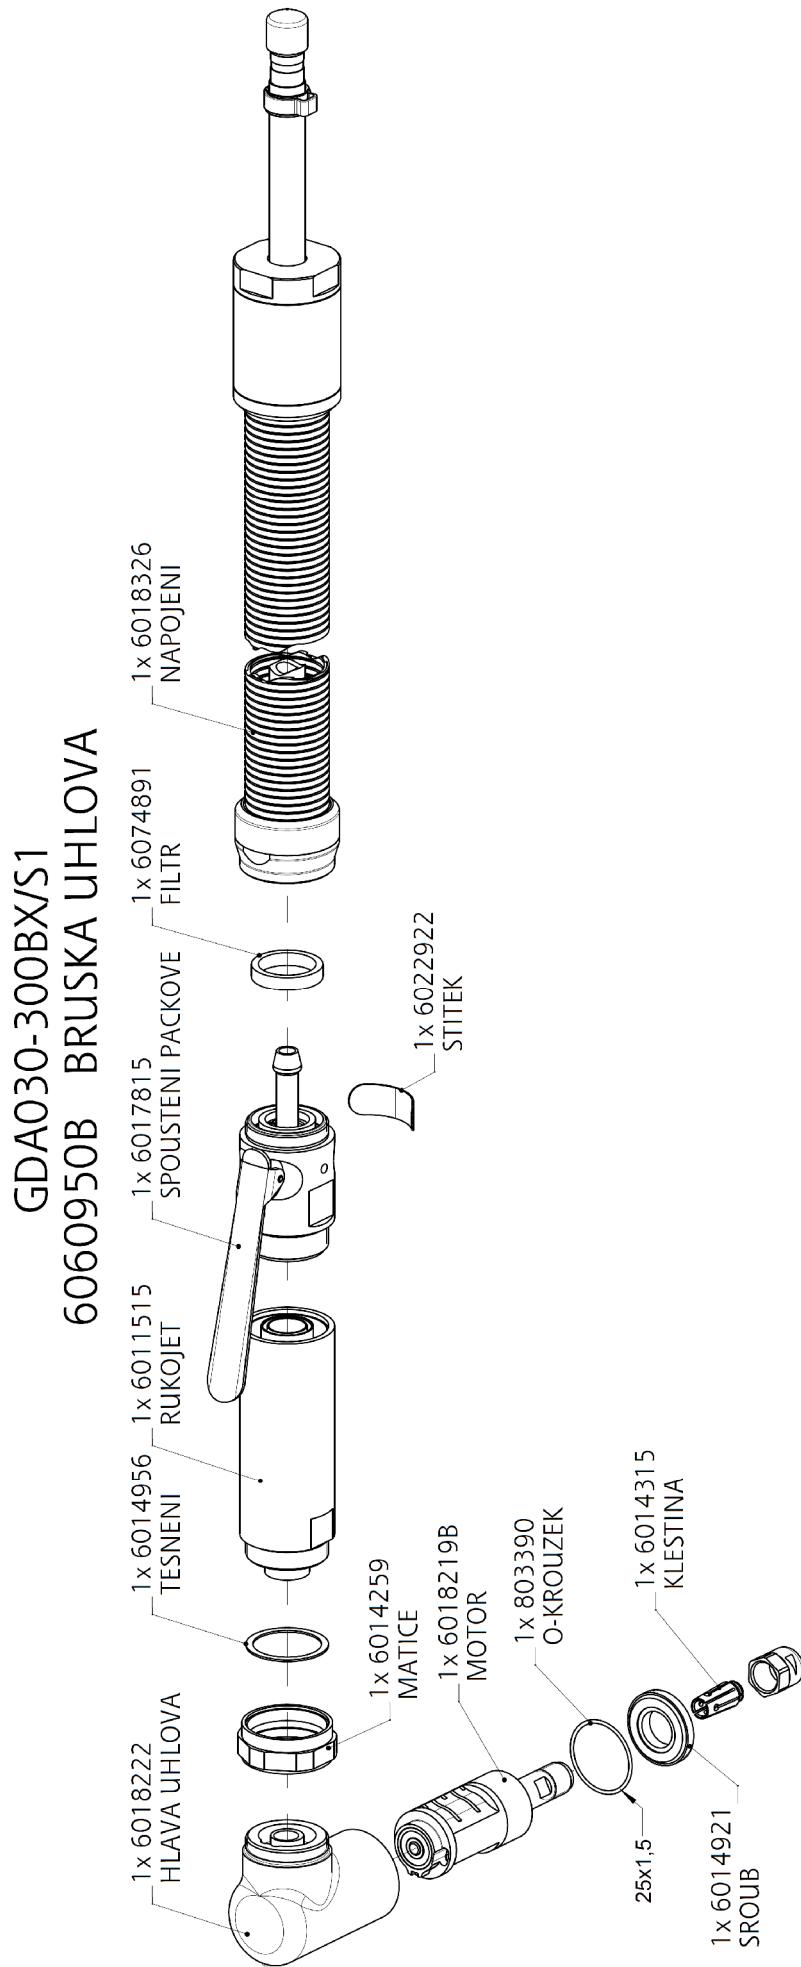


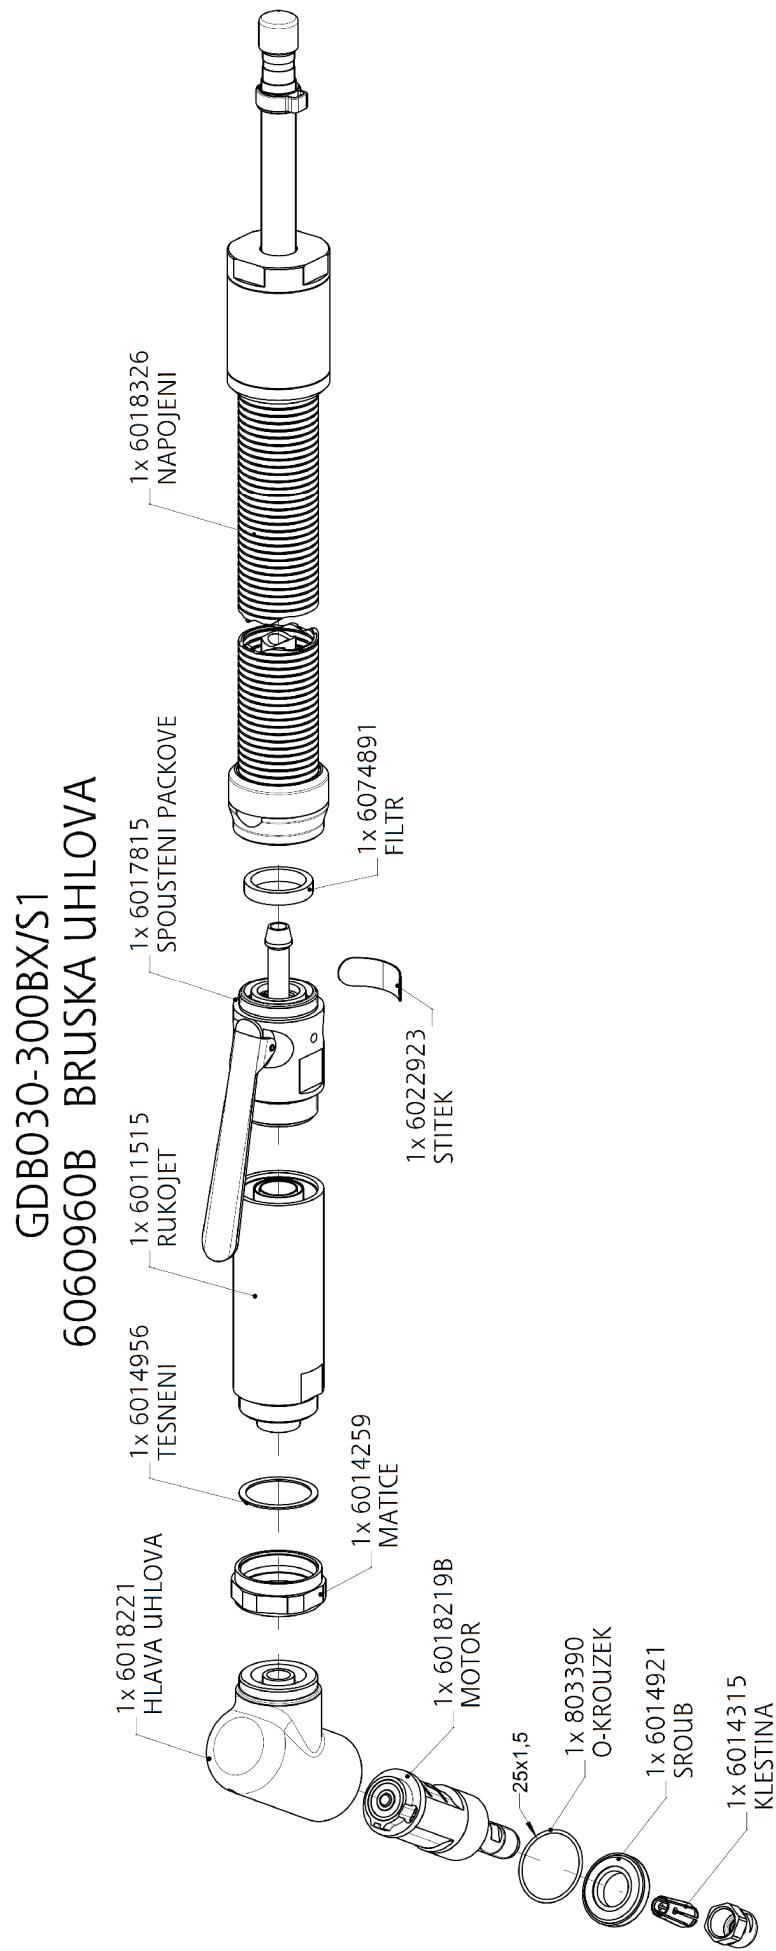


6018219 MOTOR

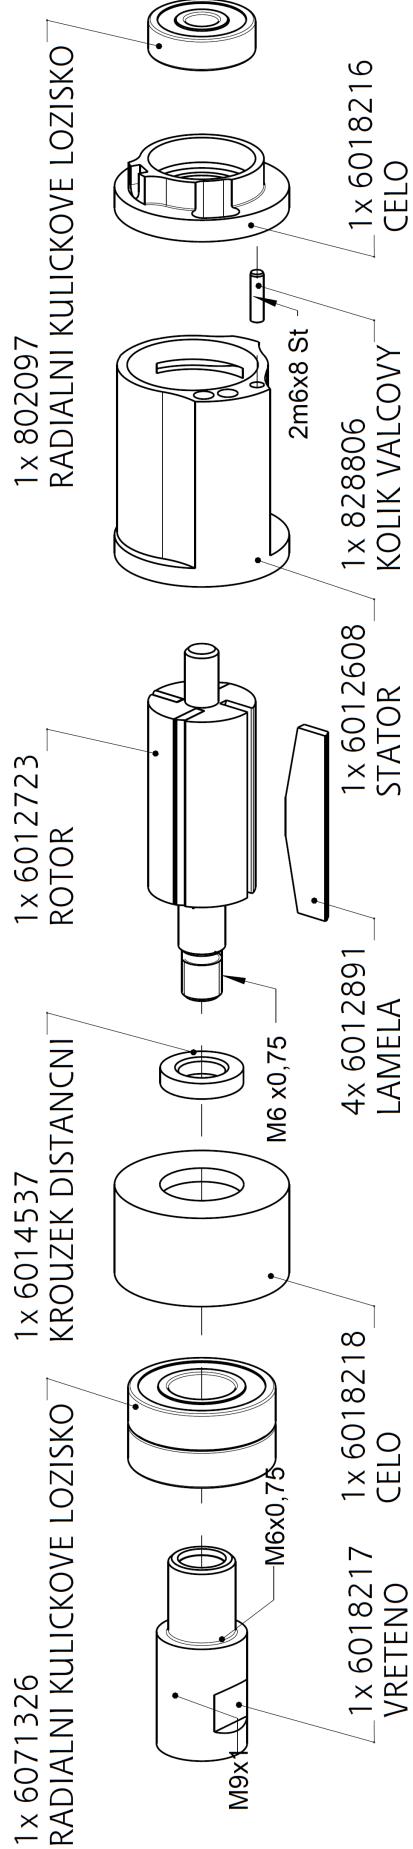


6018219B MOTOR

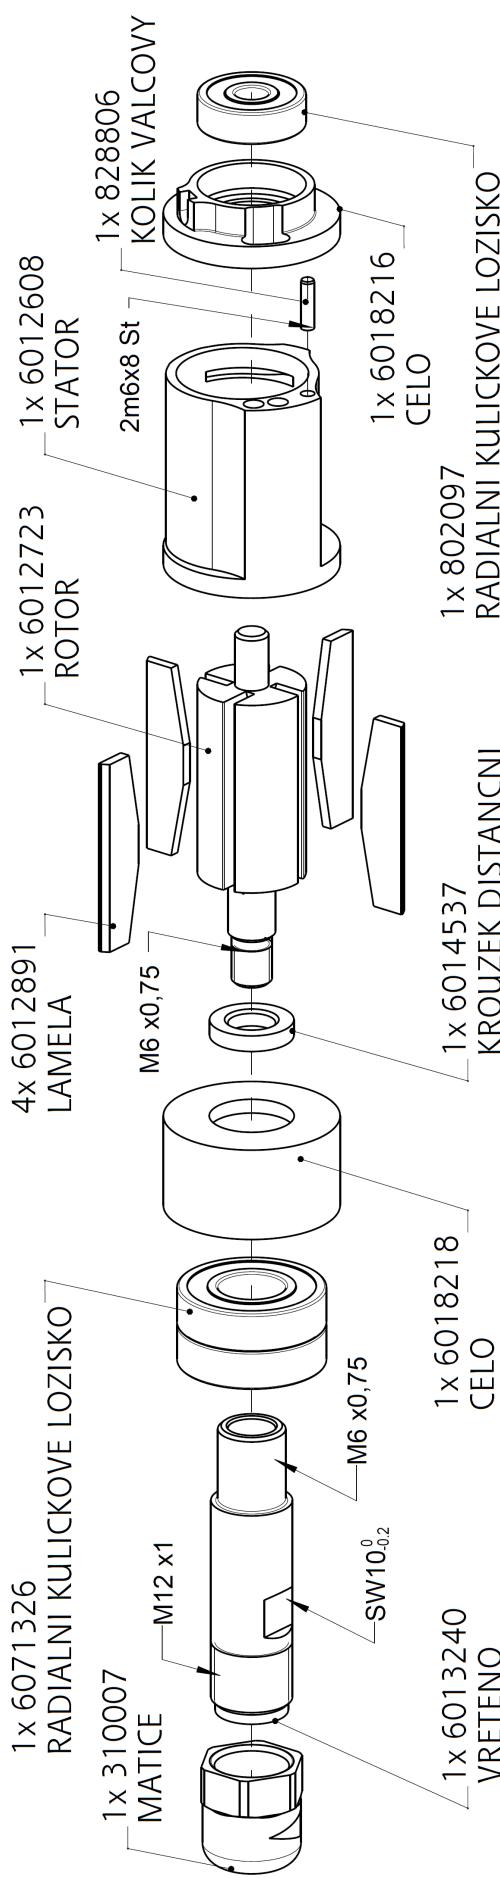


6018220 MOTOR

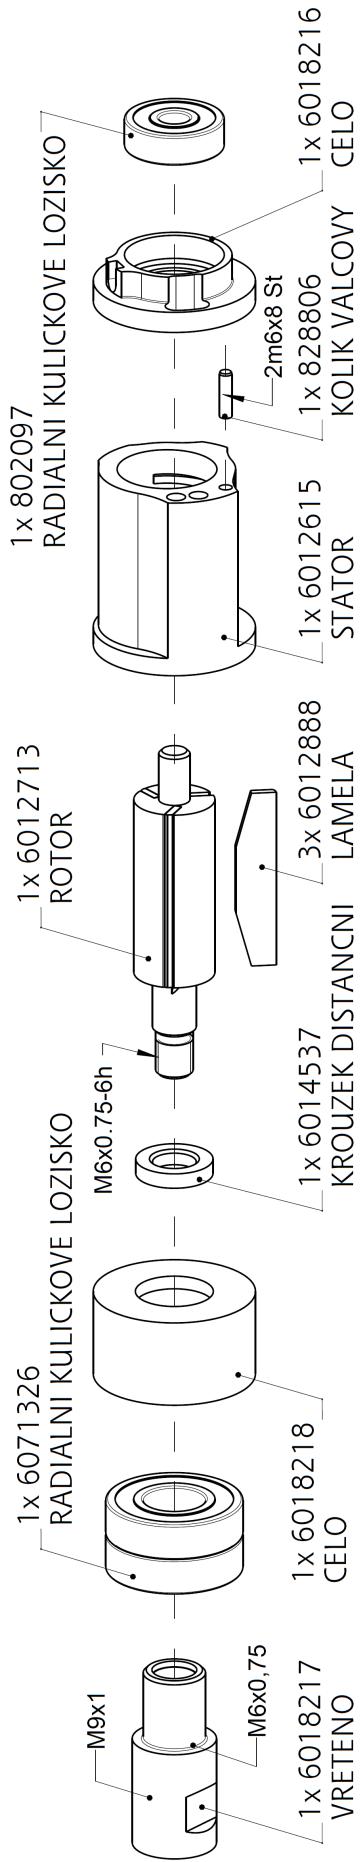


6017814 SPOUSTENI OTOCNE

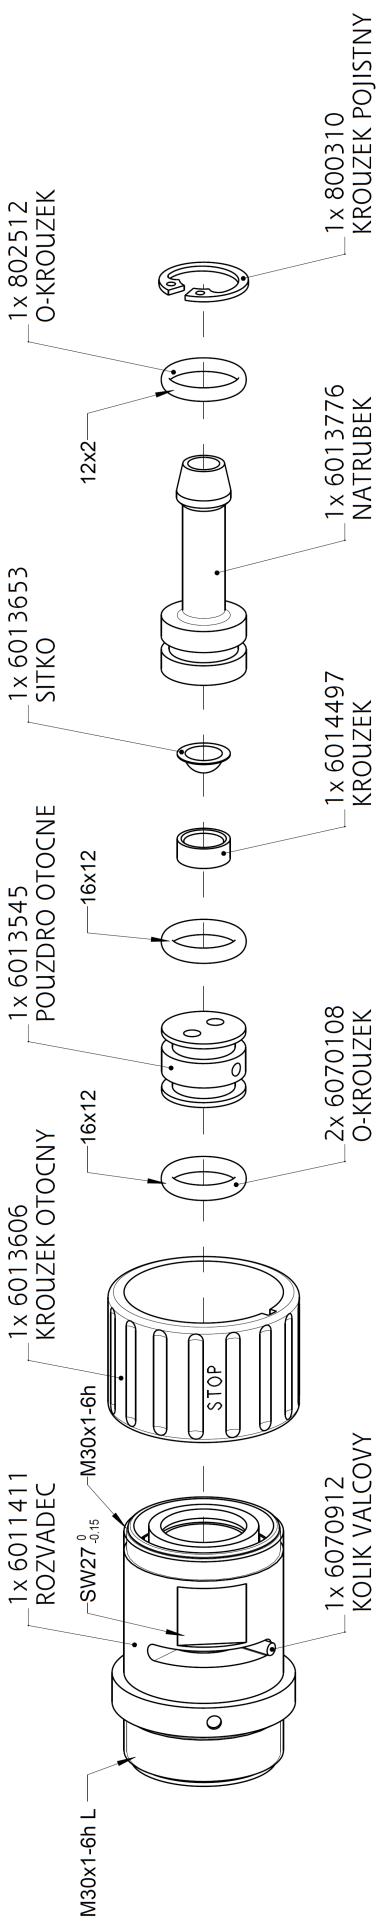


6018326 NAPOJENI

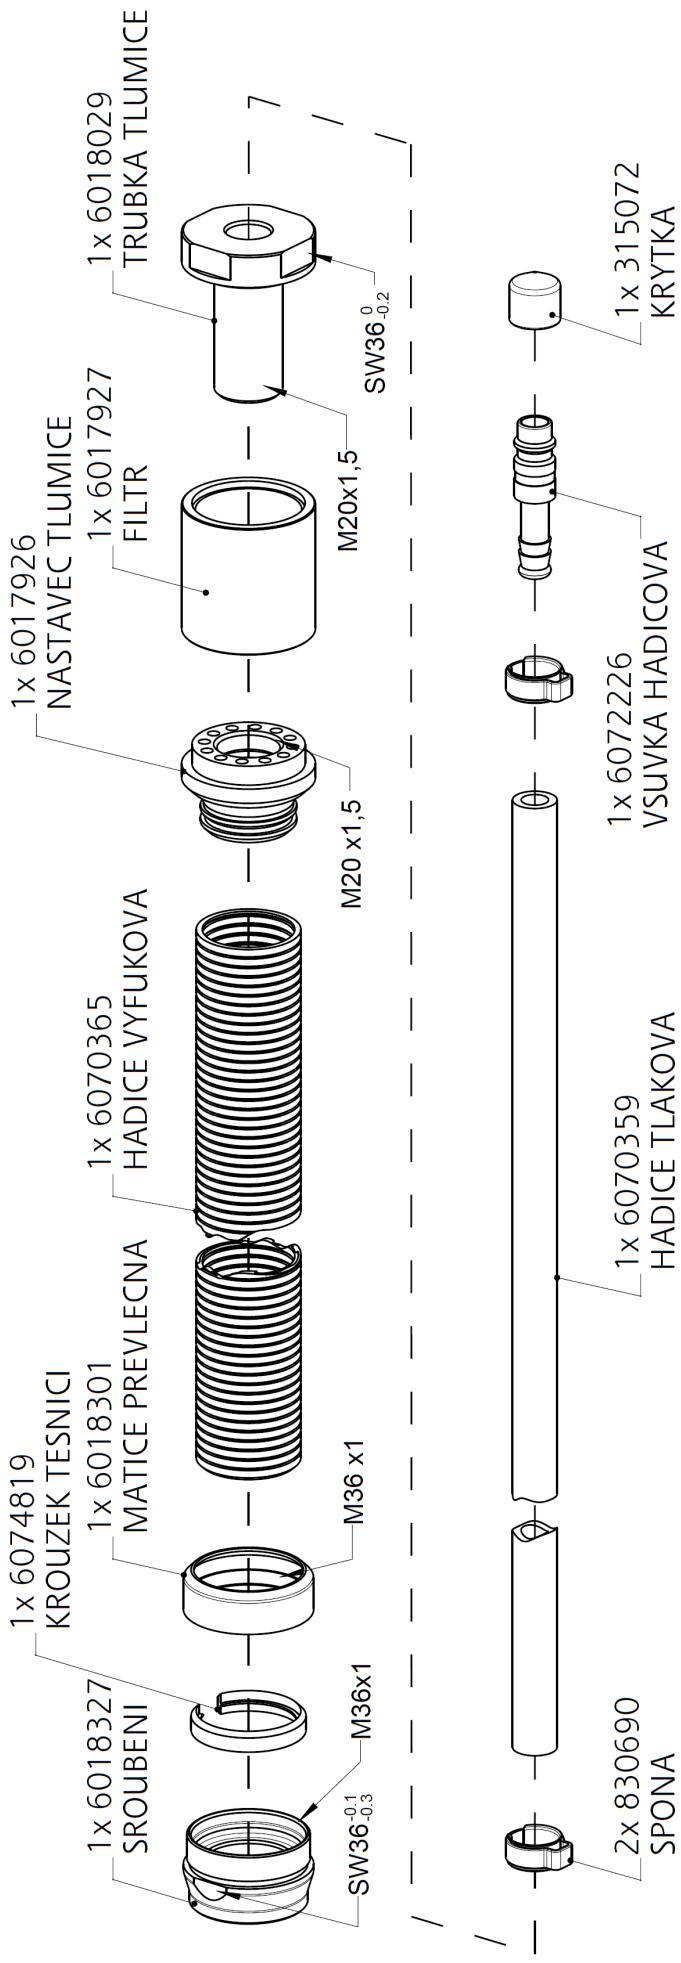


6017815 SPOUSTENI PACKOVE

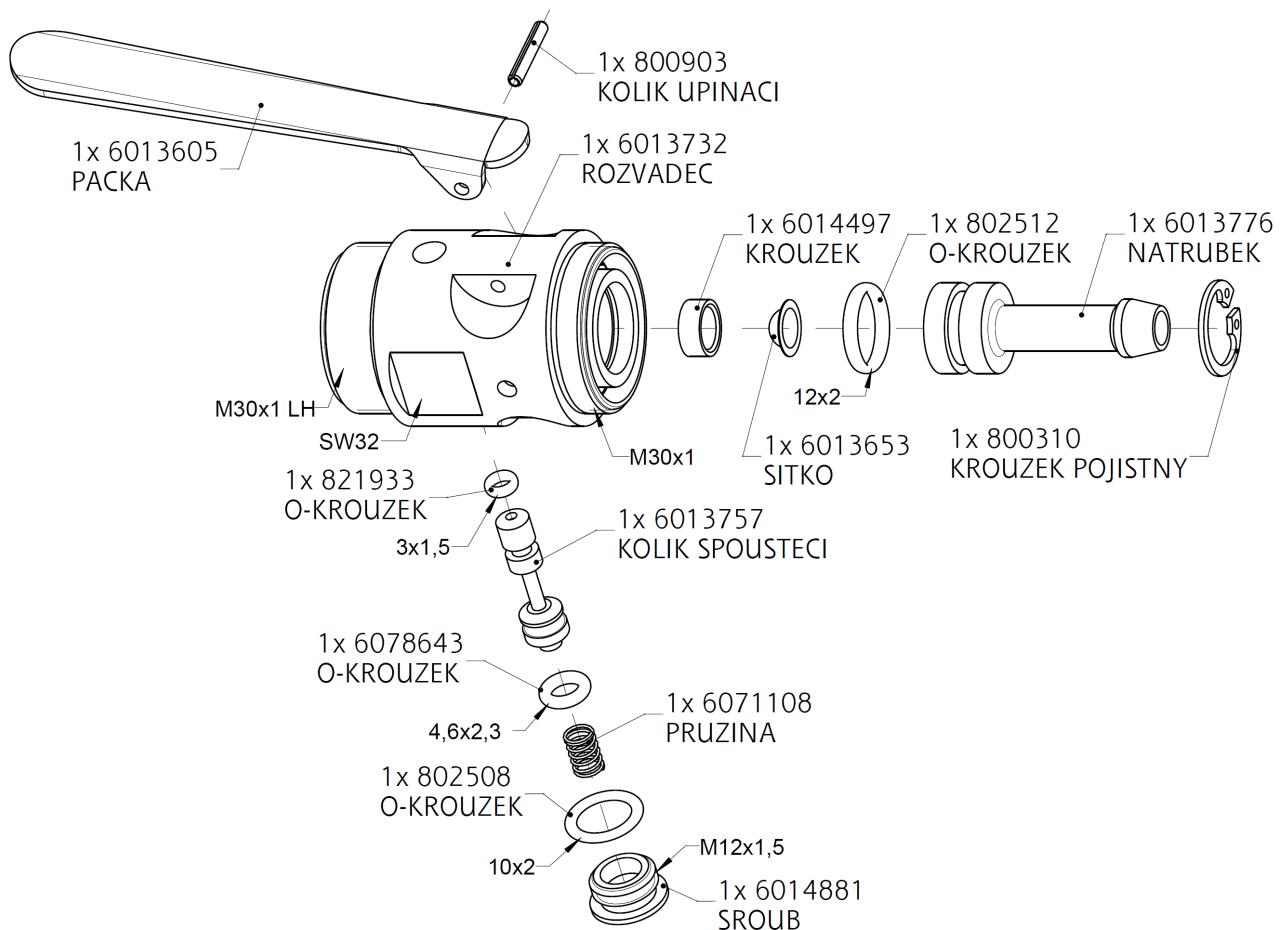


6011515 RUKOJET

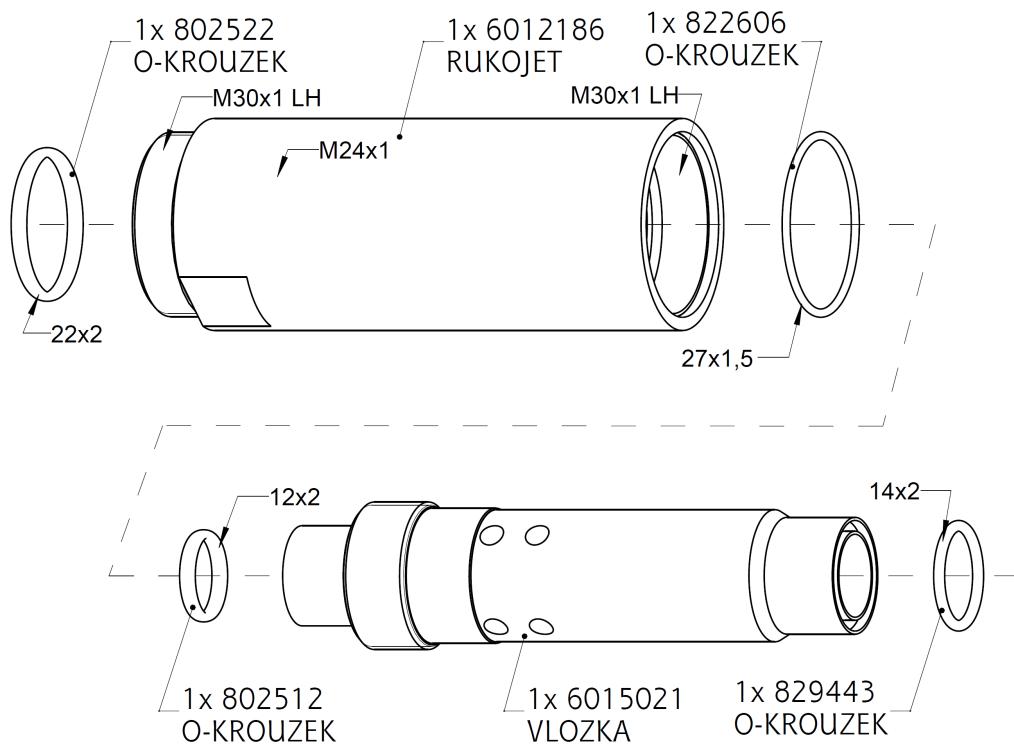

9.3 Rozměrové listy

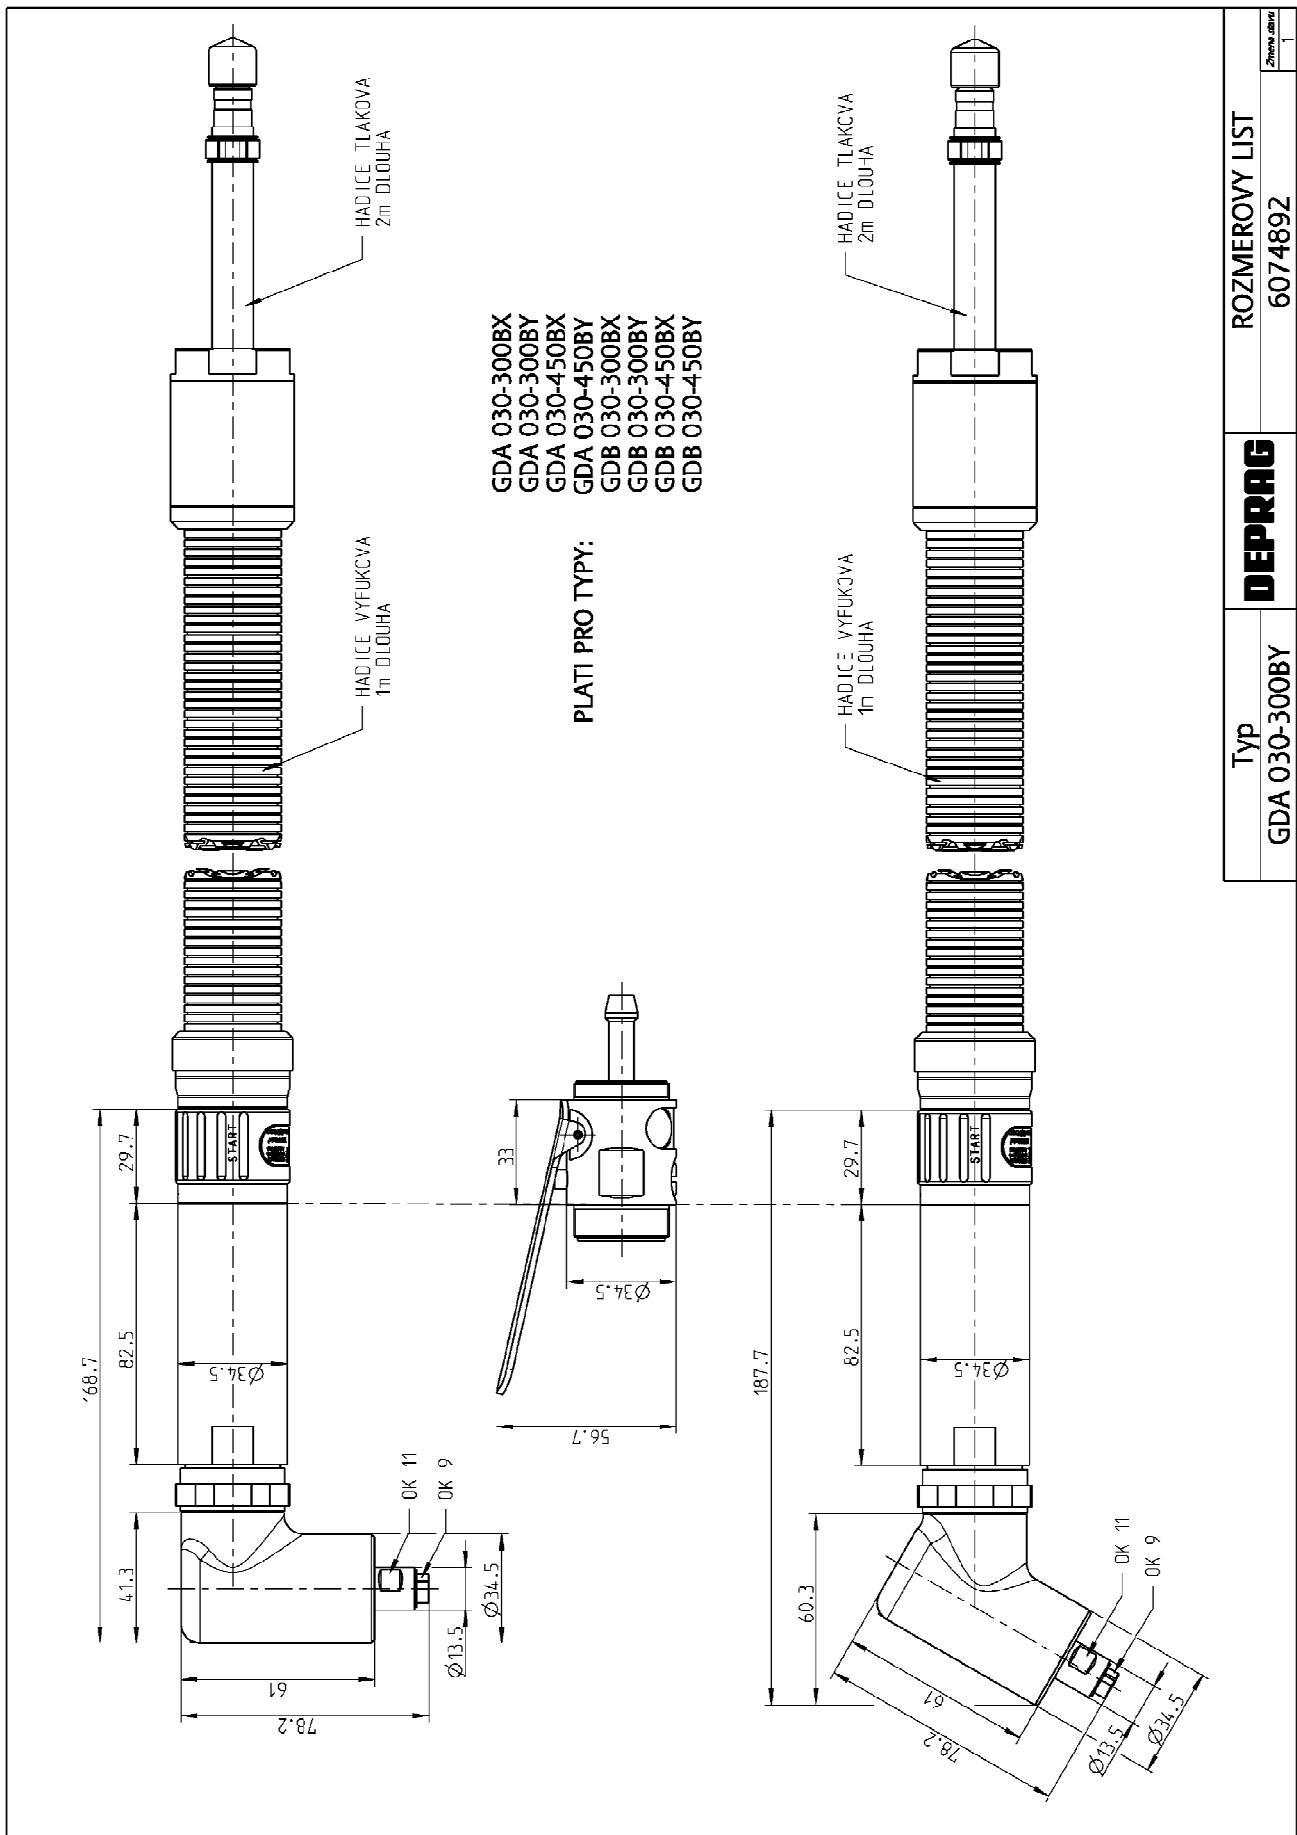

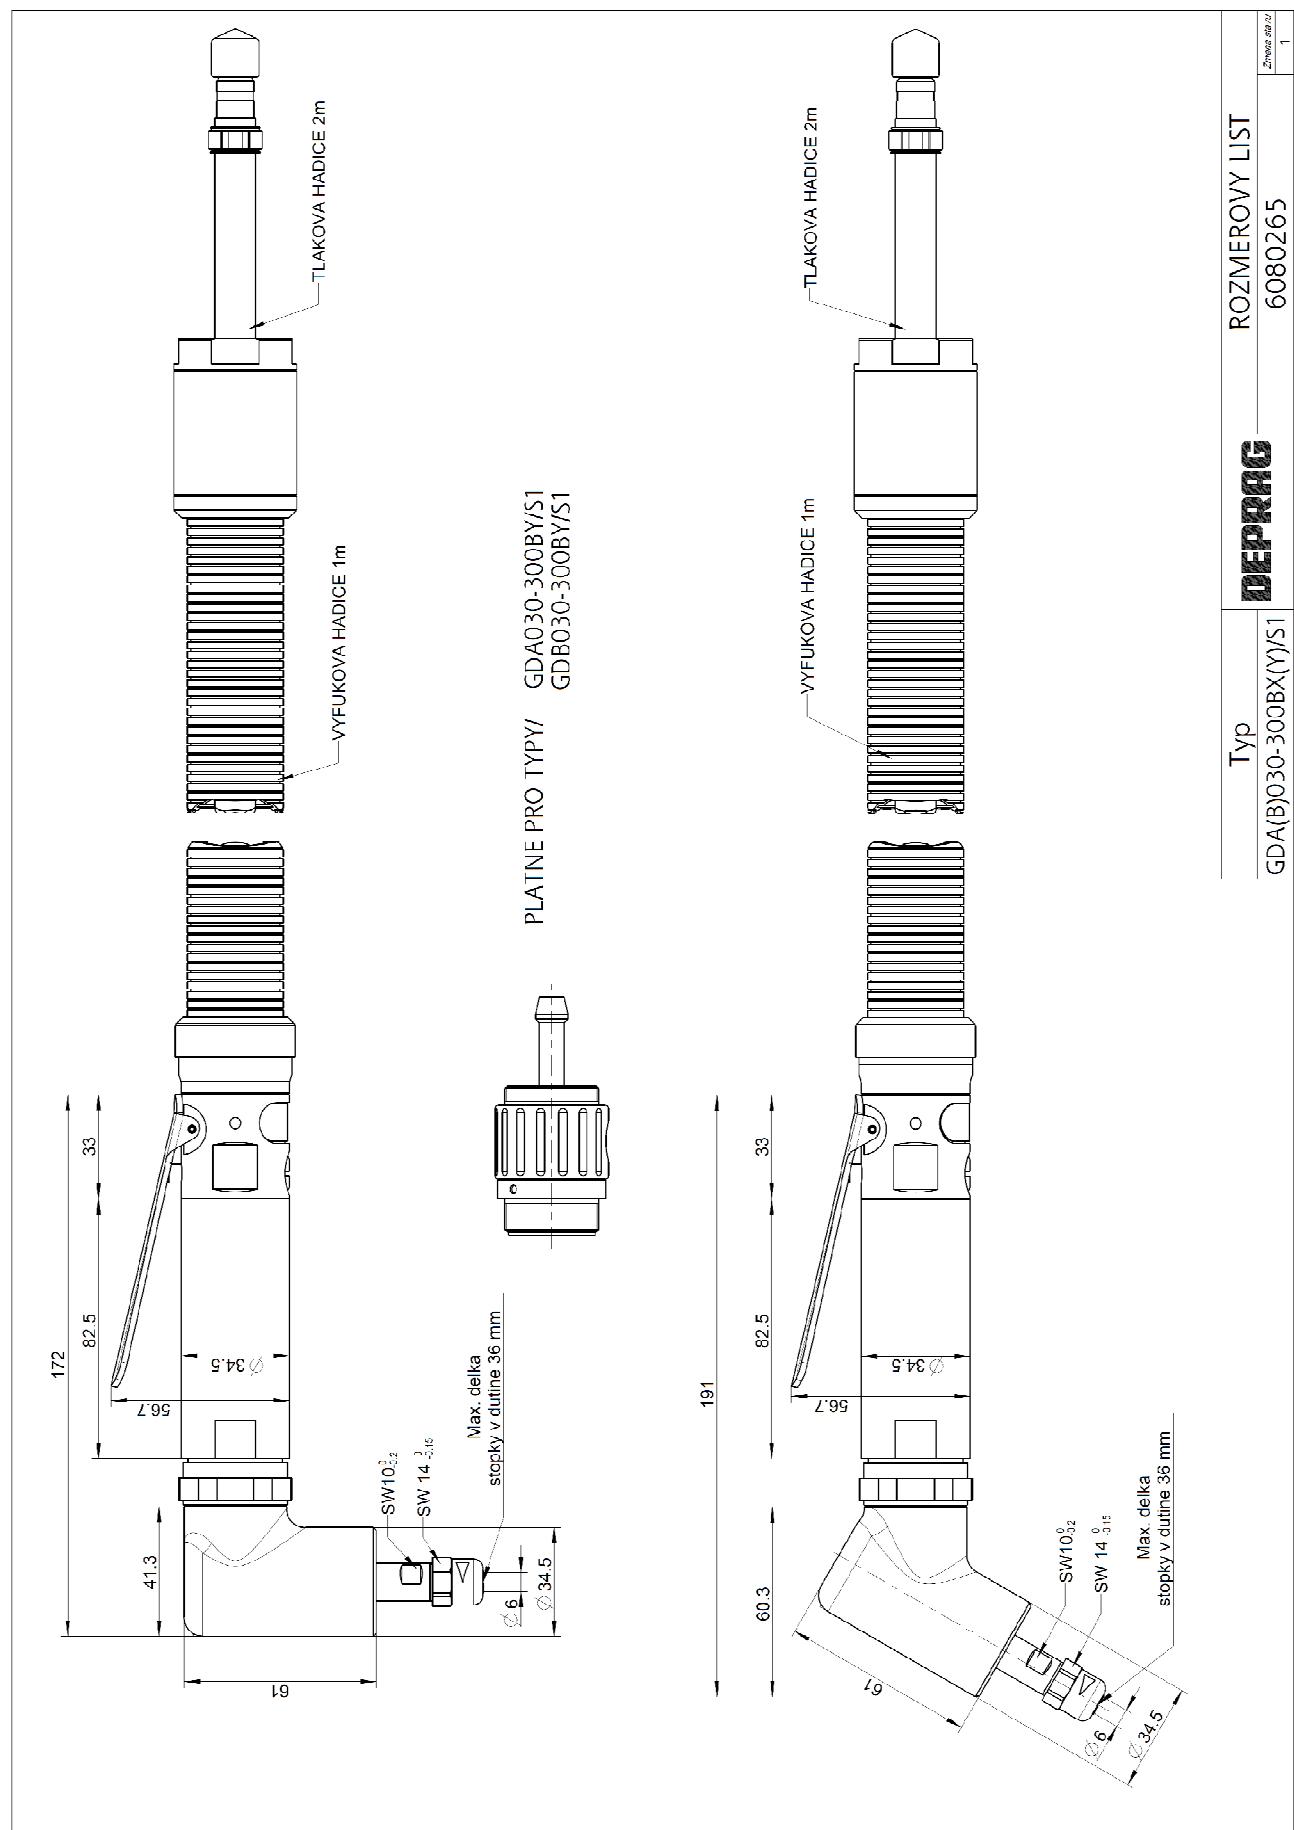

10 Pomoc při poruchách

V následující tabulce jsou uvedeny možné poruchy a jejich příčiny:

Porucha	Příčina	Odstranění poruchy
Výrobek nelze spustit	Není tlak vzduchu, uzavřený uzavírací ventil	Otevřít uzavírací ventil
Nedostatečný výkon	Příliš malý provozní tlak	Dodržujte provozní tlak (podle kapitoly - <i>Technická data</i>) pro max. výkon
	Zúžené místo v přívodu vzduchu	Odstranit zúžení
	Příliš malá světlost hadice	Použít předepsanou světlost hadice
	Znečistěný tlumič hluku nebo sítko	Vyčistit nebo vyměnit tlumič hluku nebo sítko
	Nesprávné mazání	Nastavit předepsanou kvalitu stlačeného vzduchu
Motor běží, ale vřeteno stojí	Opotřebená spojka (je-li použita)	Vyměnit spojku
Výrobek nelze zastavit	Opotřebovaný O-kroužek ve ventilu (je-li použit)	Vyměnit O-kroužek

V případě potřeby Vás prosíme o zaslání brusky do opravy.

11 Odstavení z provozu a skladování

Odstavení z provozu provádějte dle následujících kroků:

Činnosti
1. Vypněte přívod vzduchu.
2. Výrobek odpojte od přívodu stlačeného vzduchu.
3. Vstupní kanály výrobku profoukněte čistým, suchým vzduchem pod malým tlakem.
4. Nakapejte několik kapek oleje do vstupního kanálu, výrobek opět připojte na přívod stlačeného vzduchu a pod malým tlakem nechte krátce běžet.
5. Výrobek opět odpojte od přívodu stlačeného vzduchu.
6. Uzavřete napojení.

Výrobek je nyní možné uskladnit do příštího upotřebení.

Pro skladování nástrojů doporučujeme následující:

- Brusiva na podkladech by měla být skladována při 18-22°C a 45-65% relativní vlhkosti vzduchu.
- Brusné pásy by měly být skladovány na tyči nebo háku o průměru min. 50 mm.



ČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Přečtěte si brožuru Bezpečnostní předpisy 016000 a dodržujte nařízení, uvedená v kapitole „Skladování“).

12 Technická data

Typ	GDA030-300BY		GDA030-300BX
Obj. č.	6060949A		6060950A
Úhlová hlava	90°		
Směr otáčení	pravotočivý		
Provedení	základní		
Spouštění	otočné spouštění	páckové spouštění	
Otáčky, chod naprázdno (min ⁻¹)	30 000		
Maximální průměr brusného těliska (mm)	20		
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	6		
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m ³ /min)	0,44		
Spotřeba vzduchu, max. výkon (m ³ /min)	0,48		
Výkon (kW)	0,30		
Hmotnost (kg)	0,46	0,48	
Světlost přívodní hadice (mm)	Js 8		
Napojení vzduchu	vsuvka		
Hladina akustického tlaku L _{pA} , stanovenou dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	71,8) ¹		
Hladina akustického výkonu, L _{WA} , stanovenou dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	82,8) ¹		
Deklarovaná emisní hodnota vibrací měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12 (m/s ²)	2,29) ²) ³		
Max. provozní tlak (bar)	6,3		

)¹ Nejistota měření K_p, Kw - 3 dB

)² Nejistota měření K - 0,72 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

Typ	GDB030-300BY		GDB030-300BX
Obj. č.	6060959A		6060960A
Úhlová hlava	120°		
Směr otáčení	pravotočivý		
Provedení	základní		
Spouštění	otočné spouštění	páčkové spouštění	
Otáčky, chod naprázdno (min⁻¹)	30 000		
Maximální průměr brusného těliska (mm)	20		
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	6		
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m³/min)	0,44		
Spotřeba vzduchu, max. výkon (m³/min)	0,48		
Výkon (kW)	0,30		
Hmotnost (kg)	0,46	0,48	
Světllost přívodní hadice (mm)	Js 8		
Napojení vzduchu	vsuvka		
Hladina akustického tlaku L_{pA}, stanovenou dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	71,8) ¹		
Hladina akustického výkonu, L_{WA}, stanovenou dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	82,8) ¹		
Deklarovaná emisní hodnota vibrací měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12 (m/s²)	2,29) ²) ³		
Max. provozní tlak (bar)	6,3		

)¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB

)² Nejistota měření K - 0,68 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

Typ	GDA030-450BY	GDA030-450BX
Obj. č.	6060954A	6060955A
Úhlová hlava	90°	
Směr otáčení	pravotočivý	
Provedení	základní	
Spouštění	otočné spouštění	páčkové spouštění
Otáčky, chod naprázdno (min ⁻¹)	45 000	
Maximální průměr brusného těliska (mm)	16	
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	6	
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m ³ /min)	0,44	
Spotřeba vzduchu, max. výkon (m ³ /min)	0,48	
Výkon (kW)	0,30	
Hmotnost (kg)	0,46	0,48
Světllost přívodní hadice (mm)	Js 8	
Napojení vzduchu	vsuvka	
Hladina akustického tlaku L _{pA} , stanovenou dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	71,1) ¹	
Hladina akustického výkonu, L _{WA} , stanovenou dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	82,1) ¹	
Deklarovaná emisní hodnota vibrací měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12 (m/s ²)	1,94) ²) ³	
Max. provozní tlak (bar)	6,3	

)¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB

)² Nejistota měření K - 0,72 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

Typ	GDB030-450BY	GDB030-450BX
Obj. č.	6060964A	6060965A
Úhlová hlava	120°	
Směr otáčení	pravotočivý	
Provedení	základní	
Spouštění	otočné spouštění	páčkové spouštění
Otáčky, chod naprázdno (min ⁻¹)	45 000	
Maximální průměr brusného těliska (mm)	16	
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	6	
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m ³ /min)	0,44	
Spotřeba vzduchu, max. výkon (m ³ /min)	0,48	
Výkon (kW)	0,30	
Hmotnost (kg)	0,46	0,48
Světllost přívodní hadice (mm)	Js 8	
Napojení vzduchu	vsuvka	
Hladina akustického tlaku L _{pA} , stanovenou dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	71,9) ¹	
Hladina akustického výkonu, L _{WA} , stanovenou dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	82,9) ¹	
Deklarovaná emisní hodnota vibrací měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12 (m/s ²)	2,28) ²) ³	
Max. provozní tlak (bar)	6,3	

)¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB

)² Nejistota měření K - 0,72 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

Typ	GDA030-300BX/S1		GDB030-300BX/S1
Obj. č.	6060950B		6060960B
Úhlová hlava	90°		120°
Směr otáčení	pravotočivý		
Provedení	kleština s převlečnou maticí		
Spouštění	páčkové spouštění		
Otáčky, chod naprázdno (min⁻¹)	30 000		
Maximální průměr brusného těliska (mm)	20		
Maximální průměr tvrdokovové frézy (mm)	6		
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m³/min)	0,44		
Spotřeba vzduchu, max. výkon (m³/min)	0,48		
Výkon (kW)	0,30		
Hmotnost (kg)	0,46	0,48	
Světllost přívodní hadice (mm)	Js 8		
Napojení vzduchu	vsuvka		
Hladina akustického tlaku L_{pA}, stanovenou dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	71,8) ¹		
Hladina akustického výkonu, L_{WA}, stanovenou dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	82,8) ¹		
Deklarovaná emisní hodnota vibrací měřeno podle ČSN EN ISO 28927-12 (m/s²)	2,29) ²) ³		
Max. provozní tlak (bar)	6,3		

)¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB

)² Nejistota měření K - 0,72 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

13 ES-Prohlášení o shodě

ES- Prohlášení o shodě podle směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES

Prohlašujeme, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení uvedených směrnic, nařízení vlády a norem.

Výrobce a osoba pověřená sestavením technické dokumentace:

DEPRAG CZ a.s.
T.G. Masaryka 113
CZ-50781 Lázně Bělohrad

Označení PNEUMATICKÁ BRUSKA ÚHLOVÁ

Typ výrobku

viz etiketa

Sériové číslo

na

Rok výroby

zadní straně

Směrnice
2006/42/ES

Datum
2006-06

Nařízení vlády
č. 176/2008

Datum
2009-12

Normy
ČSN EN ISO 12100
ČSN EN ISO 11148-9

Datum
2011-06
2015-10

Lázně Bělohrad, 13.06.2023

Ing. Petr Kulhavý, Ph.D.
Technický manažer

14 Servisní místa a autorizovaní prodejci



Kontaktní osoby v České republice / Německu

i kontaktní osoby po celém světě

naleznete na naší internetové stránce

<https://www.deprag.cz>

DEPRAG

machines unlimited

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG

Postfach 1352, D-92203 Amberg

Carl-Schulz-Platz 1, D-92224 Amberg

Service-Hotline : +49 (0) 9621 371-371

Telefon +49 (0) 9621 371-0

Internet: <https://www.deprag.com>

E-Mail: info@deprag.de

DEPRAG

machines unlimited

DEPRAG CZ a.s.

T.G. Masaryka 113

CZ-50781 Lázně Bělohrad

☎ +420 493 / 771 511

Fax +420 493 / 771 623

Internet: <https://www.deprag.cz>

E-Mail: info@deprag.cz