

Návod k používání

- Původní návod k používání -

Pneumatická vrtačka

DP030-020ZRB12 6061165A



DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!

Před začátkem práce si pečlivě přečtěte **tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy** (č. 016000, růžová brožura) a během provozu se těmito pokyny řídte.

Předejte tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy uživateli.

Obsah

| | |
|--|-----------|
| 1 VYSVĚTLENÍ VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ | 3 |
| 2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY..... | 4 |
| 3 ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU | 5 |
| 4 ROZSAH DODÁVKY..... | 5 |
| 5 INSTALACE | 6 |
| 6 UVEDENÍ VÝROBKU DO PROVOZU | 7 |
| 6.1. Upnutí nástroje | 7 |
| 7 MANIPULACE S VÝROBKEM..... | 7 |
| 8 ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ | 8 |
| 8.1. Mazací prostředky | 8 |
| 8.2. Díly podléhající opotřebení | 8 |
| 8.3. Plán údržby..... | 9 |
| 9 DEMONTÁŽ – MONTÁŽ | 10 |
| 9.1. Výkresy náhradních dílů | 11 |
| 9.2. Rozměrový list | 15 |
| 10 POMOC PŘI PORUCHÁCH | 16 |
| 11 ODSTAVENÍ Z PROVOZU A SKLADOVÁNÍ | 16 |
| 12 TECHNICKÁ DATA..... | 17 |
| 13 ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ | 18 |
| 14 SERVISNÍ MÍSTA A AUTORIZOVANÍ PRODEJCI | 19 |

1 Vysvětlení výstražných symbolů

V technické dokumentaci (bezpečnostní předpisy, návod k použití atd.) použité výstražné symboly mají následující význam:



NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na **bezprostřední nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



VAROVÁNÍ

Upozorňuje na **hrozící nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na **nebezpečí nebo na nebezpečný pracovní postup**, který může vést k poranění osob nebo k poškození majetku, pokud mu nebude zabráněno.



RIZIKO

Upozorňuje na **možné nebezpečí**, které může vést k poškození výrobku nebo jeho okolí, pokud mu nebude zabráněno.



DŮLEŽITÉ

Označuje pokyny k použití a jiné obzvláště užitečné informace.

Použité symboly nemohou nahradit text bezpečnostního pokynu. Proto je nutné si text vždy důkladně přečíst. V některých případech se k signálním slovům používají jiné symboly.

2 Bezpečnostní předpisy

Viz rovněž brožura bezpečnostní předpisy č. 016000 (růžová).



VAROVÁNÍ

Vážná poranění, která mohou způsobit až smrt!

V případě výměny, resp. montáže nástroje nebo jiného příslušenství odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.



VAROVÁNÍ

Vážné poranění způsobené zlomením nástroje.

Zkontrolujte, zda nejsou dovolené otáčky nástroje vyšší než otáčky uváděné na štítku výrobku. Nesmí být překročeny dovolené otáčky.



UPOZORNĚNÍ

Ostré hrany otvorů nebo špony mohou způsobit poranění prstů nebo rukou (pořezání a/nebo roztržení).

Noste těsně přiléhavé, vhodné ochranné rukavice.



UPOZORNĚNÍ

Poranění prstů a rukou způsobené vtažením.

Při nošení rukavic (např. pogumovaných nebo zesílených) dávejte pozor, aby se nezachytily.

Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od otáčejícího se vřetena a upnutého nástroje.



Používejte výhradně nárazuodolné ochranné brýle (podle ČSN EN 166 stupeň B). Doporučujeme používat těsně přiléhavé, vhodné ochranné rukavice (podle ČSN EN 388) a ochranné oblečení.



EN 149+A1
EN 405+A1
EN 1827+A1

EN 140

EN 136

Vdechování brusného prachu vzniklého z obrobku a/nebo nástroje může vést k poškození plic a/nebo jinému poškození.

Používejte ochranu dýchacích cest odpovídající znečištění pracovního prostředí.

- Používejte pouze dovolené nástroje.
- Před použitím výrobku zkontrolujte bezpečné upevnění upínacího sklíčidla a nástroje.
- Před spuštěním výrobku odstraňte upínací klíč (je-li k dispozici).
- Je-li výrobek zablokován, mohou se objevit vyšší reakční krouticí momenty. Příčiny zablokování mohou být: příliš vysoké zatížení, zpříčení vrtáku v obráběném materiálu, jakož i při dovrťávání.
- Nenechte vrták poskakovat po obrobku, neboť toto vede s vysokou pravděpodobností ke značnému zesílení vibrací.
- Krátce před provrtáním materiálu zmenšete přítlač (u tenkostěnných obrobků existuje nebezpečí, že dojde k zaseknutí vrtáku a vytažení součásti).
- Po vypnutí může ještě nástroj dobíhat. Odložte výrobek do zajištěné polohy a vyčkejte, dokud se nezastaví, bez dobržďovaní nástrojem o obrobek.

3 Účel použití výrobku

Tato vrtačka je ve spojení s vhodným upínacím sklíčidlem učena k vrtání do oceli, hliníku nebo jiných materiálů.

Technická data, jakož i údaje k povoleným podmínkám naleznete v tomto návodu k použití. **Všechny údaje musí být bezpodmínečně dodržovány.**



VAROVÁNÍ

Výrobek nemůže být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu a není izolován proti kontaktu s elektrickým vedením.

4 Rozsah dodávky

Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a nepoškozená.

| Množství | Označení | Obj. č. |
|----------|---------------------------------|----------|
| 1 | Návod k používání | 015175 |
| 1 | Bezpečnostní předpisy - brožura | 016000 |
| 1 | Pneumatická vrtačka | 6061165A |
| 1 | Šroub | 6071239 |

5 Instalace

- Před připojením výrobku profoukněte hadici malým množstvím vzduchu, aby došlo k odstranění nečistot. Přitom používejte ochranné brýle!
- Dbejte na to, aby v celém přívodu vzduchu byla zachována minimální světlost (→ kapitola *Technická data*) a aby nikde nebyla zúžená nebo zalomená místa.
- Je-li přívodní hadice delší než 2 m, měla by být použita hadice s nejbližší nejvyšší světlostí, aby nedošlo ke snížení výkonu.
- Toto pneumatické nářadí je možné provozovat jak s přimazáváním vzduchu, tak i bez něho. Optimálního výkonu dosáhnete při dávkování oleje 1 – 2 kapky na 1 m³ spotřeby vzduchu. Při provozu bez přimazávání je třeba počítat se zkrácením intervalů prohlídek a údržby.
- Přívod vzduchu k výrobku musí být filtrovaný.
- Jednotku údržby, ventily, tlumiče hluku volte dle spotřeby vzduchu výrobku (→ kapitola *Technická data*). Průřezy přívodního vedení stanovte tak, aby pokles tlaku z jednotky údržby až po výrobek byl pod 0,5 baru.
- Používejte pouze výrobcem schválené mazací prostředky (→ Kapitola "Mazací prostředky").
- Zkontrolujte provozní tlak na místě odběru. S pomocí regulačního ventilu musí být provozní tlak nastaven na (max.) 6,3 baru. Vyšší provozní tlak vede ke zvýšenému opotřebení. Příliš nízký tlak vede ke snížení výkonu.
- Výrobek lze připojit následovně:
 - pro normální provoz s přimazáváním vzduchu na jednotku údržby, která se skládá z filtru s odlučovačem vody, regulačního ventilu tlaku vzduchu a olejovače.

| Spotřeba vzduchu | Připojovací závit | Obj. č. Regulátor s filtrací a olejovačem |
|-------------------------|-------------------|--|
| 0,5 m ³ /min | G 1/4" | 6060870A |
| 2 m ³ /min | G 3/8" | 6060871A |
| 3,5 m ³ /min | G 1/2" | 6060872A |
| 13 m ³ /min | G 1" | 6074529 |

- Standardní filtrační schopnost jednotek pro úpravu vzduchu je 25µm.
- pro provoz bez přimazávání vzduchu na regulátor s filtrací, který se skládá z filtru s odlučovačem vody a regulačního ventilu tlaku.

| Spotřeba vzduchu | Připojovací závit | Obj. č. Filtr-Regulátor 5µm |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 0,5 m ³ /min | G 1/4" | 6060914B |
| 1,8 m ³ /min | G 3/8" | 6060915B |
| 3 m ³ /min | G 1/2" | 6060916B |
| 13 m ³ /min | G 1" | 6061218A |

Se zřetelem na kvalitu tlaku vzduchu podle ISO 8573-1:2010 doporučujeme:

| Třída | Zbytky prachu | Zbytky vody | | Zbytkový obsah oleje |
|-----------------|---------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | velikost částic µm | max. koncentrace mg/m ³ | |
| S přimazáváním | -/4/4 | 25 | 10 | 6 +3 5 |
| Bez přimazávání | 6/3/3 | 5)* | 5 | 0,88 -20 1 |

)* Pro výrobky, které jsou provozovány bez přimazávání vzduchu, je dostačující filtrační stupeň 8 µm.

6 Uvedení výrobku do provozu



VAROVÁNÍ

Nevhodný resp. povolující se nástroj může způsobit vážná poranění odletujicími úlomky.

Používejte pouze dovolené nástroje.

Před spuštěním zkонтrolujte správné a bezpečné upevnění nástroje.

Před uvedením do provozu zastrčte nástroj téměř na doraz do sklíčidla a upevněte (→ *Upnutí nástroje*).

6.1. Upnutí nástroje

- Používejte pouze upínací sklíčidla s vhodným kuželem (B12 – vždy podle typu - DIN 238).
- Dávejte pozor na to, aby byl povrch čistý a odmaštěný.
- Vrták nasuňte do sklíčidla a pevně utáhněte dodanou kličkou resp. rukou.
- Kličku opět odeberte.
- Před uvedením do provozu správné a bezpečné upnutí nástroje zkontrolujte.

7 Manipulace s výrobkem

Používejte výrobek dle bezpečnostních předpisů a předpisů o údržbě.

Výrobek má tlačítkové spouštění.

8 Údržba a ošetřování

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy a k poškození výrobku. Demontáž a montáž výrobku může provádět pouze firma DEPRAG nebo vyškolení odborníci.



ČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!

Přečtěte si brožuru Bezpečnostní předpisy 016000 a dodržujte nařízení, uvedená v kapitole „Údržba a ošetřování“.

8.1. Mazací prostředky

Používejte pouze výrobcem povolené mazací prostředky.

| Doporučené mazací prostředky pro... | Označení / Obj. č. |
|-------------------------------------|---|
| Mazání vzduchu | Speciální olej „DEPRAGOL INDUSTRIAL“ 1 litr / 6074291 5 litrů / 6074880 |

8.2. Díly podléhající opotřebení

| Množství | Označení | Obj. č. |
|----------|----------|---------|
| 5 | Lamela | 3269533 |

Obecně doporučujeme výměnu O-kroužků.

8.3. Plán údržby

První údržba by měla být při chodu bez mazání vzduchu (chod nasucho)* provedena po 250 hodinách provozu a při chodu s mazáním vzduchu (normální chod) po 500 hodinách provozu. Ve většině případu může být interval údržby prodloužen. Za nepříznivých podmínek použití se interval může zkrátit.



DŮLEŽITÉ

Přizpůsobte interval údržby individuálně podle vzhledu a opotřebení výrobku na daný případ použití.

| Č. | Prováděné práce | Cykly | Poznámka |
|-----|--|--|--|
| 1. | Kontrola výrobku na vnější poškození | před začátkem práce | Vyměnit poškozené hadice nebo součástky. |
| 2. | Kontrola stavu oleje v olejovači a popř. doplnění, event. oprava nastavení olejovače | pravidelně | Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i> |
| 3. | Vyčistit filtr, jednotku údržby, vypustit kondenzát a popř. obnovit | pravidelně | Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1. |
| 4. | Kontrola hlučnosti a/nebo zvětšení vůle ložiska | pravidelně | |
| 5. | Kontroly, vyčištění a namazání (jednosměnný provoz) | Chod nasucho* : po 250 hodinách provozu/ nejpozději po 6 měsících Normální chod : po 500 hodinách provozu / nejpozději po 12 měsících | Kontrola popř. výměna dílů podléhajících opotřebení (ložiska, lamely) Vycištění a namazání částí motoru a převodovky. |
| 6. | Vyčistit části motoru a popř. části převodovky | před montáží | Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1. |
| 6.1 | Namazat kuličková a jehlová ložiska, jakož i těsnící kroužky | po každém čištění | Doporučené mazivo → kapitola <i>Mazací prostředky</i> |
| 6.2 | Namazat planetovou převodovku | po každém čištění | Dutiny zaplnit do 1/3 mazivem |
| 7. | Vyměnit lamely a tlumiče hluku (jsou-li použity) | nejpozději po 1000 provozních hodinách | Dle kvality vzduchu a případu použití se interval příslušně zkracuje |
| 8. | Doplňit cca 2 - 3 kapky oleje do přívodu vzduchu | po každém čištění / po montáži | Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i> |
| 9. | Kontrola otáček a hodnoty vibrací | po montáži | Důležité: Před zkušebním chodem odstraňte nástroj (vrták). Dodržujte hodnoty podle kapitoly „Technická data“. |
| 10. | Do přívodu vzduchu nakapat několik kapek oleje a vrtačku nechat běžet 5 – 10 sekund | před a po delší době nečinnosti | Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i> |

Při poruchách Vám doporučujeme, zaslat výrobek do opravy.

9 Demontáž – Montáž

(→ Výkres/y náhradních dílů)



VAROVÁNÍ

Výrobek se může spustit. Nebezpečí vážného poranění.

Odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.



UPOZORNĚNÍ

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy nebo k poškození výrobku.

Demontáž a montáž může provádět pouze firma DEPRAG nebo proškolení zaměstnanci.



RIZIKO


Při demontáži se mohou díly ztratit nebo může dojít k jejich poškození.

Provádějte demontáž výrobku pouze na pracovním stole.


V případě potřeby zašlete výrobek do firmy DEPRAG.

9.1. Výkresy náhradních dílů


6061165A VRTACKA

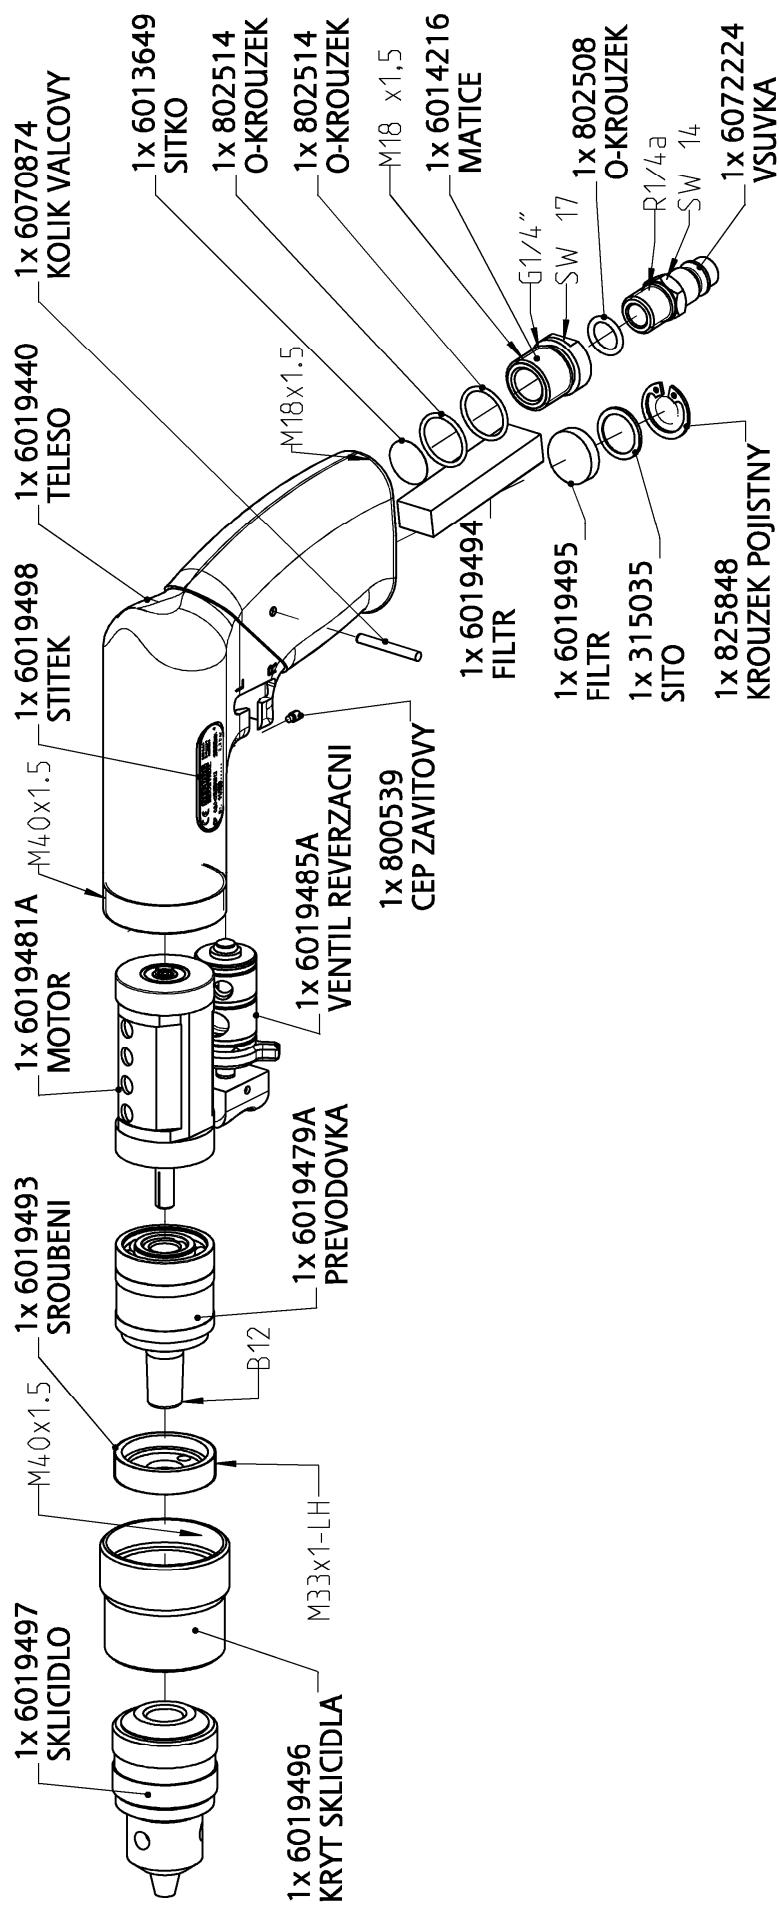


6019479A PREVODOVKA

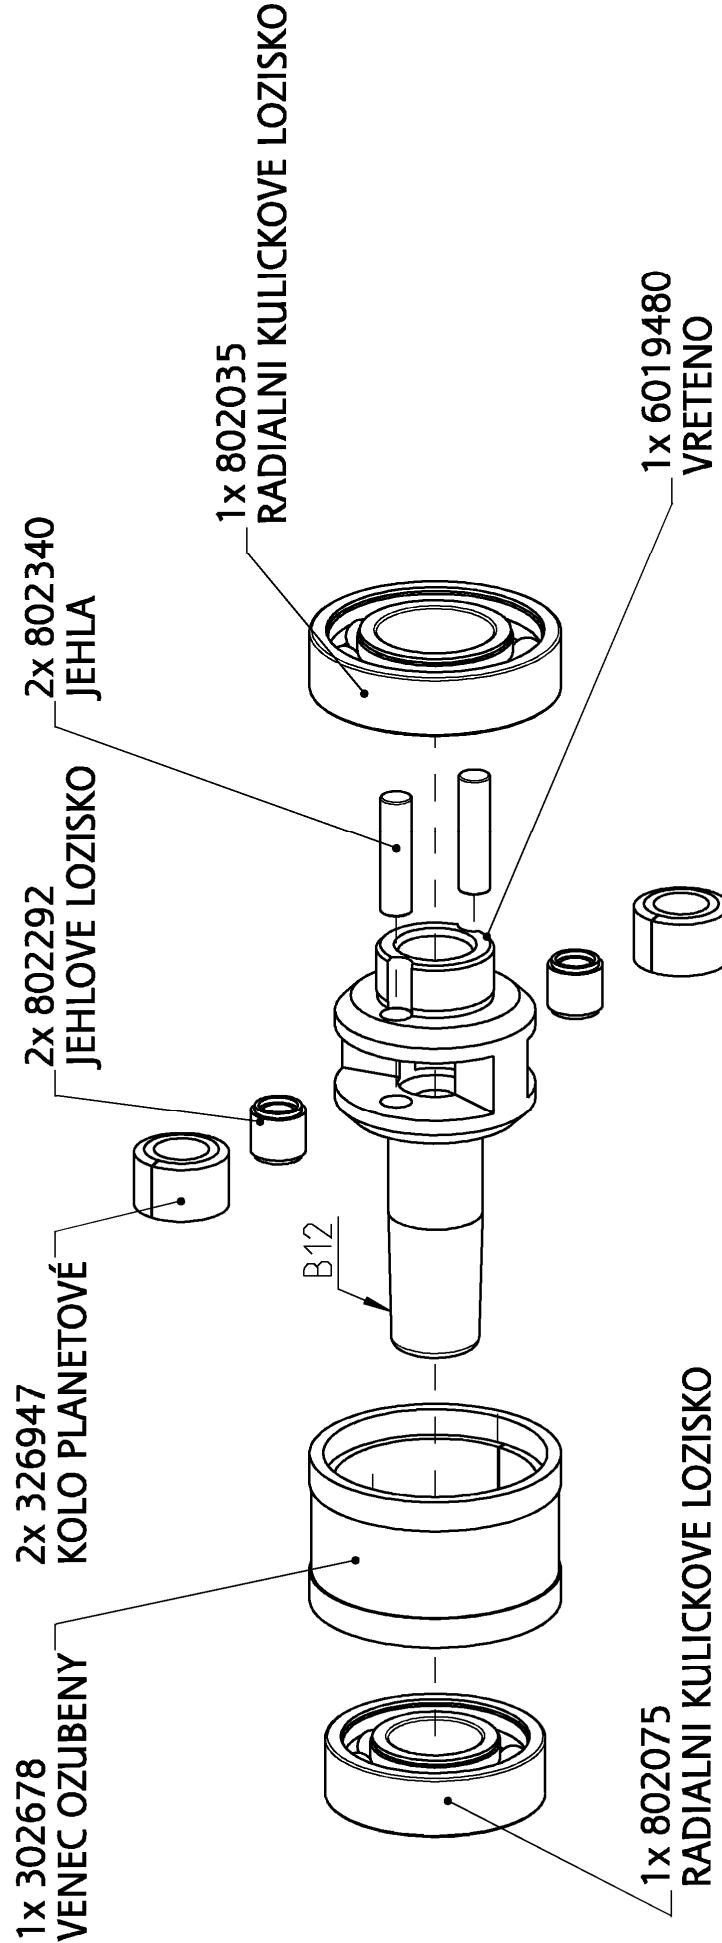


6019481A MOTOR

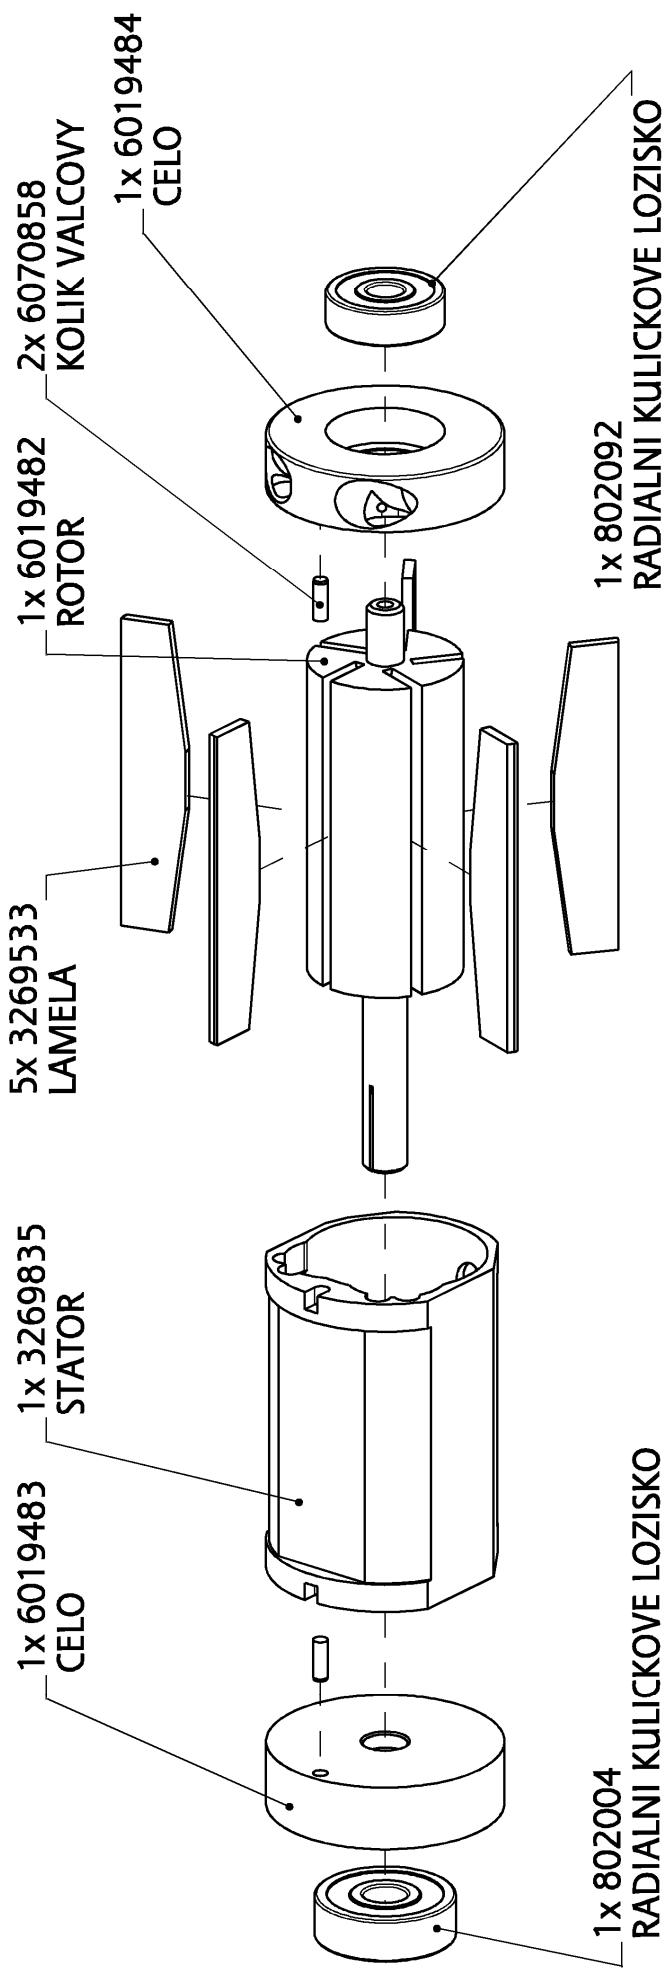

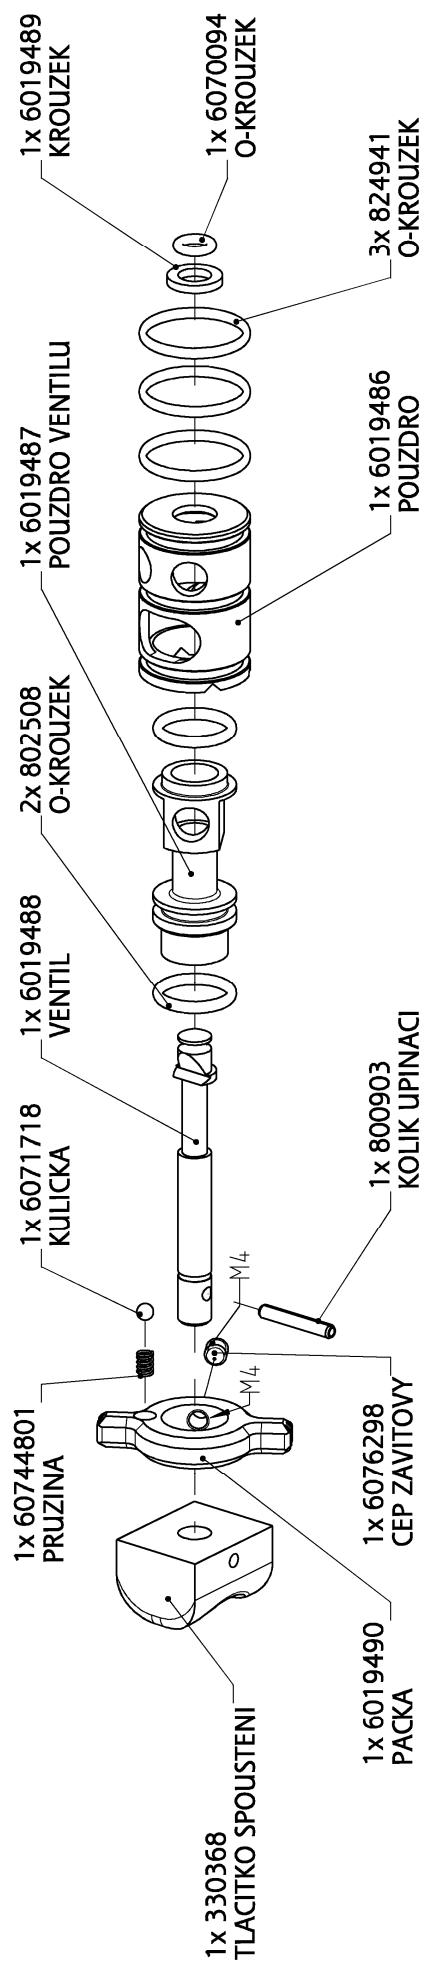6019485A VENTIL REVERZACNI

9.2. Rozměrový list

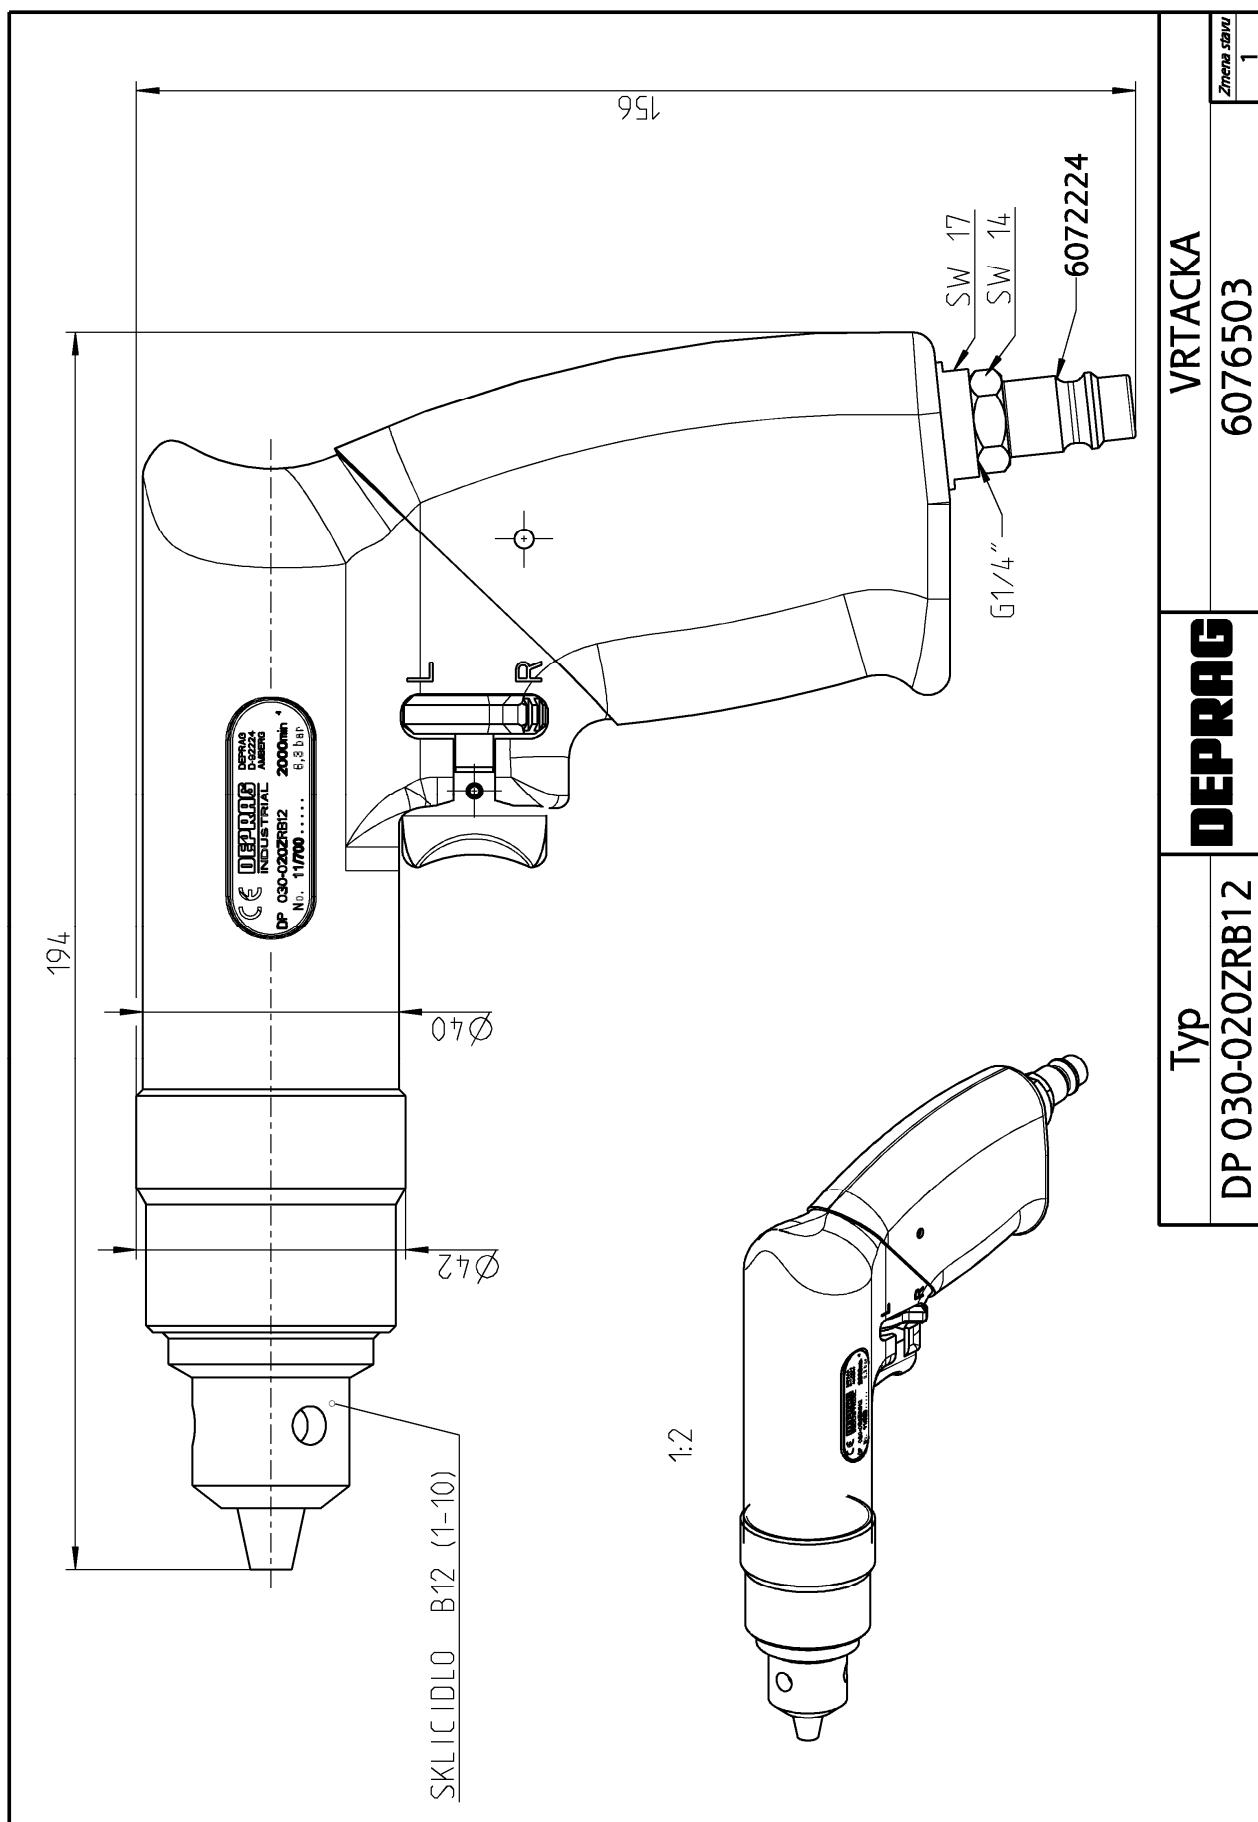

10 Pomoc při poruchách

V následující tabulce jsou uvedeny možné poruchy a jejich příčiny:

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|------------------------|---|--|
| Výrobek nelze spustit | Není tlak vzduchu, uzavřený uzavírací ventil | Otevřít uzavírací ventil |
| | Opotřebované lamely | Vyměnit lamely (→ kapitola <i>Demontáž – Montáž</i>) |
| Nedostatečný výkon | Příliš malý provozní tlak | Dodržet provozní tlak pro dosažení max. výkonu (podle kapitoly <i>Technická data</i>) |
| | Zúžené místo v přívodu vzduchu | Odstranit zúžení |
| | Příliš malá světlost hadice | Použít předepsanou světlost hadice |
| | Opotřebované lamely | Vyměnit lamely |
| | Znečištěný tlumič hluku nebo sítko | Vyměnit tlumič hluku nebo sítko |
| Výrobek nelze zastavit | Nedostatečné mazání | Nastavit předepsanou kvalitu tlaku vzduchu |
| | Zablokované tlačítka spouštění nebo talíř spouštění | Vyměnit tlačítka spouštění nebo talíř spouštění |

V případě potřeby Vás prosíme o zaslání výrobku zpět.

11 Odstavení z provozu a skladování

Odstavení z provozu provádějte dle následujících kroků:

| Č. | Činnost |
|----|---|
| 1. | Vypněte přívod vzduchu. |
| 2. | Pneumatické nářadí odpojte od přívodu stlačeného vzduchu. |
| 3. | Sací kanál pneumatického nářadí profoukněte čistým, suchým vzduchem pod nízkým tlakem. |
| 4. | Nakapejte několik kapek oleje do sacího kanálu, výrobek opět připojte na přívod stlačeného vzduchu a pod nízkým tlakem nechte krátce běžet. |
| 5. | Pneumatické nářadí opět odpojte od přívodu stlačeného vzduchu. |
| 6. | Uzavřete napojení. |

Pneumatické nářadí je nyní možné uskladnit do příštího upotřebení.

12 Technická data

| | |
|--|------------------------------------|
| Typ | DP030-020ZRB12 |
| Obj. č. | 6061165A |
| Provedení | Tlačítkové spouštění |
| Rozsah upínacího sklíčidla (mm) | 1 - 10 |
| Vrtání do oceli do (mm) | 6 |
| Vrtání do hliníku do (mm) | 8 |
| Kužel sklíčidla (DIN 238) | B12 |
| Otáčky pravotočivé (chod naprázdno) (min⁻¹) | 2 000 |
| Otáčky levotočivé (chod naprázdno) (min⁻¹) | 1 700 |
| Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m³/min) | 0,65 |
| Spotřeba vzduchu, při max. výkonu (m³/min) | 0,55 |
| Výkon (kW) | 0,3 |
| Krouticí moment při max. výkonu (Nm) | 3 |
| Hmotnost (kg) | 1,025 |
| Světlost hadice (mm) | Js 8 |
| Provozní tlak (bar) | 6,3 |
| Napojení vzduchu | G 1/4" |
| Hladina akustického tlaku L_{pA}, stanovenno dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A)) | 81,2) ¹ |
| Hladina akustického výkonu L_{WA}, stanovenno dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A)) | 92,2) ¹ |
| Deklarovaná emisní hodnota vibrací a_{h,w}, měřeno podle ČSN EN ISO 28927-5 (m/s²) | 1,91) ²) ³ |

)¹ Nejistota měření K_p, K_w - 3 dB

)² Nejistota měření K - 6,68 m/s²

)³ Údaj dle ČSN EN 12096

13 ES-Prohlášení o shodě

ES- Prohlášení o shodě podle směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES

Prohlašujeme, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení uvedených směrnic, nařízení vlády a norem.

Výrobce a osoba pověřená sestavením technické dokumentace:

DEPRAG CZ a.s.
T.G. Masaryka 113
CZ-50781 Lázně Bělohrad

Označení PNEUMATICKÁ VRTAČKA

Typ

viz etiketa

Sériové číslo

na

Rok výroby

zadní straně

Směrnice
2006/42/ES

Datum
2006-06

Nařízení vlády
č. 176/2008

Datum
2009-12

Normy
ČSN EN ISO 12100
ČSN EN ISO 11148-3

Datum
2011-06
2015-01

Lázně Bělohrad, 17.08.2023

Ing. Petr Kulhavý, Ph.D.
Technický manažer

14 Servisní místa a autorizovaní prodejci



Kontaktní osoby v České republice / Německu
i kontaktní osoby po celém světě
naleznete na naší internetové stránce
<https://www.deprag.cz>

DEPRAG

machines unlimited

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG

Postfach 1352, D-92203 Amberg

Carl-Schulz-Platz 1, D-92224 Amberg

Service-Hotline : +49 (0) 9621 371-371

Telefon +49 (0) 9621 371-0

Internet: <https://www.deprag.com>

E-Mail: info@deprag.de

DEPRAG

machines unlimited

DEPRAG CZ a.s.

T.G. Masaryka 113

CZ-50781 Lázně Bělohrad

☎ +420 493 / 771 511

Fax +420 493 / 771 623

Internet: <https://www.deprag.cz>

E-Mail: info@deprag.cz