

## Návod k používání

- Původní návod k používání -

### Pneumatická vrtačka

PV32A-04X

827119A

PVR32A-04X

830500C



#### **DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!**

Před začátkem práce si pečlivě přečtěte **tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy** (č. 016000, růžová brožura) a během provozu se těmito pokyny řiďte.

Předejte tento návod k používání a přiložené bezpečnostní předpisy uživateli.

## Obsah

<b>1</b>	<b>VYSVĚTLENÍ VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>ROZSAH DODÁVKY</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>INSTALACE</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>UVEDENÍ VÝROBKU DO PROVOZU</b> .....	<b>7</b>
6.1.	Upnutí a vyjmutí nástroje.....	7
6.2.	Připojení.....	8
6.3.	Spuštění.....	8
<b>7</b>	<b>MANIPULACE S VÝROBKEM</b> .....	<b>8</b>
7.1.	Volba směru otáčení.....	8
<b>8</b>	<b>ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ</b> .....	<b>9</b>
8.1.	Mazací prostředky.....	9
8.2.	Díly podléhající opotřebení.....	9
8.3.	Plán údržby.....	10
<b>9</b>	<b>DEMONTÁŽ – MONTÁŽ</b> .....	<b>11</b>
9.1.	Výkresy náhradních dílů.....	12
9.2.	Rozměrový list.....	17
<b>10</b>	<b>POMOC PŘI PORUCHÁCH</b> .....	<b>19</b>
<b>11</b>	<b>ODSTAVENÍ Z PROVOZU A SKLADOVÁNÍ</b> .....	<b>19</b>
<b>12</b>	<b>TECHNICKÁ DATA</b> .....	<b>20</b>
<b>13</b>	<b>ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</b> .....	<b>21</b>
<b>14</b>	<b>SERVISNÍ MÍSTA A AUTORIZOVANÍ PRODEJCI</b> .....	<b>22</b>

# 1 Vysvětlení výstražných symbolů

V technické dokumentaci (bezpečnostní předpisy, návod k použití atd.) použité výstražné symboly mají následující význam:



## NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na **bezprostřední nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



## VAROVÁNÍ

Upozorňuje na **hrozící nebezpečí**, které může způsobit vážné poranění osob nebo smrt, pokud mu nebude zabráněno.



## UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na **nebezpečí nebo na nebezpečný pracovní postup**, který může vést k poranění osob nebo k poškození majetku, pokud mu nebude zabráněno.



## RIZIKO

Upozorňuje na **možné nebezpečí**, které může vést k poškození výrobku nebo jeho okolí, pokud mu nebude zabráněno.



## DŮLEŽITÉ

Označuje pokyny k použití a jiné obzvláště užitečné informace.

Použité symboly nemohou nahradit text bezpečnostního pokynu. Proto je nutné si text vždy důkladně přečíst. V některých případech se k signálním slovům používají jiné symboly.

## 2 Bezpečnostní předpisy

Viz rovněž brožura bezpečnostní předpisy č. 016000 (růžová).



### VAROVÁNÍ

**Vážná poranění, která mohou způsobit až smrt!**

**V případě výměny, resp. montáže nástroje nebo jiného příslušenství odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.**



### VAROVÁNÍ

**Vážné poranění způsobené zlomením nástroje.**

**Zkontrolujte, zda nejsou dovolené otáčky nástroje vyšší než otáčky uváděné na štítku výrobku. Nesmí být překročeny dovolené otáčky.**



### UPOZORNĚNÍ

**Ostré hrany otvorů nebo špony mohou způsobit poranění prstů nebo rukou (pořezání a/nebo roztržení).**

**Noste těsně přiléhavé, vhodné ochranné rukavice.**



### UPOZORNĚNÍ

**Poranění prstů a rukou způsobené vtažením.**

Při nošení rukavic (např. pogumovaných nebo zesílených) dávejte pozor, aby se nezachytily.

Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od otáčejícího se vřetena a upnutého nástroje.



Používejte výhradně nárazuodolné ochranné brýle (podle ČSN EN 166 stupeň B). Doporučujeme používat těsně přiléhavé, vhodné ochranné rukavice (podle ČSN EN 388) a ochranné oblečení.



EN 149+A1  
EN 405+A1  
EN 1827+A1

EN 140

EN 136

Vdechování brusného prachu vzniklého z obrobku a/nebo nástroje může vést k poškození plic a/nebo jinému poškození.

Používejte ochranu dýchacích cest odpovídající znečištění pracovního prostředí.

- Používejte pouze dovolené nástroje.
- Před použitím výrobku zkontrolujte bezpečné upevnění upínacího sklíčidla a nástroje.
- Před spuštěním výrobku odstraňte upínací klíč (je-li k dispozici).
- Je-li výrobek zablokovaný, mohou se objevit vyšší reakční krouticí momenty. Příčiny zablokování mohou být: příliš vysoké zatížení, zpříčení vrtáku v obráběném materiálu, jakož i při dovrtávání.
- Nenechte vrták poskakovat po obrobku, neboť toto vede s vysokou pravděpodobností ke značnému zesílení vibrací.
- Krátce před provrtáním materiálu zmenšete přítlak (u tenkostěnných obrobků existuje nebezpečí, že dojde k zaseknutí vrtáku a vytažení součásti).
- Po vypnutí může ještě nástroj dobíhat. Odložte výrobek do zajištěné polohy a vyčkejte, dokud se nezastaví, bez dobrzdování nástrojem o obrobek.

### 3 Účel použití výrobku

Pneumatická vrtačka pistolového tvaru je ve spojení s vhodným sklíčidlem určena pro ruční vrtání do kovů, dřeva a plastů

Vrtačka je vhodná pro používání ve strojírenském, automobilovém a leteckém průmyslu.

Technická data, jakož i údaje k povoleným podmínkám naleznete v tomto návodu k použití. **Všechny údaje musí být bezpodmínečně dodržovány.**



#### **VAROVÁNÍ**

Výrobek nemůže být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu a není izolován proti kontaktu s elektrickým vedením.

### 4 Rozsah dodávky

Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a nepoškozená.

Množství	Označení	Obj. č.
1	Návod k používání	015343
1	Bezpečnostní předpisy - brožura	016000
1	Pneumatická vrtačka	827119A, 830500C
1	Vyrážecí klín 3	830718
1	Nátrubek	6013768
1	Matice převlečná	6014168
1	Šroub (pouze PVR32A-04X)	6070638

## 5 Instalace

- Před připojením výrobku profoukněte přívod vzduchu a hadici malým tlakem, aby byly odstraněny nečistoty. Použijte ochranné brýle!
- Dbejte na to, aby v celém přívodu vzduchu byla zachována minimální světlost (→ kapitola *Technická data*) a aby v přívodu vzduchu nebyla zúžená nebo zalomená místa.
- Je-li délka hadice větší než 2 m, měla by být použita hadice s nejbližší větší velikostí světlosti, aby bylo zabráněno snížení výkonu.
- Tento pneumatický výrobek lze provozovat pouze s přimazáváním vzduchu. Optimálního výkonu dosáhnete při dávkování oleje 3 – 5 kapky na 1 m<sup>3</sup> spotřeby vzduchu.
- Přívod vzduchu musí být filtrovaný.
- Jednotku údržby, ventily, tlumiče hluku volte dle spotřeby vzduchu výrobku (→ kapitola *Technická data*). Průřezy přívodního vedení stanovte tak, aby pokles tlaku z jednotky údržby až po výrobek byl pod 0,5 baru.
- Používejte pouze výrobcem schválené mazací prostředky (→ Kapitola "Mazací prostředky").
- Zkontrolujte provozní tlak na místě odběru. S pomocí regulačního ventilu musí být provozní tlak nastaven na max. 6,3 baru. Vyšší provozní tlak než 6,3 baru vede ke zvýšenému opotřebení. Příliš nízký tlak vede ke snížení výkonu.
- Výrobek připojte následovně:

pro normální provoz s přimazáváním na jednotku údržby, která se skládá z filtru s odlučovačem vody, regulačního ventilu tlaku vzduchu a olejovače.

Spotřeba vzduchu	Připojovací závit	Obj. č. Regulátor s filtrací a olejovačem
0,35 m <sup>3</sup> /min	G 1/4"	6060870A
0,7 m <sup>3</sup> /min	G 3/8"	6060871A
1,5 m <sup>3</sup> /min	G 1/2"	6060872A
13 m <sup>3</sup> /min	G 1"	6074529

Hodnoty průtoku vzduchu jsou uvedeny při maximální tlakové ztrátě 0,5 baru.

- Standardní filtrační schopnost jednotek pro úpravu vzduchu je 25µm, pokud je požadována vyšší kvalita vzduchu, použijte vložku filtru s vyšší filtrační schopností.

Se zřetelem na kvalitu tlaku vzduchu podle ISO 8573-1:2010 doporučujeme:

	Třída	Zbytky prachu		Zbytky vody		Zbytkový obsah oleje mg/m <sup>3</sup>
		velikost částic µm	max. koncentrace mg/m <sup>3</sup>	max. koncentrace g/m <sup>3</sup>	rosný bod °C	
S přimazáváním	-/4/4	25	10	6	+3	5

## 6 Uvedení výrobku do provozu



### **VAROVÁNÍ**

**Nevhodný, resp. povolující se nástroj může způsobit vážná poranění odletujícími úlomky.**

Používejte pouze dovolené nástroje.

Před spuštěním zkontrolujte správné a bezpečné upevnění nástroje.

Uvedení do provozu provádějte v následujícím pořadí:

1. Zastrčte nástroj téměř na doraz do sklíčidla a upevněte (→ *Upnutí a výměna nástroje*).
2. Připojte výrobek k přívodu stlačeného vzduchu (→ *Připojení*).
3. Výrobek je uveden do chodu ihned po aktivaci spouštění (→ *Spuštění*).

### 6.1. Upnutí a vyjmutí nástroje

#### **Upnutí nástroje:**

- Odpojte vrtačku od přívodu stlačeného vzduchu.
- Nasuňte nástroj (vrták) co nejdále do kuželové dutiny.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte bezpečné upevnění nástroje.

#### **Vyjmutí nástroje:**

- Odpojte vrtačku od přívodu stlačeného vzduchu.
- Sesouhlaste otvor v hlavě vrtačky s otvorem ve vřetenu. Zasuňte do otvoru vyrážecí klín. Poklepem kladívka na klín vrták v dutině uvolněte a vyjměte.

## 6.2. Připojení

- Připojte tlakovou hadici (světlost hadice Js 19mm) na nátrubek. Zajistěte přívodní hadici sponou tak, aby sevření zaručovalo pevnost spojení i při nejvyšším dovoleném pracovním přetlaku.
- Otevřete uzavírací ventil (provozní tlak 6,3 bar). Při poklesu provozního tlaku pod 5 barů – snížení výkonu!

## 6.3. Spuštění

Vrtačka se spustí stisknutím spouštěcí páčky na rukojeti.

# 7 Manipulace s výrobkem

Používejte výrobek dle bezpečnostních předpisů a předpisů o údržbě.

Výrobek má páčkové spuštění.



### **POZOR**

**Při chodu naprázdno se mohou díly tělesa silně zahřát – nebezpečí popálení!**

Vyvarujte se provozu výrobku v chodu naprázdno.

## 7.1. Volba směru otáčení

Vrtačka PVR32A-014X je vybavena reverzačním motorem.

Smysl otáčení včetně se mění pomocí páčky reverzace (6013987).



## 8 Údržba a ošetřování

Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy a k poškození výrobku. Demontáž a montáž výrobku může provádět pouze firma DEPRAG nebo vyškolení odborníci.



### ČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY!

Přečtěte si brožuru Bezpečnostní předpisy 016000 a dodržujte nařízení, uvedená v kapitole „Údržba a ošetřování“.

### 8.1. Mazací prostředky

Používejte pouze výrobcem povolené mazací prostředky.

Doporučené mazací prostředky pro...	Označení / Obj. č.
Mazání vzduchu	Speciální olej „DEPRAGOL INDUSTRIAL“ 1 litr / 6074291 5 litrů / 6074880

### 8.2. Díly podléhající opotřebení

Množství	Označení	Obj. č.
5	Lamela	826036
1	Síto	830220
1	Ložisko	823567
1	Ložisko	6071604
1	Ložisko	6071512
1	Ložisko	802093
1	Ložisko	802097
2	Jehla	6071742
1	Kolík	6070897
2	Kolík	6070869
2	Čep bez hlavy	6070851
1	Pojistný kroužek	820092
1	Kolík	6070889

Obecně doporučujeme výměnu O-kroužků.

### 8.3. Plán údržby

První údržba by měla být při chodu bez mazání vzduchu (chod nasucho)\* provedena po 250 hodinách provozu a při chodu s mazáním vzduchu (normální chod) po 500 hodinách provozu. Ve většině případů může být interval údržby prodloužen. Za nepříznivých podmínek použití se interval může zkrátit.



#### DŮLEŽITÉ

Přizpůsobte interval údržby individuálně podle vzhledu a opotřebení výrobku na daný případ použití.

Č.	Prováděné práce	Cykly	Poznámka
1.	Kontrola výrobku na vnější poškození	před začátkem práce	Vyměnit poškozené hadice nebo součástky.
2.	Kontrola stavu oleje v olejovači a popř. doplnění, event. oprava nastavení olejovače	pravidelně	Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i>
3.	Vyčistit filtr, jednotku údržby, vypustit kondenzát a popř. obnovit	pravidelně	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
4.	Kontrola hlučnosti a/nebo zvětšení vůle ložiska	pravidelně	
5.	Kontroly, vyčištění a namazání (jednosměnný provoz)	<b>Chod nasucho*:</b> po 250 hodinách provozu/ nejpozději po 6 měsících <b>Normální chod:</b> po 500 hodinách provozu / nejpozději po 12 měsících	Kontrola popř. výměna dílů podléhajících opotřebení (ložiska, lamely) Vyčištění a namazání částí motoru a převodovky.
6.	Vyčistit části motoru a popř. části převodovky	před montáží	Použít odmašťovač, např. HAKU 1025-810-1.
6.1	Namazat kuličková a jehlová ložiska, jakož i těsnící kroužky	po každém čištění	Doporučené mazivo → kapitola <i>Mazací prostředky</i>
6.2	Namazat planetovou převodovku	po každém čištění	Dutiny zaplnit do 1/3 mazivem
7.	Vyměnit lamely a tlumiče hluku (jsou-li použity)	nejpozději po 1000 provozních hodinách	Dle kvality vzduchu a případu použití se interval příslušně zkracuje
8.	Doplnit cca 2 - 3 kapky oleje do přívodu vzduchu	po každém čištění / po montáži	Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i>
9.	Kontrola otáček a hodnoty vibrací	po montáži	<b>Důležité:</b> Před zkušebním chodem odstraňte nástroj (vrták). Dodržujte hodnoty podle kapitoly „Technická data“.
10.	Do přívodu vzduchu nakapat několik kapek oleje a vrtačku nechat běžet 5 – 10 sekund	před a po delší době nečinnosti	Doporučený olej → kapitola <i>Mazací prostředky</i>

Při poruchách Vám doporučujeme, zaslat výrobek do opravy.

## 9 Demontáž – Montáž

(→ Výkres/y náhradních dílů)



### **VAROVÁNÍ**

**Výrobek se může spustit. Nebezpečí vážného poranění.**

Odpojte výrobek od přívodu stlačeného vzduchu.



### **UPOZORNĚNÍ**

**Chybná demontáž/montáž může vést k nebezpečí poranění obsluhy nebo k poškození výrobku.**

Demontáž a montáž může provádět pouze firma DEPRAG nebo proškolení zaměstnanci.



### **RIZIKO**


Při demontáži se mohou díly ztratit nebo může dojít k jejich poškození.

Provádějte demontáž výrobku pouze na pracovním stole.


Zašlete výrobek k demontáži a montáži do firmy DEPRAG.

## 9.1. Výkresy náhradních dílů


### PV 32A-04X 827119A VRTACKA

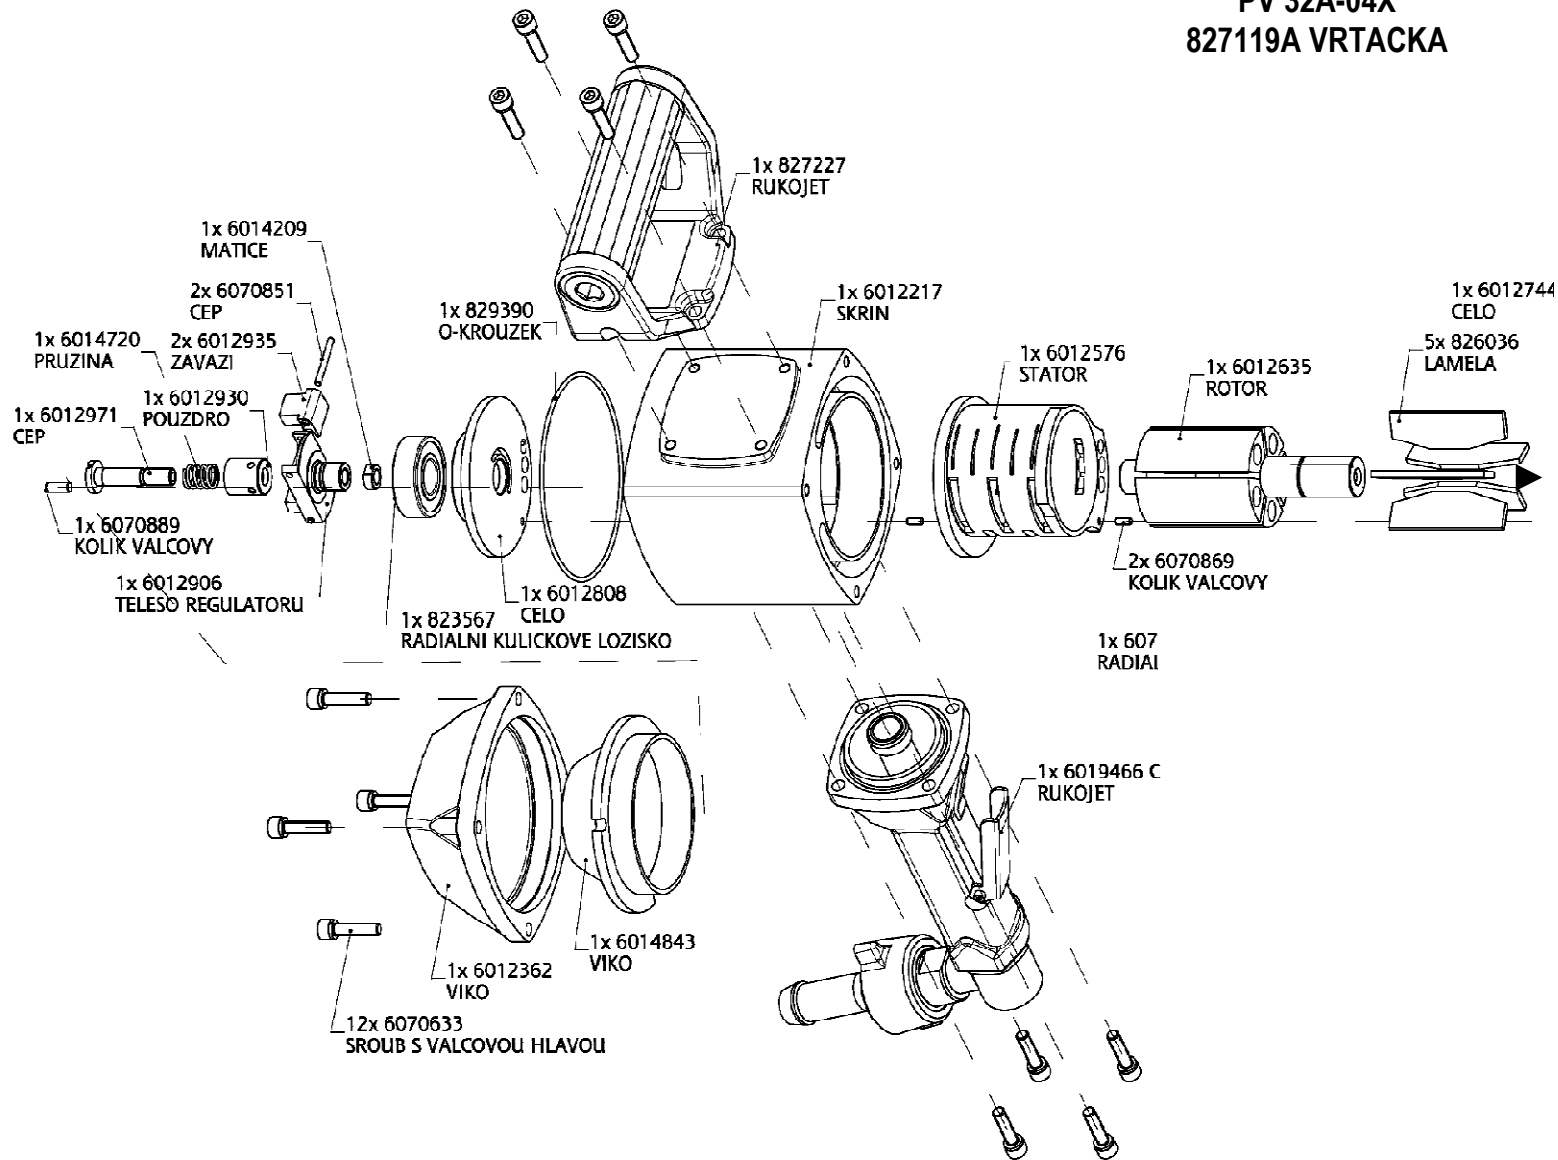


**PV 32A-04X  
827119A VRTACKA**

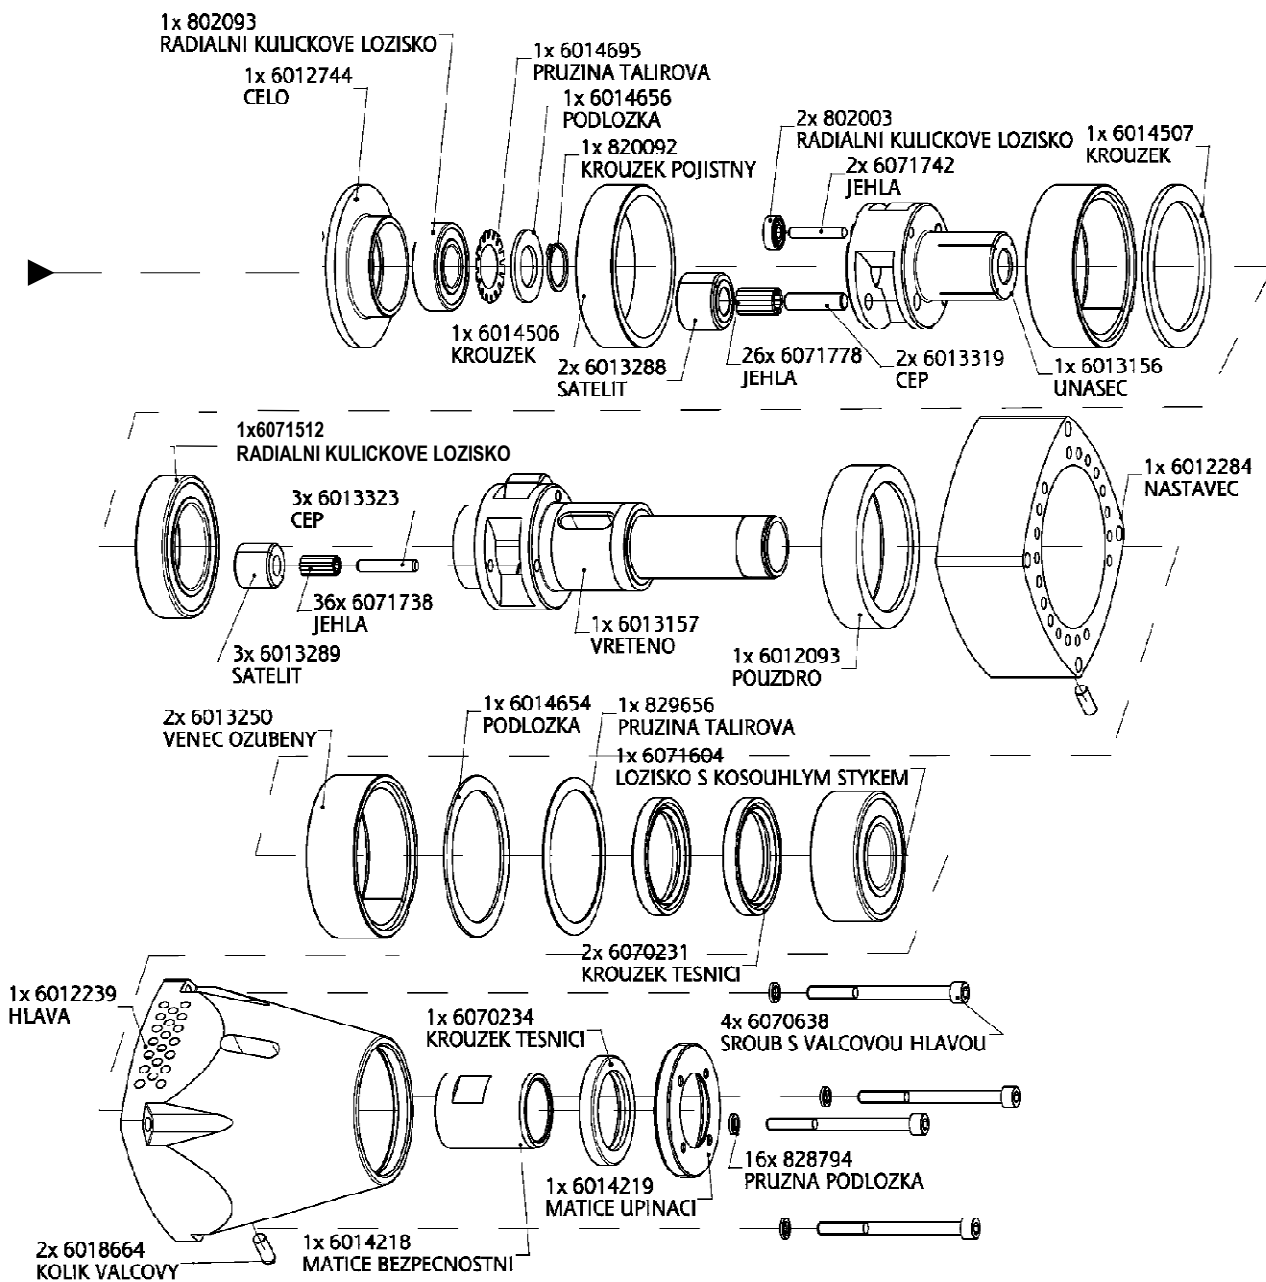


## PVR 32A-04X 830500C VRTACKA

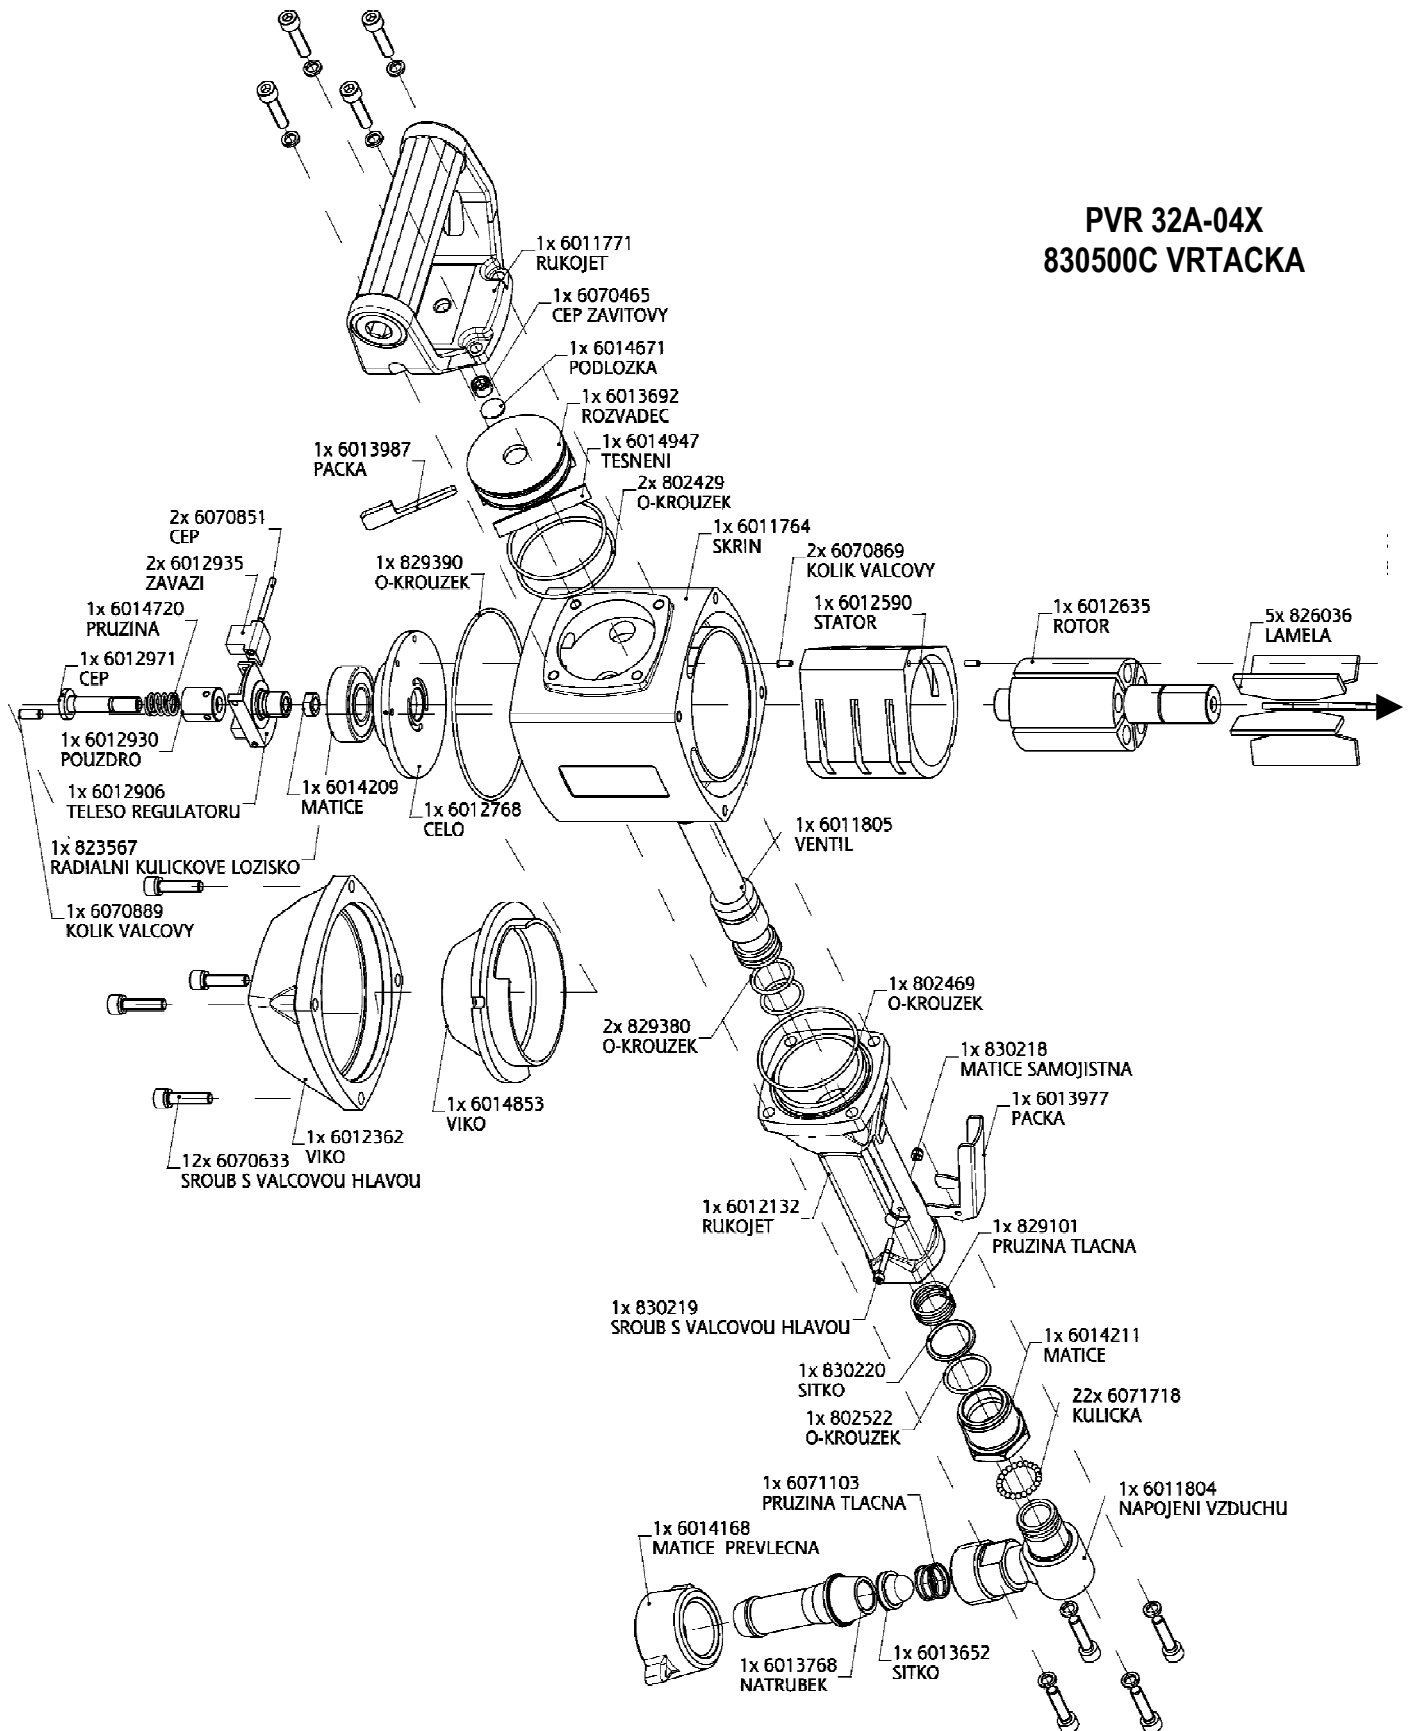

**PVR 32A-04X  
830500C VRTACKA**

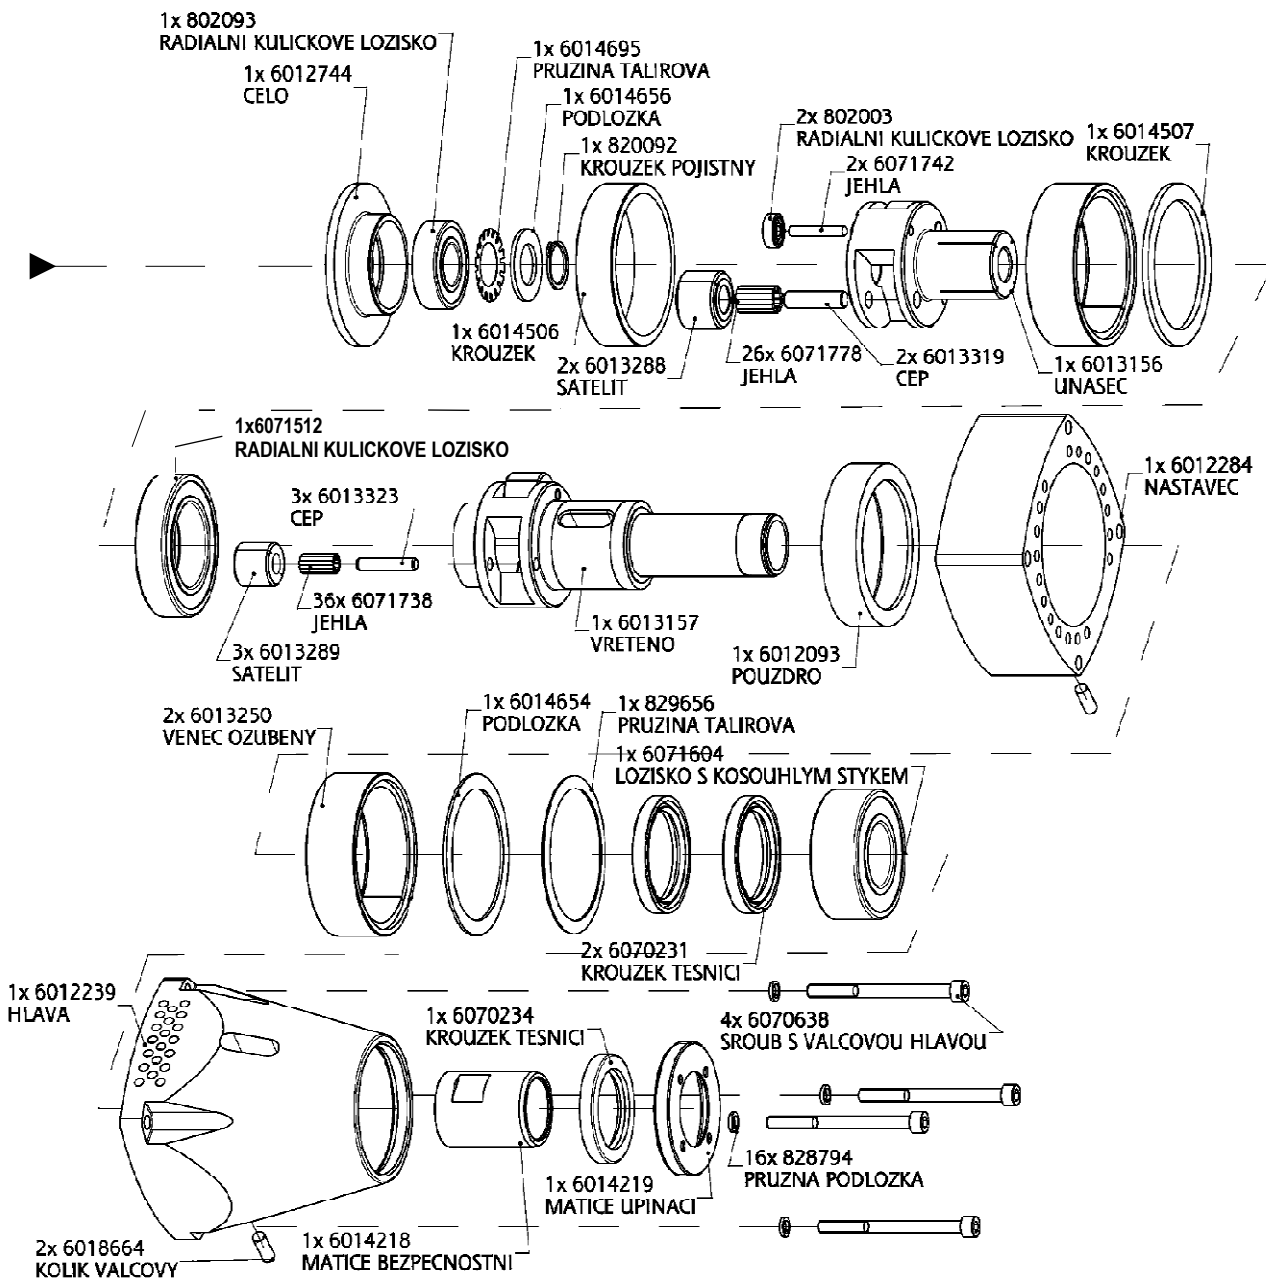


## 6019466 C RUKOJET

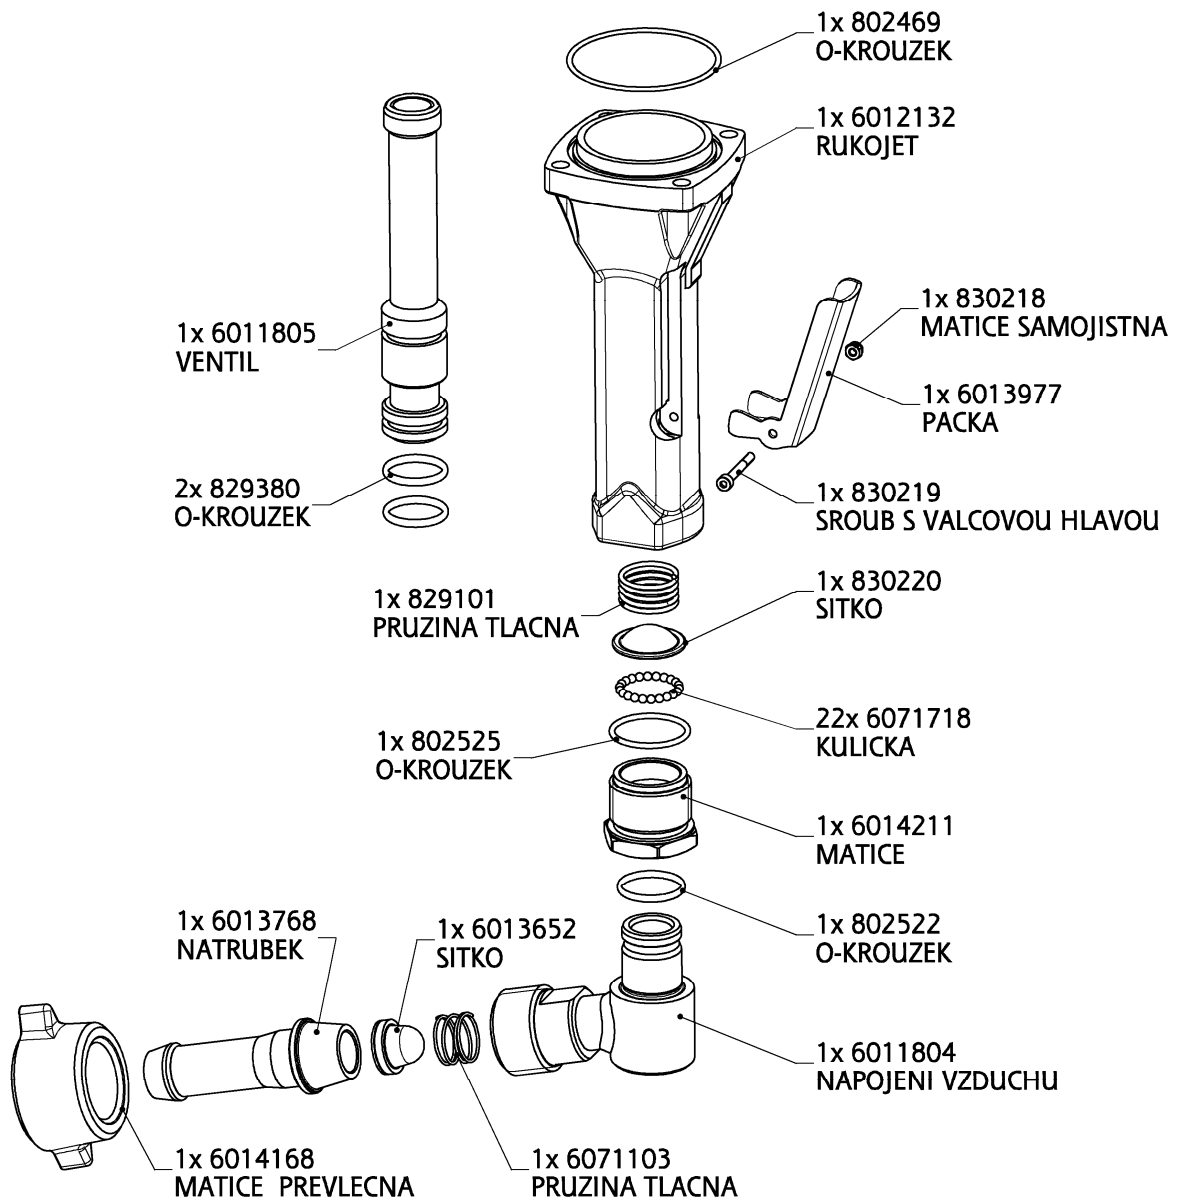




### 9.2. Rozměrový list

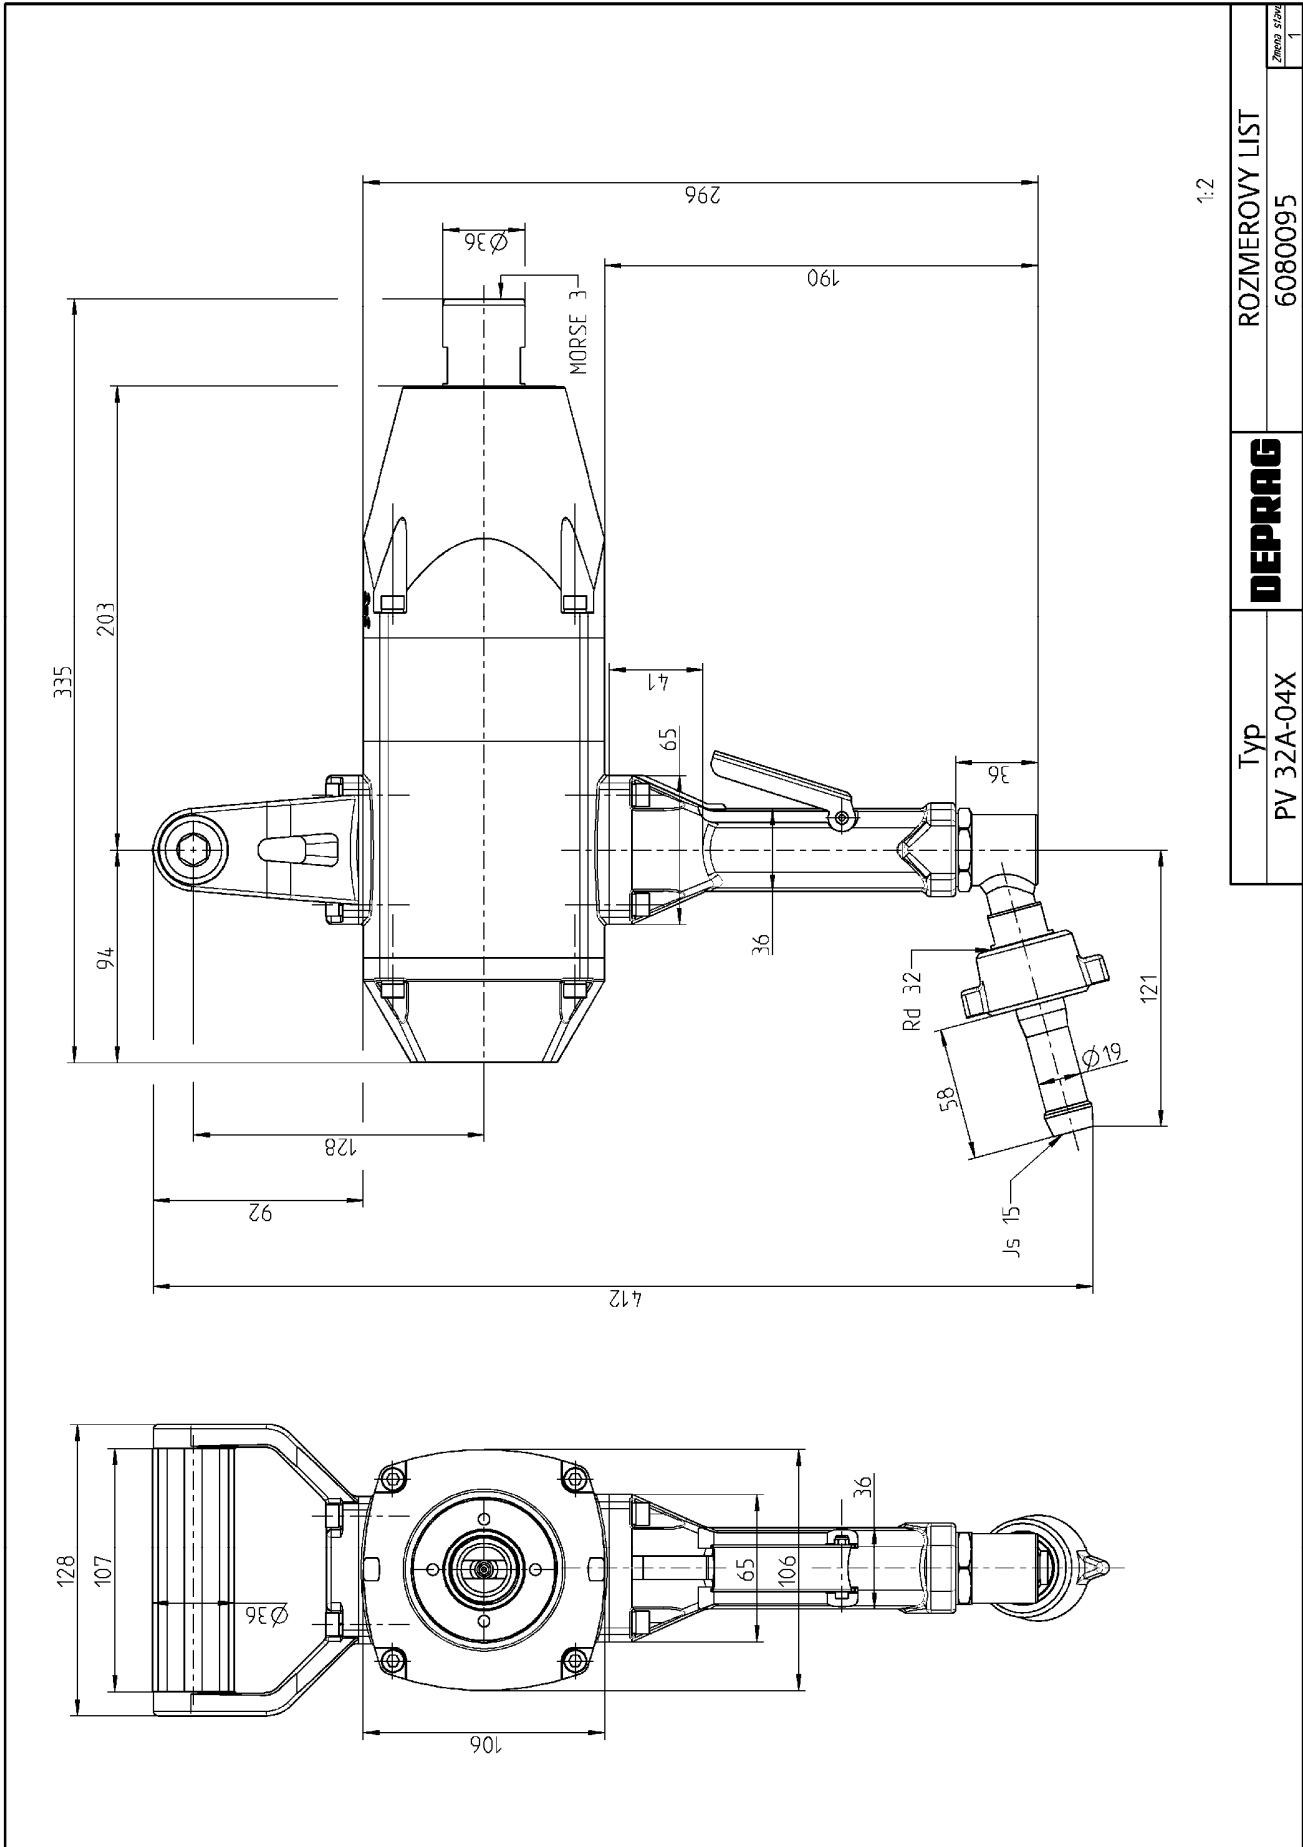

1:2

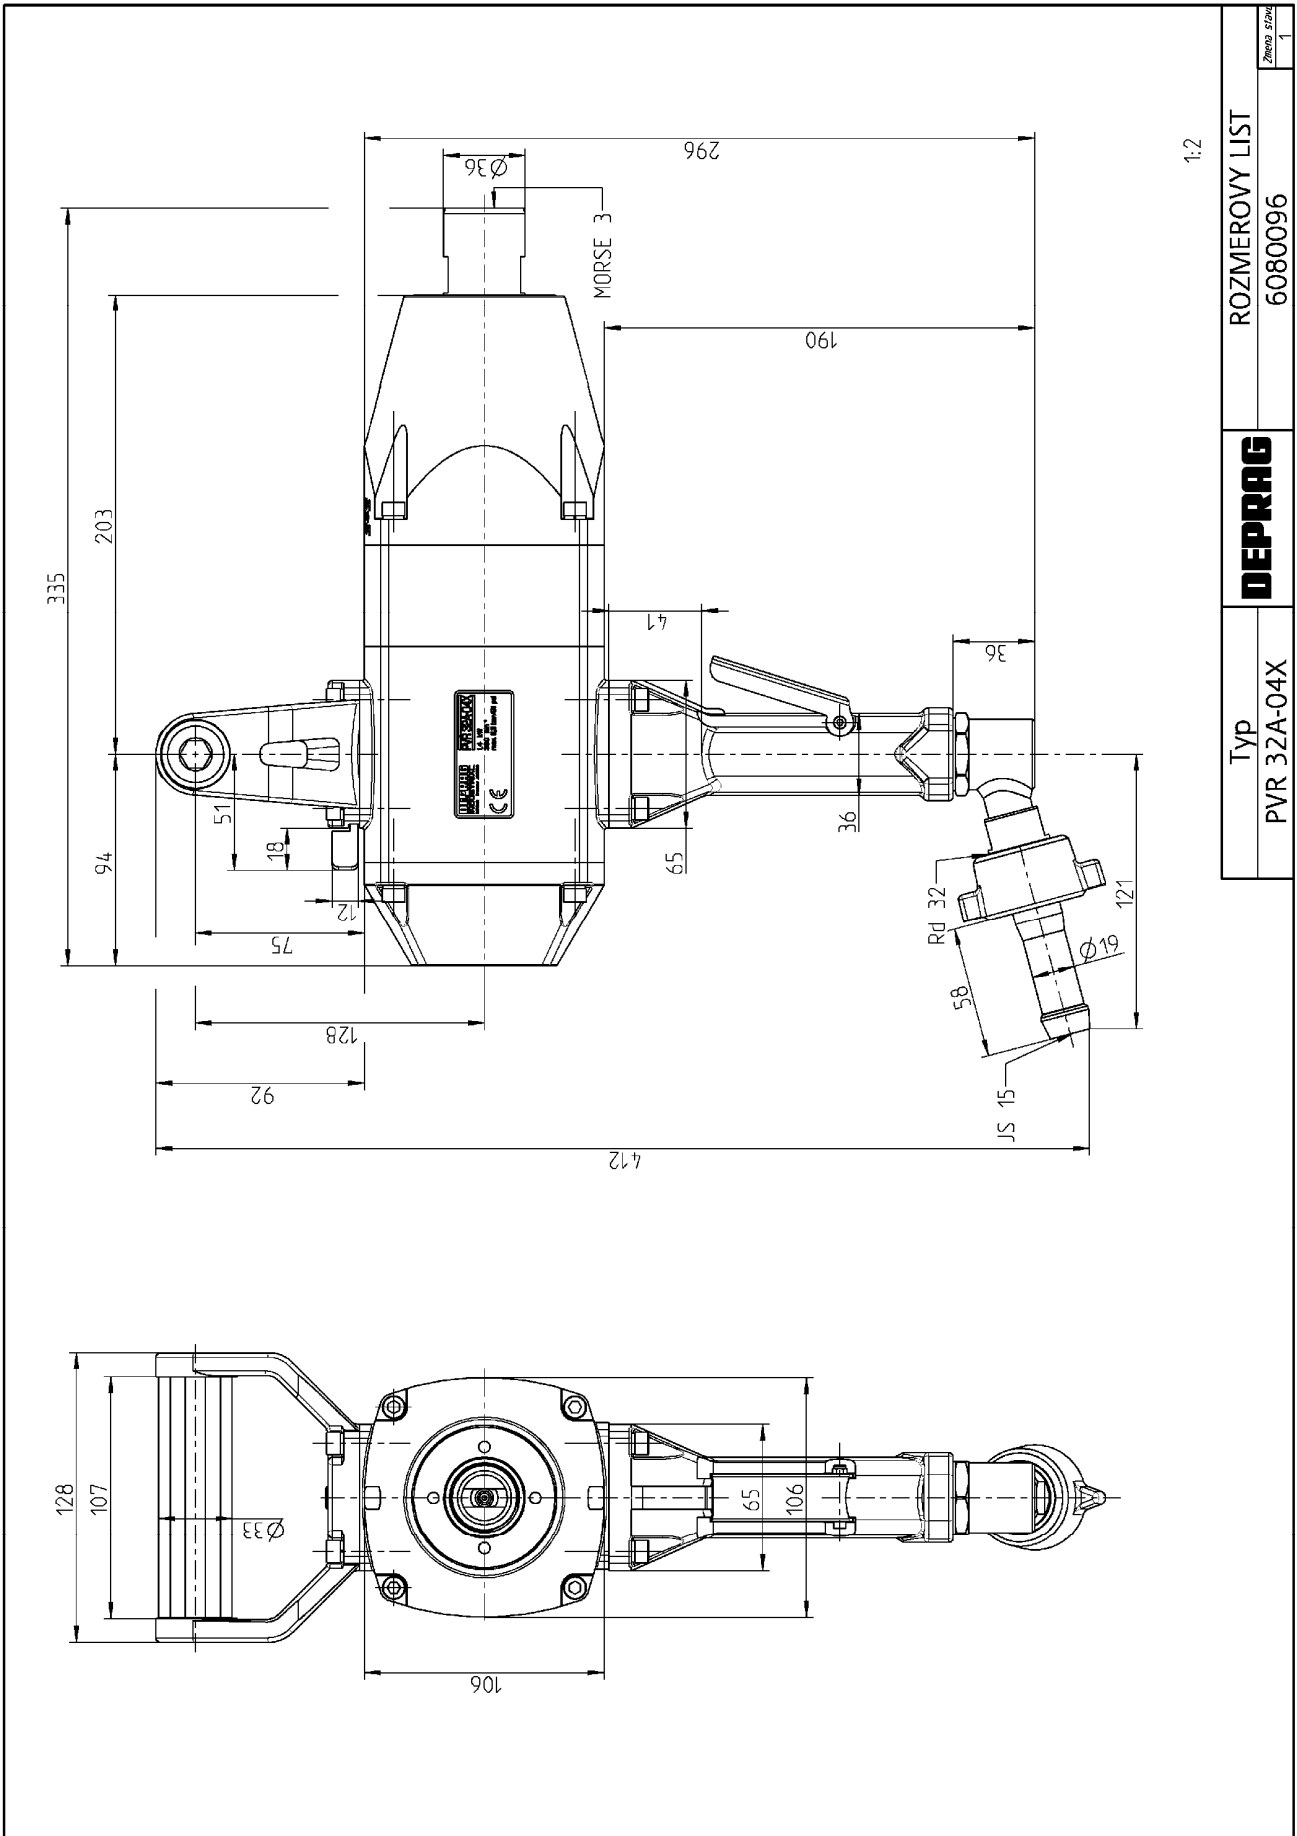

1:2

Typ	ROZMEROVY LIST	Zmena strana
PVR 32A-04X	6080096	1

## 10 Pomoc při poruchách

V následující tabulce jsou uvedeny možné poruchy a jejich příčiny:

Porucha	Příčina	Odstranění
Výrobek nelze spustit	Není tlak vzduchu, uzavřený uzavírací ventil	Otevřít uzavírací ventil
	Opotřebované lamely	Vyměnit lamely (→ kapitola <i>Demontáž – Montáž</i> )
Nedostatečný výkon	Příliš malý provozní tlak	Dodržet provozní tlak pro dosažení max. výkonu (podle kapitoly <i>Technická data</i> )
	Zúžené místo v přívodu vzduchu	Odstranit zúžení
	Příliš malá světlost hadice	Použít předepsanou světlost hadice
	Opotřebované lamely	Vyměnit lamely
	Znečištěný tlumič hluku nebo sítko	Vyměnit tlumič hluku nebo sítko
	Nedostatečné mazání	Nastavit předepsanou kvalitu tlaku vzduchu
Výrobek nelze zastavit	Zablokované tlačítko spouštění nebo talíř spouštění	Vyměnit tlačítko spouštění nebo talíř spouštění

V případě potřeby Vás prosíme o zaslání výrobku zpět.

## 11 Odstavení z provozu a skladování

Odstavení z provozu provádějte dle následujících kroků:

Č.	Činnost
1.	Vypněte přívod vzduchu.
2.	Pneumatické nářadí odpojte od přívodu stlačeného vzduchu.
3.	Sací kanál pneumatického nářadí profoukněte čistým, suchým vzduchem pod nízkým tlakem.
4.	Nakapejte několik kapek oleje do sacího kanálu, výrobek opět připojte na přívod stlačeného vzduchu a pod nízkým tlakem nechte krátce běžet.
5.	Pneumatické nářadí opět odpojte od přívodu stlačeného vzduchu.
6.	Uzavřete napojení.

Pneumatické nářadí je nyní možné uskladnit do příštího upotřebení.



### ČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Přečtěte si brožuru Bezpečnostní předpisy 016000 a dodržujte nařízení, uvedená v kapitole „Skladování“).

## 12 Technická data

Typ	PV32A-04X	PVR32A-04X
Obj. č.	827119A	830500C
Smysl otáčení	vpravo	vpravo / vlevo
Vrtání do oceli do (mm)	32	
Vrtání do hliníku do (mm)	32	
Kuželová dutina MORSE	3	
Otáčky, chod naprázdno (min <sup>-1</sup> )	380	
Hmotnost (kg)	9,5	
Výkon (kW)	1,85	1,45
Spotřeba vzduchu, chod naprázdno (m <sup>3</sup> /min)	1,1	
Spotřeba vzduchu, max. výkon (m <sup>3</sup> /min)	2,1	2,4
Světlost hadice (mm)	Js 19	
Napojení vzduchu	Rd32	
Hladina akustického tlaku L <sub>pA</sub> , stanoveno dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	92,6 ) <sup>1</sup>	
Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> , stanoveno dle ČSN EN ISO 15744 (dB(A))	103,6 ) <sup>1</sup>	
Deklarovaná emisní hodnota vibrací a <sub>h,w</sub> , měřeno podle ČSN EN ISO 28927-5 (m/s <sup>2</sup> )	2,42) <sup>2</sup> ) <sup>3</sup>	
Provozní tlak max. (bar)	6,3	

)<sup>1</sup> Nejistota měření K<sub>p</sub>, K<sub>w</sub> - 3 dB

)<sup>2</sup> Nejistota měření K - 0,73 m/s<sup>2</sup>

)<sup>3</sup> Údaje podle ČSN EN 12096

## 13 ES-Prohlášení o shodě

### ES- Prohlášení o shodě podle směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES

Prohlašujeme, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení uvedených směrnic, nařízení vlády a norem.

#### Výrobce a osoba pověřená sestavením technické dokumentace:

DEPRAG CZ a.s.  
T.G. Masaryka 113  
CZ-50781 Lázně Bělohrad

Označení PNEUMATICKÁ VRTAČKA

Typ výrobku

**viz etiketa**

Sériové číslo

**na**

Rok výroby

**zadní straně**

#### Směrnice

2006/42/ES

#### Datum

2006-06

#### Nařízení vlády

č. 176/2008

#### Datum

2009-12

#### Normy

ČSN EN ISO 12100

ČSN EN ISO 11148-3

#### Datum

2011-06

2015-01

Lázně Bělohrad, 17.08.2023

  
**Ing. Petr Kulhavý, Ph.D.**  
Technický manažer


## 14 Servisní místa a autorizovaní prodejci



Kontaktní osoby v České republice / Německu  
i kontaktní osoby po celém světě  
naleznete na naší internetové stránce

<https://www.deprag.cz>

# Poznámky

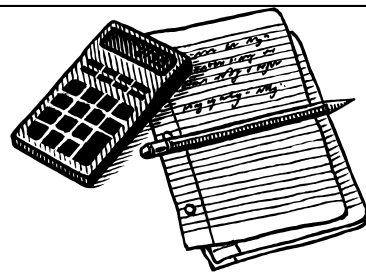

# DEPRAG

machines unlimited

**DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG**

Postfach 1352, D-92203 Amberg

Carl-Schulz-Platz 1, D-92224 Amberg

Service-Hotline : +49 (0) 9621 371-371  
Telefon +49 (0) 9621 371-0  
Internet: <https://www.deprag.com>  
E-Mail: [info@deprag.de](mailto:info@deprag.de)

# DEPRAG

machines unlimited

**DEPRAG CZ a.s.**

T.G. Masaryka 113

CZ-50781 Lázně Bělohrad

☎ +420 493 / 771 511  
Fax +420 493 / 771 623  
Internet: <https://www.deprag.cz>  
E-Mail: [info@deprag.cz](mailto:info@deprag.cz)